



GDR | GDX | GDS Professional

18V-200 C

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 546 (2019.06) AS / 85



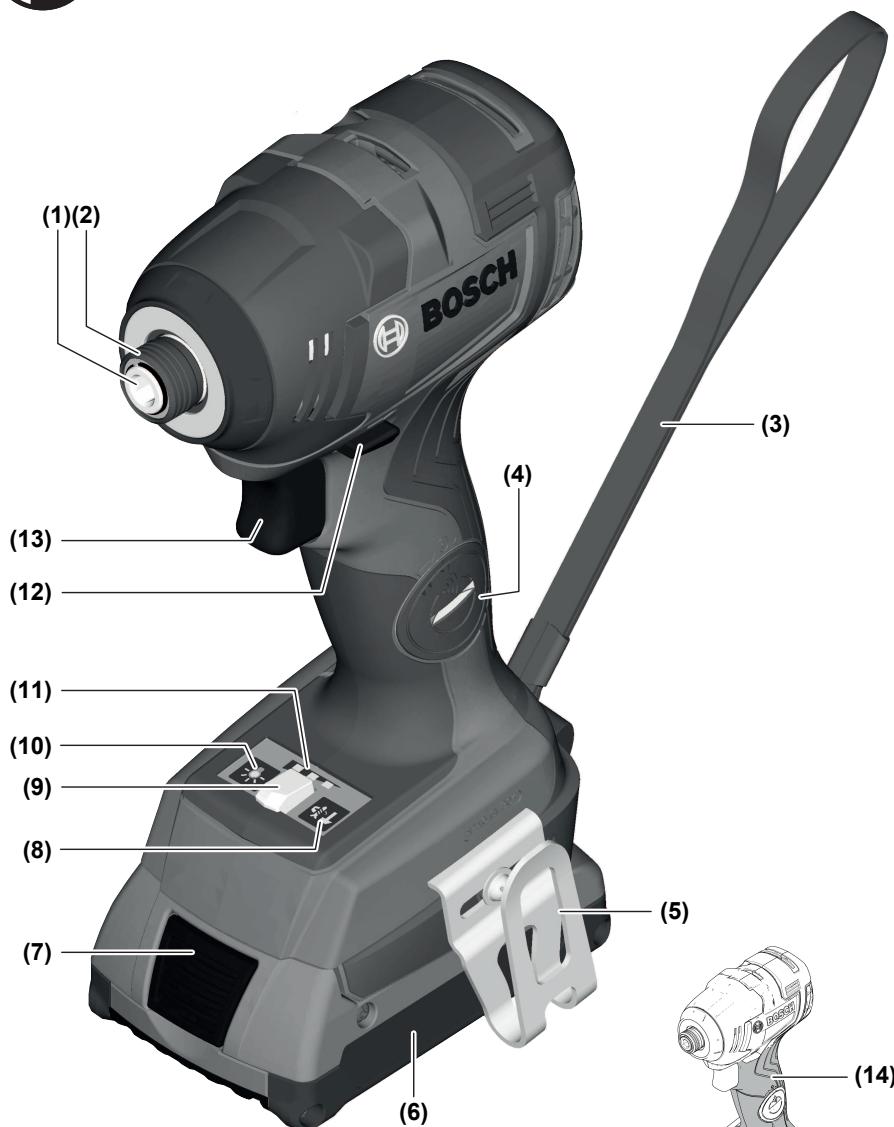
1 609 92A 546

 **BOSCH**






- en Original instructions
- fr Notice originale
- pt Manual original
- zh 正本使用说明书
- zh 原始使用說明書
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ดิจิทัล}
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Original
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar دليل التشغيل الأصلي
- fa دفترچه راهنمای اصلی



English	Page 6
Français	Page 15
Português	Página 22
中文	頁 29
繁體中文	頁 36
ไทย	หน้า 42
Bahasa Indonesia	Halaman 51
Tiếng Việt	Trang 58
عرب	الصفحة 66
فارسی	صفحه 74

CE..... |



GDR 18V-200 C

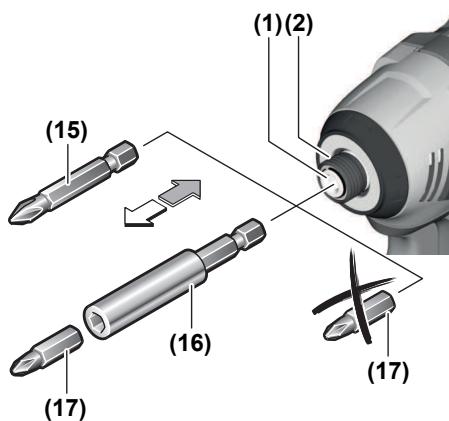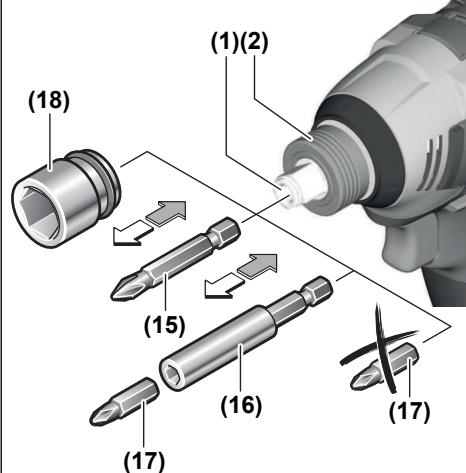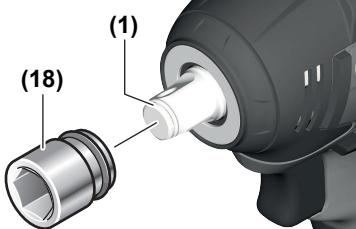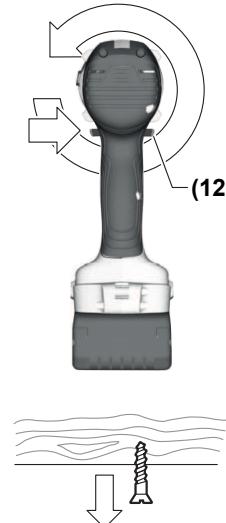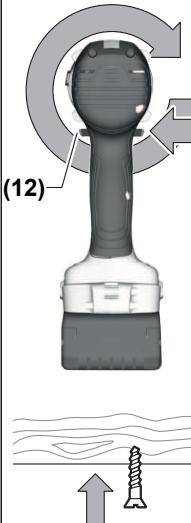A GDR...**B GDX...****C GDS ...****D**

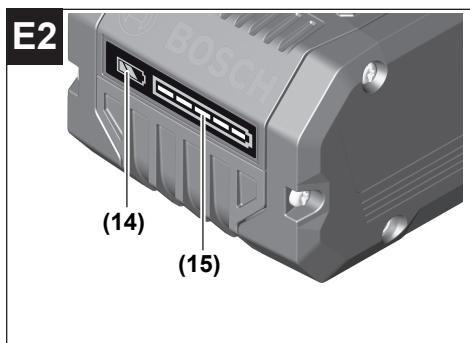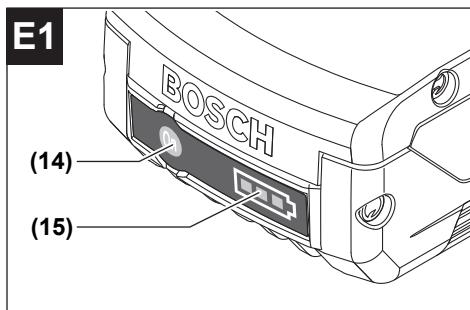

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a**

power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**

Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.**

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.**

A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power**

tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ▶ **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- ▶ **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ▶ **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety Warnings for Impact Wrenches

- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Use suitable detectors to determine if there are hidden supply lines or contact the local utility company for assistance.** Contact with electric cables can cause fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to explosion. Breaking water pipes causes property damage.
- ▶ **Hold the power tool securely.** When tightening and loosening screws be prepared for temporarily high torque reactions.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



- ▶ **Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture.** There is a risk of explosion and short-circuiting.

Read the corresponding operating instructions for information about the GCY 30-4 Bluetooth® Low Energy Module.

- ▶ **Caution! When using the power tool with Bluetooth®, a fault may occur in other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity cannot be completely excluded. Do not use the power tool with Bluetooth® in the vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a potentially explosive atmosphere or in blasting areas. Do not use the power tool with Bluetooth® in aircraft. Avoid using the product near your body for extended periods.**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The machine is intended for driving in and loosening screws and bolts as well as for tightening and loosening nuts within the respective range of dimension.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Tool holder
- (2) Locking sleeve
- (3) Carrying loop^{A)}
- (4) Cover for GCY 30-4 Bluetooth® Low Energy Module

- (5) Belt clip^{A)}
- (6) Battery^{A)}
- (7) Battery release button^{A)}
- (8) Button for electronic speed preselection
- (9) Light
- (10) Button for light
- (11) Speed indicator
- (12) Rotational direction switch
- (13) On/off switch
- (14) Handle (insulated gripping surface)
- (15) Screwdriver bit with ball catch^{A)}
- (16) Universal bit holder^{A)}
- (17) Screwdriver bit^{A)}
- (18) Application tool^{A)}
- (19) Button for battery charge indicator^{A)}
- (20) Battery charge indicator^{A)}

A) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical Data

Cordless Impact Screwdriver		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
Article number		3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
Rated voltage	V=	18	18	18
No-load speed^{A)}				
- Setting 1	min ⁻¹	0–1100	0–1100	0–1100
- Setting 2	min ⁻¹	0–2300	0–2300	0–2300
- Setting 3	min ⁻¹	0–3400	0–3400	0–3400
Impact rate^{A)}				
- Setting 1	min ⁻¹	0–2300	0–2300	0–2300
- Setting 2	min ⁻¹	0–3400	0–3400	0–3400
- Setting 3	min ⁻¹	0–4000	0–4200	0–4200
Max. torque	Nm	200	200	200
Machine screw diameter	mm	M6–M16	M6–M16	M6–M16
Tool holder		¼" internal hexagon	¼" internal hexagon/ ■ ½"	■ ½"
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	1.1–2.5	1.2–2.5	1.1–2.5
Data transmission				
Bluetooth ^{B)}		Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signal interval	s	8	8	8
Max. signal range ^{C)}	m	30	30	30
Frequency range used	MHz	2402–2480	2402–2480	2402–2480
Output power	mW	< 1	< 1	< 1
Permitted ambient temperature				

Cordless Impact Screwdriver		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
- during charging	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
- during operation ^{D)} and during storage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Recommended batteries		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Recommended chargers		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

- A) Depends on battery in use
- B) The mobile terminal devices must be compatible with *Bluetooth®* Low Energy devices (version 4.1) and support the Generic Access Profile (GAP).
- C) The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The *Bluetooth®* range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).
- D) Limited performance at temperatures <0°C

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to
EN 62841-2-2.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level **98.5 dB(A)**; sound power level
109.5 dB(A). Uncertainty K = **3 dB**.

Wear hearing protection!

Total vibration values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to
EN 62841-2-2:

Tightening screws and nuts of the maximum permitted size:
GDR 18 V-200 C: $a_h = 9.8 \text{ m/s}^2$, K=1.5 m/s²
GDX 18 V-200 C: $a_h = 9.0 \text{ m/s}^2$, K=1.5 m/s²
GDS 18 V-200 C: $a_h = 11.2 \text{ m/s}^2$, K=1.5 m/s²

The vibration level and noise emission value given in these instructions have been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. They may also be used for a preliminary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the vibration level and noise emission value may differ. This may significantly increase the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This may significantly reduce vibration and noise emissions over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping their hands warm, and organising workflows correctly.

Assembly

- Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance,

changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Battery Charging

- Use only the chargers listed in the technical data. Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery is discharged, the power tool is switched off by means of a protective circuit: The application tool no longer rotates.

- Do not continue to press the On/Off switch after the power tool has automatically switched off. The battery can be damaged.

Observe the notes for disposal.

Removing the Battery

The battery (**6**) is equipped with two locking levels to prevent the battery from falling out when pushing the battery release button (**7**) unintentionally. As long as the battery is inserted in the power tool, it is held in position by means of a spring.

To remove the battery (**6**), press the release button (**7**) and pull the battery out of the power tool. **Do not use force to do this.**

Battery Charge Indicator

The green LEDs on the battery charge indicator (**20**) indicate the state of charge of the battery (**6**). For safety reasons, it is only possible to check the state of charge when the power tool has been stopped.

Press the battery charge indicator button (19) to show the state of charge. This is also possible when the battery is removed.

If no LED lights up after pressing the battery charge indicator button (19), the battery is defective and must be replaced.

Battery Model GBA 18V... (see figure E1)

LEDs	Capacity
3× continuous green light	60–100 %
2× continuous green light	30–60 %
1× continuous green light	5–30 %
3× flashing green light	0–5 %

Battery Model PROCORE18V... (see figure E2)

LEDs	Capacity
5× continuous green light	80–100 %
4× continuous green light	60–80 %
3× continuous green light	40–60 %
2× continuous green light	20–40 %
1× continuous green light	5–20 %
1× flashing green light	0–5 %

Changing the Tool

- Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan can draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

Use application tool: GDR/GDX 18 V-200 C (see figure A – B)

Pull the locking sleeve (2) forward, guide the application tool (1) into the tool holder up to the stop and release the locking sleeve (2) to lock the application tool.

Impact-proof screwdriver bits (17) can be inserted using a universal bit holder with ball catch (16).

Impact-proof screwdriver bits (17) can be inserted using a universal bit holder with ball catch (16).

Use application tool: GDX/GDS 18 V-200 C (see figure B – C)

- When working with an application tool, pay attention that the application tool is connected securely to the tool holder. When the application tool is not securely connected with the tool holder, it can come off during application.

Slide the application tool (18) onto the square drive of the tool holder (1).

Due to the way the system operates, the application tool (18) will move around slightly in the tool holder (1); this has no influence on the function/safety.

Some application tools (e.g. double bits) cannot be safely secured in the tool holder.

Removing

Pull the locking sleeve (2) forward and remove the application tool.

Operation

Method of Operation

The tool holder (1) (with the application tool) is driven by an electric motor via a gear and impact mechanism.

The working procedure is divided into two phases:

Screwing in and tightening (impact mechanism in action).

The impact mechanism is activated as soon as the screwed connection runs tight and load is therefore put on the motor. The impact mechanism then converts the power of the motor to steady rotary impacts. When loosening screws or nuts, the process is reversed.

Starting Operation

Inserting the Battery

- Use only original Bosch lithium-ion batteries with the voltage stated on the type plate of your power tool.

Using other batteries can lead to injuries and pose a fire hazard.

Set the rotational direction switch (12) to the middle position to avoid unintentionally switching it on. Insert the charged battery (6) into the handle until you feel it engage and it is flush with the handle.

Set the rotational direction (see figure D)

The rotational direction switch (12) is used to change the rotational direction of the power tool. However, this is not possible while the on/off switch (13) is being pressed.

Right rotation: To drive in screws and tighten nuts, press the rotational direction switch (12) through to the left stop.

Left Rotation: To loosen and unscrew screws and nuts, press the rotational direction switch (12) through to the right stop.

Switching on/off

To start the power tool, press and hold the on/off switch (13).

To switch off the power tool, release the on/off switch (13).

Preselecting the speed/impact rate

With the button (8), you can preselect the required speed/impact rate in three stages. Press the button (8) repeatedly until the desired setting appears in the speed indicator (11). The selected setting will be saved.

The required speed/impact rate is dependent on the material and the work conditions and can be determined by practical trials.

Adjusting the Speed

You can adjust the speed of the power tool when it is on by pressing in the on/off switch (13) to varying extents.

A light pressure on the on/off switch (13) results in a low rotational speed. Increased pressure on the switch causes an increase in speed.

Switching the "PowerLight" lamp on/off

Press the button (10) to activate the lamp (9). To switch off the lamp (9), press the button (10) again.

Practical advice

- **Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

The torque depends on the impact duration. The maximum achieved torque results from the sum of all individual torques achieved through impact. Maximum torque is achieved after an impact duration of 6–10 seconds. After this duration, the tightening torque is increased only minimally.

The impact duration is to be determined for each required tightening torque. The actually achieved tightening torque is always to be checked with a torque wrench.

Screw applications with hard, spring-loaded or soft seats

When the achieved torques in an impact series are measured during a test and transferred into a diagram, the result is the curve of a torque characteristic. The height of the curve cor-

responds with the maximum reachable torque, and the steepness indicates the duration in which this is achieved.

A torque gradient depends on the following factors:

- Strength properties of the screws/nuts
- Type of backing (washer, disc spring, seal)
- Strength properties of the material being screwed/bolted together
- Lubrication conditions at the screw/bolt connection

The following application cases result accordingly:

- A **hard seat** is a metal-to-metal screw application which uses washers. After a relatively short impact duration, the maximum torque is reached (steep characteristic curve). Unnecessary long impact duration only causes damage to the machine.
- A **spring-loaded seat** is also a metal-to-metal screw application but uses spring washers, disc springs, studs or screws/nuts with conical seats. It is also called a spring-loaded seat when extensions are used.
- A **soft seat** is a screw application of e.g. metal on wood or a screw application that uses lead washers or fibre washers as backing.

For a spring-loaded seat as well as for a soft seat, the maximum tightening torque is lower than for a hard seat. Also, a clearly longer impact duration is required.

Guide values for maximum screw tightening torques

Figures given in Nm; calculated from the tensional cross-section; utilization of the yield point: 90% (with friction coefficient $\mu_{\text{total}} = 0.12$). As a control measure, always check the tightening torque with a torque wrench.

Property Classes according to DIN 267	Standard Screws/Bolts								High-strength Bolts		
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330

Tips

Before screwing larger, longer screws into hard materials, it is advisable to pre-drill a pilot hole with the core diameter of the thread to approx. 2/3 of the screw length.

Note: Ensure that no metal particles enter the power tool.

After working at a low speed for an extended period, you should operate the power tool at the maximum speed for approximately three minutes without load to cool it down.

Belt clip

You can use the belt clip (5) to hang the power tool on a belt, for example. You then have both hands free and the power tool is always at hand.

Recommendations for optimal handling of the battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to 50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer, for example.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced. Follow the instructions on correct disposal.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

- **Clean the tool holder (1) and locking sleeve (2) from time to time and grease them lightly with 1 600 A00 2NE grease.**

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd
Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169,
Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong
Khan 7 Makara, Phnom Penh
VAT TIN: 100 169 511
Tel.: +855 23 900 685
Tel.: +855 23 900 660
www.bosch.com.kh

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tool (China) Co. Ltd.
Bosch Service Center
567, Bin Kang Road
Bin Kang District
Hangzhou, Zhejiang Province
China 310052
Tel.: (0571) 8887 5566 / 5588
Fax: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#
E-Mail: bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Co. Ltd.
Flat B, 2/F, Yeung Yiu Chung No. 6 Industrial Building,
19 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan
Kowloon, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

India

Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (next to PSBB School), T. Nagar
Chennai–600077
Phone: (044) 64561816
Bosch Service Center Rishyamook
85A, Panchkuin Road
New Delhi–110001
Phone: (011) 43166190
Bosch Service Center 79,
Crystal Bldg., Dr. Annie Besant Road, Worli

Mumbai–400018
Phone: (022) 39569936 / (022) 39569959 /
(022) 39569967 / (022) 24952071

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (21) 3005-5800
www.bosch-pt.co.id

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiaithoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Pakistan

Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office
2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5
Lahore, 54810
Phone: +92(303)4444311
Email: Faisal.Khan@bosch.com

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio, Global City,
1634 Taguig City
Tel.: (632) 8703871
Fax: (632) 8703870
www.bosch-pt.com.ph

Singapore

Powerwell Service Centre Pte Ltd
Bosch Authorised Service Centre (Power Tools)
4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace
Singapore 569628
Tel.: 6452 1770
Fax: 6452 1760
E-Mail: ask@powerwellsc.com
www.powerwellsc.com
www.bosch-pt.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd.
FYI Center Tower 1, 5th Floor,
2525 Rama IV Road, Klongtoei,
Bangkok 10110
Tel.: 02 0128888
Fax: 02 0645802
www.bosch.co.th
Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2

10/11 La Salle Moo 16
 Srinakharin Road
 Bangkaew, Bang Plee
 Samutprakarn 10540
 Tel.: 02 7587555
 Fax: 02 7587525

Vietnam

Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC
 14th floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan
 Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 Tel.: (028) 6258 3690
 Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694
 Hotline: (028) 6250 8555
 Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service
 Muratbaev Ave., 180
 050012, Almaty, Kazakhstan
 Service Email: service.pt.ka@bosch.com
 Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia

Robert Bosch Ltd.
 David Agmashenebeli ave. 61
 0102 Tbilisi, Georgia
 Tel. +995322510073
www.bosch.com

Bahrain

EA Juffali and Brothers for Technical Equipment Company.
 Kingdom of Bahrain, Al Aker - Block 0624 - Road 2403 -
 Building 0055D
 Phone: +97317704537
 Fax: +973177045257
 Email: h.berjas@eajb.com.sa

Egypt

RBEQ-LLC
 22 Kamal Eldin Hussein
 Sheraton Heliopolis
 11799 Cairo
 E-mail: boschegypt.powertools@eg.bosch.com

Iran

Robert Bosch Iran
 3rd Floor, No 3, Maadiran Building
 Aftab St., Khodami St., Vanak Sq.
 Tehran 1994834571
 Phone: +9821- 86092057

Iraq

Sahba Technology Group
 Al Muthana airport road
 Baghdad
 Phone Bagdad: +964 (0) 7 901 930366
 Phone Dubai: +971 (0) 4 422 1898
 Email: duraid@sahbatechnology.com

Jordan

Roots Arabia – Jordan
 Al-Hurriyah Street, Al-Muqabalein
 Amman 11623, Jordan
 P.O. Box: 110068
 Tel. : +962 6 4398990
 E-mail: bosch@rootsjordan.com

Kuwait

Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd
 P.O. Box 164 - Safat 13002
 Phone: +965 - 2496 88 88
 Fax: +965 - 2481 08 79
 E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

Lebanon

Tehini Hana & Co. S.A.R.L.
 P.O. Box 90-449
 Jdeideh 1202 2040
 Dora-Beirut
 Phone: +9611255211
 Email: service-pt@tehini-hana.com

Libya

El Naser for Workshop Tools
 Swanee Road, Al Falah Area
 Tripoli
 Phone: +218 21 4811184

Oman

Malatan Trading & Contracting LLC
 P.O. Box 131, Ruwi, Muscat
 Postal Code: 112, Sultanate of Oman
 Phone: +968 2479 4035/4089/4901
 Mob: +968-91315465
 Fax: +968 2479 4058
 E-Mail: sudhirkumar@malatan.net

Qatar

International Construction Solutions W L L
 P. O. Box 51, Doha
 Phone: +974 40065458
 Fax: +974 4453 8585
 Email: csd@icsdoha.com

Saudi Arabia

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO)
 P.O.Box: 1049 – Jeddah 21431 – KSA
 Jeddah: 00966 (0) 12 692 0770 – Ext 433
 Riyadh: 00966 (0) 11 409 3976 – Ext-30/34/39
 Dammmam: 00966 (0) 13 833 9565
 E-mail: M.Zreik@eajb.com.sa

Syria

Dallal Establishment for Power Tools
 Damascus. Baramkeh street - Ibn Amer street,
 Phone: +963112241006 or 009631122414009
 Mobile: 00963991141005
 Email: rita.dallal@hotmail.com

United Arab Emirates

Central Motors & Equipment,
 P.O. Box 26255, Dubai
 Dubai: 00971 (0) 4 3090920/3090930

Abu Dhabi: 00971 (0) 2 4017745
 Sharjah: 00971 (0) 6 5932777
 Al Ain: 00971 (0) 3 7157419
 E-Mail: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

Yemen

Abu Alrejal Trading Corporation
 P.O. Box : 17024 , Zubeiry St.
 Sana'a, Yemen
 Tel: +967-1-20 20 10
 Fax: +967-1-47 19 17
 E-mail: tech-tools@abualrejal.com/yahya@abualrejal.com

Ethiopia

Forever plc
 Kebele 2,754, BP 4806,
 Addis Ababa
 Phone: +251 111 560 600
 Email: foreverplc@ethionet.et

Ghana

Robert Bosch Ghana Limited
 21 Kofi Annan Road Airport Residential Area Accra
 Tel. +233 (0)3027 94616

Kenya

Robert Bosch East Africa Ltd
 Mpaka Road P.O. Box 856
 00606 Nairobi

Nigeria

Robert Bosch Nigeria Ltd.
 52-54 Isaac John Street P.O. Box
 GRA Ikeja – Lagos

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
 Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Tanzania

Diesel & Autoelectric Service Ltd.
 117 Nyerere Rd., P.O. Box 70839
 Vingunguti 12109, Dar Es Salaam
 Phone: +255 222 861 793/794

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 3 95415555

www.bosch-pt.com.au

www.bosch-pt.co.nz

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



The machine, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that are no longer usable, and according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 14).

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. **Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.

Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.

Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ▶ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ▶ **Ne rechargez qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- ▶ **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout

autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

- ▶ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- ▶ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- ▶ **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
- ▶ **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- ▶ **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour visseuses à chocs

- ▶ **Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension, au cours d'une opération où la fixation peut être en contact avec un câblage caché.** Les fixations en contact avec un fil "sous tension" peuvent "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.
- ▶ **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.

- **Maintenez bien l'outil électroportatif en place.** Lors du serrage ou du desserrage des vis, des couples de réaction élevés peuvent survenir en peu de temps.
- **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électroportatif.
- **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
- **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- **N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

Pour en savoir plus sur le module Bluetooth® Low Energy GCY 30-4, lisez la notice d'utilisation relative au module.

► **Attention ! En cas d'utilisation de l'outil électroportatif en mode Bluetooth, les ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques, prothèses auditives).** Les ondes émises peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent à proximité immédiate de l'outil. N'utilisez pas l'outil électroportatif en mesure en mode Bluetooth à proximité d'appareils médicaux, de stations-service, d'usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans des zones à risque d'explosion ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas l'outil électroportatif en mode Bluetooth® dans des avions. Évitez une utilisation prolongée de l'outil très près du corps.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-

tion de cette marque/de ce logo par la société Robert Bosch Power Tools GmbH s'effectue sous licence.

Description des prestations et du produit



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le vissage et le dévisage de vis ainsi que pour le serrage et le desserrage des écrous dans les plages de dimensions indiquées.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Porte-outil
- (2) Bague de verrouillage
- (3) Bandoulière^{A)}
- (4) Cache pour Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
- (5) Clip de ceinture^{A)}
- (6) Accu^{A)}
- (7) Touche de déverrouillage d'accu^{A)}
- (8) Touche de présélection électronique de vitesse de rotation
- (9) LED d'éclairage
- (10) Touche d'activation de l'éclairage
- (11) Indicateur de vitesse
- (12) Sélecteur de sens de rotation
- (13) Interrupteur Marche/Arrêt
- (14) Poignée (surface de préhension isolée)
- (15) Embout de vissage avec gorge à billes^{A)}
- (16) Porte-embout universel^{A)}
- (17) Embout de vissage^{A)}
- (18) Accessoire de travail^{A)}
- (19) Bouton de l'indicateur de niveau de charge^{A)}
- (20) Indicateur de niveau de charge de l'accu^{A)}

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Visseuse à chocs sans fil	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
N° d'article	3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
Tension nominale	V=	18	18

Visseuse à chocs sans fil	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C	
Régime à vide^{A)}				
- Réglage 1	tr/min	0-1 100	0-1 100	0-1 100
- Réglage 2	tr/min	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- Réglage 3	tr/min	0-3 400	0-3 400	0-3 400
Fréquence de frappe^{A)}				
- Réglage 1	min ⁻¹	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- Réglage 2	min ⁻¹	0-3 400	0-3 400	0-3 400
- Réglage 3	min ⁻¹	0-4 000	0-4 200	0-4 200
Couple maxi	Nm	200	200	200
Ø de vis	mm	M6-M16	M6-M16	M6-M16
Porte-outil		Six pans creux ¼"	Six pans creux ¼" / ½"	■ ½"
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	1,1-2,5	1,2-2,5	1,1-2,5
Transmission de données				
Bluetooth ^{B)}		Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy)	Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy)	Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy)
Rapport signal/bruit	s	8	8	8
Portée maximale du signal ^{C)}	m	30	30	30
Plage de fréquences utilisée	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Puissance de sortie	mW	< 1	< 1	< 1
Températures ambiantes admissibles				
- pendant la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
- pendant le fonctionnement ^{D)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Accus recommandés		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A) Dépend de l'accu utilisé

B) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth[®] Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).C) La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth[®] peut se trouver fortement réduite.

D) Performances réduites à des températures <0 °C

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme **EN 62841-2-2**.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique **98,5** dB(A) ; niveau de puissance acoustique **109,5** dB(A). Incertitude K = **3** dB.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a_h (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à

EN 62841-2-2 :

Serrage des vis et des écrous de la dimension maximale admissible :

GDR 18V-200 C : a_h = **9,8** m/s², K = **1,5** m/s²

GDX 18V-200 C : a_h = **9,0** m/s², K = **1,5** m/s²

GDS 18V-200 C : a_h = **11,2** m/s², K = **1,5** m/s²

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés conformément à la norme et peuvent être utilisés pour une comparaison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base à une estimation préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués s'appliquent pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou

sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

Montage

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Charge de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Ils sont les seuls à être adaptés à l'accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour obtenir les performances maximales, chargez l'accu jusqu'à sa pleine capacité avant la première utilisation.

L'accu Lithium-Ion peut être rechargeé à tout moment, sans risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par « Electronic Cell Protection (ECP) » (l'électronique de protection des cellules). Lorsque l'accu est déchargé, l'outil électroportatif s'arrête grâce à un dispositif d'arrêt de protection : l'accessoire de travail ne tourne plus.

► **Après l'arrêt automatique de l'outil électroportatif, n'appuyez plus sur l'interrupteur Marche/Arrêt.** L'accu pourrait être endommagé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Retrait de l'accu

L'accu (6) dispose de deux positions de verrouillage permettant d'éviter que l'accu tombe si l'on appuie par mégarde sur la touche de déverrouillage de l'accu (7). Tant que l'accu reste en place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en position.

Pour retirer l'accu (6), appuyez sur la touche de déverrouillage (7) et dégarez l'accu de l'outil électroportatif. **Ne forcez pas.**

Indicateur de niveau de charge de l'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge (20) indiquent le niveau de charge de l'accu (6). Pour des raisons de sécurité, il n'est possible d'afficher l'état de charge que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, actionnez le bouton (19) de l'indicateur de niveau de charge. L'affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l'accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton (19), l'accu est défectueux et doit être remplacé.

Accu de type GBA 18V... (voir figure E1)

LED	Capacité
3 LED allumées en vert	60–100 %
2 LED allumées en vert	30–60 %
1 LED allumée en vert	5–30 %
Clignotement en vert de 3 LED	0–5 %

Accu de type ProCORE18V... (voir figure E2)

LED	Capacité
5 LED allumées en vert	80–100 %
4 LED allumées en vert	60–80 %
3 LED allumées en vert	40–60 %
2 LED allumées en vert	20–40 %
1 LED allumée en vert	5–20 %
Clignotement en vert d'1 LED	0–5 %

Changement d'accessoire

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

► **Nettoyer régulièrement les fentes d'aération de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur peut attirer la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de métal fritté peut provoquer des dangers électriques.

Mise en place de l'accessoire : GDR/GDX 18V-200 C (voir figure A-B)

Tirez la bague de verrouillage (2) vers l'avant, enfoncez l'accessoire de travail à fond dans le porte-outil (1) et relâchez la bague de verrouillage (2) afin de bloquer l'accessoire.

Pour les embouts de vissage spécial percussion (17), il faut utiliser un porte-embout universel avec gorge à billes (16).

Mise en place de l'accessoire : GDX/GDS 18V-200 C (voir figures B-C)

► **Veillez à bien fixer l'accessoire de travail sur le porte-outil lors de sa mise en place.** Si l'accessoire de travail n'est pas fixé correctement, il peut se détacher lors des visages.

Placez l'accessoire (18) sur le carré mâle du porte-outil (1).

De par sa conception, l'accessoire de travail (1) présente un peu de jeu une fois monté sur le porte-outil (18) ; ceci n'a aucune incidence sur le fonctionnement et la sécurité.

Certains accessoires de travail (par ex. les embouts doubles) ne peuvent pas être logés correctement dans le porte-outil.

Retrait d'un accessoire de travail

Tirez la douille de verrouillage (2) vers l'avant et sortez l'accessoire de travail.

Mise en marche

Fonctionnement

Le porte-outil (1) et l'accessoire de travail sont entraînés par un moteur électrique par l'intermédiaire d'un engrenage et d'un mécanisme de frappe.

L'opération se déroule en deux phases : **vissage** puis **serrage** (mécanisme de frappe en action).

Le mécanisme de frappe entre en action dès que la vis est serrée et que le moteur est sollicité. Le mécanisme de frappe transforme ainsi la puissance du moteur en impacts de rotation réguliers. Lors du desserrage des vis ou des écrous, l'opération se déroule dans l'ordre inverse.

Mise en marche

Montage de l'accu

► **N'utilisez que des accus Lithium-Ion Bosch d'origine dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.** L'utilisation de tout autre accu présente des risques de blessures et d'incendie.

Mettez le sélecteur de sens de rotation (12) en position médiane pour éviter toute mise en marche non-intentionnelle. Montez l'accu chargé (6) dans la poignée jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon perceptible et affleure avec la poignée.

Sélection du sens de rotation (voir figure D)

Le sélecteur de sens de rotation (12) permet d'inverser le sens de rotation de l'outil électroportatif. Cela n'est toutefois pas possible lorsqu'on appuie sur l'interrupteur Marche/Arrêt (13).

Rotation droite : Pour serrer des vis et des écrous, actionnez le sélecteur de sens de rotation (12) à fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, actionnez le sélecteur de sens de rotation (12) à fond vers la droite.

Mise en marche/arrêt

Pour **mettre en marche** l'outil électroportatif, actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt (13) et maintenez-le actionné.

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt (13).

Préréglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe

La touche (8) permet de prérégler la vitesse de rotation/la fréquence de frappe souhaitée dans 3 positions. Actionnez la touche (8) de façon répétée jusqu'à ce qu'apparaisse le réglage souhaité sur l'indicateur de vitesse (11). La position de réglage est mémorisée.

La vitesse de rotation/la fréquence de frappe requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée lors d'essais pratiques.

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l'outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt (13).

Une légère pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt (13) produit une faible vitesse de rotation. Plus l'on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.

Allumage / extinction de l'éclairage « PowerLight »

Pour **allumer** l'éclairage (9), actionnez la touche (10). Pour éteindre l'éclairage (9), actionnez à nouveau la touche (10).

Instructions d'utilisation

► **Positionnez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsqu'il est à l'arrêt.** Un accessoire en rotation risque de glisser.

Le couple dépend de la durée de frappe. Le couple maximal atteint résulte de la somme des couples générés lors de chaque frappe. Le couple maximal est atteint au bout d'une durée de frappe de 6 à 10 secondes. Au delà de cette durée, le couple de serrage n'augmente plus que faiblement.

Il est nécessaire de déterminer la durée de frappe pour chaque couple de serrage. Toujours contrôler le couple réellement atteint à l'aide d'une clé dynamométrique.

Vissages durs, élastiques et tendres

Si, lors d'un essai, les couples atteints dans une série de frappe sont mesurés et transmis sur un diagramme, on obtient la courbe caractéristique du couple. Le sommet de courbe indique le couple maximum que l'on peut atteindre, la pente indique le temps pendant lequel ce couple est atteint.

La courbe dépend des facteurs suivants :

- résistance des vis/écrous
- nature du support (rondelle, rondelle élastique, joint)
- résistance du matériau à visser
- conditions de graissage à l'endroit de vissage

En conséquence, il en résulte les types de vissage suivants :

- Un **vissage dur** désigne un vissage métal sur métal avec utilisation de rondelles. Le couple maximal est atteint au bout d'un temps de frappe relativement court (pente raide de la courbe caractéristique). Une prolongation inutile du temps de frappe est préjudiciable à l'outil.
- Un **vissage élastique** désigne un vissage métal sur métal, mais avec utilisation de rondelles élastiques, de rondelles ressorts, de goujons ou de vis/écrous coniques ainsi qu'avec utilisation de rallonges.

- Un **vissage tendre** désigne un vissage métal sur bois p. ex. ou avec utilisation de rondelles en plomb ou en fibre comme intercalaire.

Dans le cas d'un vissage élastique ou tendre, le couple de serrage maximal est plus faible que dans le cas d'un vissage dur. De même, un temps de frappe beaucoup plus long est nécessaire.

Valeurs indicatives pour les couples de serrage de vis maximaux

Indiquées en Nm, calculées à partir de la section de résistance ; utilisation de la limite d'élasticité à 90 % (pour un coefficient de frottement $\mu_{tot} = 0,12$). Contrôlez toujours le couple à l'aide d'une clé dynamométrique.

Classes de résistance selon DIN 267	Vis standard								Vis haute résistance		
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330

Conseils

Avant de visser des vis de gros diamètre ou très longues dans des matériaux durs, il est recommandé d'effectuer un préperçage au diamètre intérieur de filetage sur approximativement les 2/3 de la longueur de la vis.

Remarque : Veillez à ce qu'aucune pièce métallique (pièce de fixation par ex.) ne pénètre dans l'outil électroportatif.

Après avoir travaillé à une petite vitesse pendant une période relativement longue, faites tourner l'outil électroportatif à vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Clip de ceinture

Le clip de ceinture (**5**) permet d'accrocher l'outil électroportatif à une ceinture ou autre. Vous avez donc les deux mains libres et l'outil électroportatif est à tout moment à portée de main.

Indications pour l'utilisation optimale de l'accu

Protégez l'accu de l'humidité et de l'eau.

Ne stockez l'accu que dans la plage de températures de -20 à 50 °C. Ne laissez par ex. pas l'accu dans une voiture en plein été.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

► **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

► **Nettoyez le porte-outil (1) et la bague de verrouillage (2) de temps en temps et graissez-les légèrement avec de la graisse 1 600 A00 2NE.**

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de recharge. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de recharge sur le site : www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de recharge, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Algérie

Siestal

Zone Industrielle Ihaddaden

06000 Bejaia

Tel. : +213 (0) 982 400 991/2

Fax : +213 (0) 3 420 1569

E-Mail : sav@siestal-dz.com

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL

53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed

20300 Casablanca

Tel.: +212 5 29 31 43 27

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Tunisie

Robert Bosch Tunisie SARL

7 Rue Ibn Battouta Z.I. Saint Gobain

Mégrine Riadh

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

2014 Ben Arous
 Tél. : +216 71 427 496/879
 Fax : +216 71 428 621
 E-Mail : sav.outillage@tn.bosch.com

Côte d'Ivoire

Rimco
 ZONE 3, 9 RUE DU CANAL
 01 BP V230, Abidjan 01
 Tel. : +225 21 25 93 38

Sénégal

Bernabé
 Km 2,5 – Bd du Centenaire de la Commune de Dakar
 B.P. 2098 DAKAR
 Tel. : +221 33 849 01 01
 Fax : +221 33 823 34 20

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les outils électroportatifs hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être éliminés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 22).



Português

Instruções de segurança

Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas

AVISO

Devem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar póis ou vapores.

- Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização. No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos. Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de

arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

- **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias.** Mantenha os cabelos e roupas afastados de peças em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fracção de segundo.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.** Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores

- **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou**

- outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- **No caso de aplicação incorrecta pode vazar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- **Não use um acumulador ou uma ferramenta danificada ou modificada.** Os acumuladores danificados ou modificados exibem um comportamento imprevisível podendo causar incêndio, explosão ou risco de lesão.
- **Não exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.
- **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada no manual de instruções.** Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar o acumulador e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

- **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.
- **Nunca tente reparar acumuladores danificados.** A reparação de acumuladores deve ser realizada apenas pelo fabricante ou agentes de assistência autorizados.

Indicações de segurança para parafusadoras de impacto

- **Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o parafuso possa entrar em contacto com cabos escondidos.** O contacto do parafuso com um fio "sob tensão" irá colocar as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica "sob tensão" e produzir um choque elétrico.
- **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.
- **Segure bem a ferramenta elétrica.** Ao apertar e soltar parafusos podem ocorrer temporariamente elevados momentos de reação.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Espere que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de depositá-la.** A ferramenta de

aplicação pode empurrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.

- **Em caso de danos e de utilização incorrecta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiarse ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irriitem as vias respiratórias.
- **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.



Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

Para informações acerca do Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 leia as respetivas instruções de utilização.

- **Cuidado! A utilização da ferramenta elétrica com Bluetooth® pode dar origem a avarias noutros aparelhos e instalações, aviões e dispositivos médicos (p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos).** Do mesmo modo, não é possível excluir totalmente danos para pessoas e animais que se encontram nas proximidades imediatas. Não utilize a ferramenta elétrica com Bluetooth® na proximidade de dispositivos médicos, postos de abastecimento de combustível, instalações químicas, áreas com perigo de explosão e zonas de demolição. Não utilize a ferramenta elétrica com Bluetooth® em aviões. Evite a operação prolongada em contacto direto com o corpo.

A marca **Bluetooth®**, tal como o símbolo (logótipo), são marcas comerciais registadas e propriedade da **Bluetooth SIG, Inc.** Qualquer utilização desta marca/deste símbolo por parte da **Robert Bosch Power Tools GmbH** possui a devida autorização.

Descrição do produto e do serviço



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica é destinada para apertar e soltar parafusos, assim como para apertar e soltar porcas com as dimensões especificadas e na respetiva gama de dimensões indicada.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Encabado
- (2) Bucha de travamento
- (3) Correia de transporte^{A)}
- (4) Cobertura Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
- (5) Suporte de fixação ao cinto^{A)}
- (6) Bateria^{A)}
- (7) Tecla de desbloqueio da bateria^{A)}
- (8) Tecla para pré-seleção eletrónica do n.º de rotações
- (9) Lâmpada

- (10) Tecla para lanterna
 - (11) Indicação do número de rotações
 - (12) Comutador do sentido de rotação
 - (13) Interruptor de ligar/desligar
 - (14) Punho (superfície do punho isolada)
 - (15) Ponta de apafusar com travamento de esfera^{A)}
 - (16) Porta-bits universal^{A)}
 - (17) Bit de apafusamento^{A)}
 - (18) Ferramenta de trabalho^{A)}
 - (19) Tecla indicador do nível de carga^{A)}
 - (20) Indicador do nível de carga da bateria^{A)}
- A) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aparafusadora de percussão sem fio		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
N.º do produto		3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
Tensão nominal	V=	18	18	18
N.º de rotações em vazio^{A)}				
- Ajuste 1	r.p.m.	0-1 100	0-1 100	0-1 100
- Ajuste 2	r.p.m.	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- Ajuste 3	r.p.m.	0-3 400	0-3 400	0-3 400
N.º de impactos^{A)}				
- Ajuste 1	min ⁻¹	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- Ajuste 2	min ⁻¹	0-3 400	0-3 400	0-3 400
- Ajuste 3	min ⁻¹	0-4 000	0-4 200	0-4 200
Binário máx.	Nm	200	200	200
Ø parafusos comuns	mm	M6-M16	M6-M16	M6-M16
Encabado		¼" sextavado interior	¼" sextavado interior/ ■ ½"	■ ½"
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	1,1-2,5	1,2-2,5	1,1-2,5
Transmissão de dados				
Bluetooth ^{B)}		Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distância do sinal	s	8	8	8
alcance máx. do sinal ^{C)}	m	30	30	30
Faixa de frequência usada	MHz	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
Potência de saída	mW	< 1	< 1	< 1
Temperatura ambiente admissível				
- ao carregar	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
- em funcionamento ^{D)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Baterias recomendadas		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...

Aparafusadora de percussão sem fio	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
Carregadores recomendados	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

- A) dependendo da bateria utilizada
- B) Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).
- C) O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho receptor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.
- D) potência limitada com temperaturas <0 °C

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841-2-2**.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: nível de pressão sonora **98,5 dB(A)**; nível de potência sonora **109,5 dB(A)**. Incerteza K = 3 dB.

Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo

EN 62841-2-2:

Apertar parafusos e porcas com o tamanho máximo admissível:

GDR 18V-200 C: $a_h = 9,8 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

GDX 18V-200 C: $a_h = 9,0 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

GDS 18V-200 C: $a_h = 11,2 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

O nível de vibrações indicado nestas instruções e o valor de emissões sonoras foram medidos de acordo com um processo de medição normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas. Também são adequados para uma avaliação provisória das emissões sonoras e de vibrações.

O nível de vibrações indicado e o valor de emissões sonoras representam as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações e de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora e de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora e de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Montagem

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção,

troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Carregar a bateria

- Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos. Só estes carregadores são apropriados para as baterias de lítio utilizadas na sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

O acumulador de iões de lítio está protegido contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A ferramenta elétrica é desligada através de um disjuntor de proteção, logo que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de trabalho não se movimenta mais.

- Não continuar a premir o interruptor de ligar/desligar após o desligamento automático da ferramenta elétrica. A bateria pode ser danificada.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Retirar a bateria

A bateria (6) possui dois níveis de travamento, que devem evitar, que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio (7) seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver dentro da ferramenta elétrica, ela é mantida em posição por uma mola.

Para retirar a bateria (6) pressione a tecla de desbloqueio (7) e puxe a bateria para a retirar da ferramenta elétrica.

Não empregar força.

Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria (20) indicam o nível de carga da bateria (6). Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla indicador do nível de carga (19), para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se depois de premir a tecla indicador do nível de carga (**19**) não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

Tipo de bateria GBA 18V... (ver figura E1)

LEDs	Capacidade
Luz permanente 3× verde	60–100 %
Luz permanente 2× verde	30–60 %
Luz permanente 1× verde	5–30 %
Luz intermitente 3× verde	0–5 %

Tipo de bateria ProCORE18V... (ver figura E2)

LEDs	Capacidade
Luz permanente 5× verde	80–100 %
Luz permanente 4× verde	60–80 %
Luz permanente 3× verde	40–60 %
Luz permanente 2× verde	20–40 %
Luz permanente 1× verde	5–20 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Troca de ferramenta

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- **Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta elétrica.** Caso contrário, o ventilador do motor pode aspirar o pó para o interior da carcaça e a acumulação excessiva de pó metálicos poderá provocar riscos de natureza elétrica.

Inserir ferramenta de trabalho: GDR/GDX 18V-200 C (ver figura A – B)

Puxe a bucha de travamento (**2**) para a frente, insira a ferramenta de trabalho até ao batente no encabado (1) e solte a bucha de travamento (**2**) para fixar a ferramenta de trabalho.

Pode usar bits de apafusamento (**17**) resistentes ao impacto utilizando adicionalmente um porta-bits universal com travamento de esfera (**16**).

Inserir ferramenta de trabalho: GDX/GDS 18V-200 C (ver figura B – C)

- **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que esta esteja bem segura no encabado.** Se a ferramenta de trabalho não estiver seguramente unida com o encabado, é possível que possa se soltar durante o apafusamento.

Introduza a ferramenta de trabalho (**18**) no quadrado do encabado (1).

Condicionado pelo sistema, a ferramenta de trabalho (**18**) assenta com alguma folga no encabado (1); tal não tem qualquer influência sobre o funcionamento/segurança.

Algumas ferramentas de trabalho (p. ex. bits duplos) não podem ser fixadas de forma segura no encabado.

Retirar a ferramenta de trabalho

Puxe a bucha de travamento (**2**) para a frente e retire a ferramenta de trabalho.

Funcionamento

Tipo de funcionamento

A fixação da ferramenta (**1**) com a ferramenta de trabalho, é acionada por um motor elétrico através de uma engrenagem e um mecanismo de percussão.

O processo de trabalho é estruturado em duas fases: **apafusar e apertar** (mecanismo de percussão em ação). O mecanismo de percussão entra em ação assim que a união apafusada se imobilizar e sobrecarregar motor. O mecanismo de percussão transforma a força do motor em golpes giratórios uniformes. Este processo é invertido ao apafusar parafusos ou porcas.

Colocação em funcionamento

Colocar o acumulador

- **Só utilizar baterias de lítio Bosch com a tensão indicada na placa de características da sua ferramenta elétrica.** A utilização de outras baterias pode levar a lesões e perigo de incêndio.

Coloque o comutador do sentido de rotação (**12**) no centro para evitar um ligamento inadvertido. Coloque a bateria carregada (**6**) no punho até esta encaixar de forma audível e ficar à face com o punho.

Ajustar o sentido de rotação (ver imagem D)

Com o comutador de sentido de rotação (**12**) é possível alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar/desligar pressionado (**13**) isto no entanto não é possível.

Rotação à direita: Premir o comutador do sentido de rotação (**12**) completamente para a esquerda, para arrancar parafusos e apertar porcas.

Rotação à esquerda: para soltar ou retirar os parafusos pressione o conversor do sentido de rotação (**12**) para trás até ao batente.

Ligar/desligar

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica deverá pressionar o interruptor de ligar/desligar (**13**) e mantenha-o pressionado.

Para **desligar** a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (**13**).

Pré-selecionar o número de rotações/impactos

Com a tecla (**8**) pode pré-selecionar o número de rotações/impactos necessário em 3 níveis. Prima a tecla (**8**) as vezes necessárias até que seja indicado o ajuste desejado na indicação do número de rotações (**11**). O ajuste selecionado fica guardado.

O número de rotações/impactos necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

Ajustar o número de rotações

Pode regular a velocidade da ferramenta elétrica ligada de forma contínua, consoante a pressão que faz no interruptor de ligar/desligar (13).

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar/desligar (13) proporciona um número de rotações baixo.

Aumentando a pressão, é aumentado o n.º de rotações.

Ligar/desligar a lâmpada "PowerLight"

Para a **colocação em funcionamento** da lâmpada (9) prima a tecla (10). Para desligar a lâmpada (9) prima a tecla (10) novamente.

Instruções de trabalho

- **Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta elétrica.** A perda de controlo sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesões.

O binário depende do período de percussão. O máximo binário alcançável resulta da soma de todos binários individuais alcançados por golpes. O binário máximo é alcançado após um período de percussão de 6–10 segundos. Após este período o aumento do binário de aperto é mínimo.

O período de percussão deve ser averiguado para cada binário de aperto necessário. O binário de aperto realmente alcançado deve sempre ser controlado com uma chave dinamométrica.

Valores de referência para binário de aperto máximos de parafusos

Indicações em Nm, calculado a partir do perfil de tensão; desgaste do limite da distância 90 % (com coeficiente de fricção $\mu_{\text{total}} = 0,12$). Como controlo, o binário de aperto deve sempre ser controlado com uma chave dinamométrica.

Classes de resistência conforme DIN 267	Parafusos padrão								Parafusos altamente resistentes		
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330

Recomendações

Antes de atarraxar parafusos, mais longos e maiores, em materiais duros, deveria furar com o diâmetro do núcleo da rosca até aproximadamente 2/3 do comprimento do parafuso.

Nota: Observe que não haja a possibilidade de peças metálicas pequenas penetrarem na ferramenta elétrica.

Após um longo período de tempo a trabalhar com um número de rotações reduzido, deve deixar a ferramenta elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o número de rotações máximo em vazio para a arrefecer.

Aparafusamentos com assento duro, elástico ou macio

Se durante um ensaio forem medidos, em sequência, os binários alcançados e anotados num diagrama, é obtida uma curva do decurso do binário. A altura da curva corresponde ao máximo binário alcançável, a inclinação indica o período no qual é alcançado.

Um decurso de binário depende dos seguintes fatores:

- Rigidez dos parafusos/porcas
- Tipo da base (anilha, mola de disco, vedação)
- Rigidez do material a ser aparafusado
- Condições de lubrificação na união aparafusada

Respetivamente resultam as seguintes aplicações:

- **Assento duro** para aparafusamentos de metal sobre metal, utilizando anilhas. O máximo binário é alcançado após um período de percussão relativamente curto (decurso íngreme da linha de característica). Um período de percussão desnecessária só causa danos na máquina.
- **Assento elástico** para aparafusamentos de metal sobre metal, no entanto utilizando arruelas de pressão, molas de disco, cavilha rosada nas pontas ou parafusos/porcas com assento cónico, assim como ao utilizar extensões.
- **Assento macio** para aparafusamentos de metal sobre madeira, ou ao utilizar discos de chumbo ou de fibra como base.

Para o assento elástico ou para o assento macio o máximo binário de aperto é inferior ao do para o assento duro.

Também é necessário um período de percussão bem mais longo.

Suporte de fixação ao cinto

Com o suporte de fixação ao cinto (5) pode pendurar a ferramenta elétrica, p. ex., num cinto. Desta forma terá ambas as mãos livres e a ferramenta elétrica estará sempre ao alcance.

Indicações sobre o manuseamento ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e água.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de –20 °C a 50 °C. Por exemplo, não deixe a bateria dentro do automóvel no verão.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituído.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.
- Limpe o encabado (1) e a bucha de travamento (2) de tempos a tempos e lubrifique-as ligeiramente com massa consistente 1 600 A00 2NE.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 – CEP: 13065-900
Campinas – SP
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Angola

InvestGlobal
Parque Logístico
Estrada de Viana Km 12
Luanda
Tel. : +212 948 513 580
E-Mail: helderribeiro@investglobal-ang.com

Transporte

As baterias de íões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não

possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

Eliminação



As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.



Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são mais usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

Baterias/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 29).

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

► 警告！ 警告！ 阅读所有警告和所有说明！ 不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

► 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。

► 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。

► 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。 注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

► 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转

换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。

- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ **不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。**受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。**适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器 (RCD)。**使用 RCD 可减小电击危险。

人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。**在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。**手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。**宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。
- ▶ **即使由于经常使用电动工具而对此非常熟悉，也不要就认为可以高枕无忧而忽略工具的安全规定。**粗心大意的行为可能在瞬间就造成严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ **保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。**许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。
- ▶ **保持手柄和握持表面干燥、清洁、无油污。**在突发情况下，滑溜的手柄和握持表面无法确保安全地握持和控制工具。

电池式工具使用和注意事项

- ▶ **只用制造商规定的充电器充电。**将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- ▶ **只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。**使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- ▶ **当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。**电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ **在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。**如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体会产生腐蚀或燃烧。
- ▶ **不要使用损坏的或更改过的电池组或工具。**损坏或更改过的电池可能导致不可预料的情况发生，有着火、爆炸或受伤的风险。

- ▶ 不要将电池组或工具暴露于火焰或高温情况下。火焰或超过130°C的温度可能会引起爆炸。
- ▶ 遵守所有充电说明，给电池组或工具充电时不要超出说明中规定的温度范围。错误充电或温度超出规定的范围可能会损坏电池并提高着火的风险。

维修

- ▶ 将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。这样将确保所维修的电动工具的安全性。
- ▶ 不要对损坏的电池组进行保养。只能由制造商或授权的服务商进行电池组的维护保养。

针对起子机的安全规章

- ▶ 如果在操作期间，紧固件可能接触暗线，要握住电动工具的绝缘握持面。一旦紧固件接触“带电”导线，可能会使电动工具外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。
- ▶ 使用合适的检测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ 请紧握电动工具。拧紧和拧松螺丝时可能短时出现高反应扭矩。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。
- ▶ 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ 切勿打开充电电池。可能造成短路。
- ▶ 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ 只能将此充电电池用在制造商的产品中。这样才能确保充电电池不会过载。



保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

有关蓝牙® Low Energy Module（低能耗模块）GCY 30-4的信息请见相应的使用说明。

- ▶ 注意！在使用有蓝牙®功能的电动工具时，其他装置和设备、飞机和医疗器械（例如心脏起搏器、助听器）可能会出现故障。同样不能完全排除周围的人和动物会受到伤害。请不要在医疗设备、加油站、化工厂、有爆炸危险的地区附近和在爆破区内使用有蓝牙®功能的电动工具。请勿在飞机上使用有蓝牙®功能的电动工具。请避免在身体附近较长时间使用。

蓝牙®文字标记和图形符号（标志）是Bluetooth SIG公司的注册商标和财产。Robert Bosch Power Tools GmbH根据许可使用这些文字标记/图形符号。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。
请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具适用于拧入和拧出螺丝，并且可以拧紧和放松规定尺寸内的螺母。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 工具夹头
- (2) 锁定套筒
- (3) 挂绳^{A)}
- (4) 蓝牙® Low Energy Module（低能耗模块）GCY 30-4盖板
- (5) 腰带夹^{A)}
- (6) 充电电池^{A)}
- (7) 充电电池解锁按钮^{A)}
- (8) 电子转速预选按钮
- (9) 照明灯
- (10) 照明灯按钮
- (11) 转速显示
- (12) 正逆转开关
- (13) 电源开关
- (14) 手柄（绝缘握柄）
- (15) 带滚珠制动功能的螺丝批嘴^{A)}
- (16) 通用批头套筒^{A)}

(17) 螺丝批嘴^{A)}(18) 工具刀头^{A)}(19) 充电电量指示灯按钮^{A)}(20) 充电电池电量指示灯^{A)}

A) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

充电式冲击钻/起子机		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
物品代码		3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
额定电压	伏特 =	18	18	18
空转转速^{A)}				
- 设置1	转/分钟	0-1 100	0-1 100	0-1 100
- 设置2	转/分钟	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- 设置3	转/分钟	0-3 400	0-3 400	0-3 400
冲击次数^{A)}				
- 设置1	次/分钟	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- 设置2	次/分钟	0-3 400	0-3 400	0-3 400
- 设置3	次/分钟	0-4 000	0-4 200	0-4 200
最大扭矩	牛米	200	200	200
机械螺栓直径	毫米	M6-M16	M6-M16	M6-M16
工具夹头		¼英寸内六角	¼英寸内六角/ ■ ½英寸	■ ½英寸
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	公斤	1.1-2.5	1.2-2.5	1.1-2.5
数据传输				
蓝牙 ^{B)}		蓝牙® 4.1 (低能耗)	蓝牙® 4.1 (低能耗)	蓝牙® 4.1 (低能耗)
信号间隔	秒	8	8	8
信号最大作用距离 ^{C)}	米	30	30	30
使用的频率范围	兆赫	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
输出功率	兆瓦	< 1	< 1	< 1
允许的环境温度				
- 充电时	摄氏度	0至+35	0至+35	0至+35
- 工作时 ^{D)} 和存放时功率受限	摄氏度	-20至+50	-20至+50	-20至+50
推荐的充电电池		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的充电器		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A) 视所使用的充电电池而定

B) 移动终端设备必须可与 Bluetooth® (蓝牙) 低能耗装置 (版本4.1) 兼容并支持通用访问配置 (GAP)。

C) 根据外部条件包括所用接收设备的不同，覆盖范围会有很大差别。在封闭的室内以及由于金属障碍物 (如墙壁、台架、箱子等)，Bluetooth® (蓝牙) 覆盖范围可能明显缩小。

D) 温度<0 摄氏度时功率受限

噪声/振动值

根据EN 62841-2-2确定噪音排放值。

评价为A的电动工具噪声水平通常为：声压级**98,5分贝**（A）；声功率级**109,5分贝**（A）。不确定系数K=3分贝。

请佩戴听力防护装置！

根据

EN 62841-2-2确定振动总值 a_h （三个方向的矢量和）和不确定性系数K：

拧紧螺栓和螺母时允许的最大尺寸：

GDR 18V-200 C: $a_h=9,8$ 米/秒平方, K=1,5米/秒平方

GDX 18V-200 C: $a_h=9,0$ 米/秒平方, K=1,5米/秒平方

GDS 18V-200 C: $a_h=11,2$ 米/秒平方, K=1,5米/秒平方

本使用说明书中提供的振动水平和噪音发射值是根据一个标准化测量方式所测得的，因此可以用来在电动工具之间进行比较。也适用于振动和噪音发射的初步评估。

该振动水平和噪音发射值代表着电动工具用于主要用途时的数值。但是，如果将电动工具挪作他用、使用有所偏差的工具刀头或保养不利，振动水平和噪音发射值可能会不同。这样在整个工作时间内会明显地提高振动和噪音发射量。

为了准确地评估振动和噪音发射，还必须考虑到关机的时间以及开机后尚未正式工作之前的待命时间。这样在整个工作时间内会明显地降低振动和噪音发射量。

请制定用以保护操作者免受振动影响的附加安全措施，例如：电动工具和工具刀头的保养、手部保暖、工作流程组织。

安装

► 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

为充电电池充电

► 请只使用在技术参数中列出的充电器。只有这些充电器才适用于本电动工具上的锂离子电池。

提示：充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

可以随时为锂离子电池充电，不会缩短电池的使用寿命。如果充电过程突然中断，也不会损坏电池。

本锂离子电池配备了电池电子保护装置 "Electronic Cell Protection (ECP)"，可以防止电池过度放电。电池的电量如果用尽了，保护开关会自动关闭电动工具：安装在机器上的工具刀头会停止转动。

► 电动工具被关闭之后，切勿继续按住起停开关。

否则可能会损坏电池。

请注意有关作废处理的规定。

取出蓄电池

本充电电池(6)具备双重锁定功能，即使不小心触动了充电电池的解锁按钮(7)，充电电池也不会从机器中掉落下来。只要充电电池安装在电动工具中，就会被弹簧固定在其位置上。

如需取下电池(6)，则请按压解锁按钮(7)，并将电池从电动工具中拔出。**在此过程中请勿过度用力。**

充电电池电量指示灯

充电电池电量指示灯(20)的绿色LED显示充电电池(6)的电量。基于安全原因，只能在电动工具静止时检查充电电池的电量。

按压充电电量指示灯(19)按钮可显示充电电量。也可以在充电电池取下时操作。

如果按压充电电量指示灯(19)按钮后没有LED亮起，则说明充电电池损坏，必须进行更换。

充电电池型号GBA 18V... (见图E1)

LED	电量
3个绿灯常亮	60–100 %
2个绿灯常亮	30–60 %
1个绿灯常亮	5–30 %
3个绿灯闪烁	0–5 %

充电电池型号ProCORE18V... (见图E2)

LED	电量
5个绿灯常亮	80–100 %
4个绿灯常亮	60–80 %
3个绿灯常亮	40–60 %
2个绿灯常亮	20–40 %
1个绿灯常亮	5–20 %
1个绿灯闪烁	0–5 %

更换刀具

► 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

► 定期清理电动工具的通风口。电机风扇可能将粉尘吸入壳体，大量聚集的粉末状金属可能导致电气危险。

安装工具刀头 : GDR/GDX 18V-200 C (见图A - B)

将锁定套筒(2)向前拉, 将工具刀头放入工具夹头(1), 直至限位, 然后重新松开锁定套筒(2), 以便锁住工具刀头。
可借用带滚珠制动功能的通用批头套筒(16)安装防冲击的螺丝批嘴(17)。

安装工具刀头 : GDX/GDS 18V-200 C (见图B - C)

► 安装工具刀头时请注意务必将其牢牢地插在工具

夹头上。如果工具刀头未牢固地插在工具夹头中, 可能在拧转螺丝时松脱。

将工具刀头(18)推到工具夹头(1)的四角段上。

由于系统设计原因, 工具刀头(18)和工具夹头(1)之间有少许间隙, 这不影响电动工具的功能和安全。一些工具刀头 (如双批嘴) 可能无法牢牢固定在工具夹头内。

拆卸工具刀头

将锁定套筒(2)向前拉, 取下工具刀头。

运行

功能原理

通过齿轮箱和冲击机构上方的电机驱动工具夹头(1)及工具刀头。

工作过程共分为两个阶段:

拧螺丝和拧紧 (冲击机构工作)。

一旦螺丝咬入工作中而且电机承受负荷, 冲击机构便投入工作。冲击机构把电机的力转化为均匀的旋转冲击。松开螺丝或螺母时, 整个过程以反向进行。

投入使用

安装充电电池

► 只能使用Bosch原厂的锂离子充电电池, 电池电压必须和机器铭牌上规定的电压一致。使用其他充电电池会发生损坏并有着火危险。

将正逆转开关(12)调至中间, 以防意外接通。将已充满电的电池(6)装入手柄, 直至感觉到其卡入且与手柄平齐。

调整旋转方向 (见图片D)

通过正逆转开关(12)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(13)后无法更改。

正转: 拧入螺丝并拧紧螺母时, 向左按压正逆转开关(12)直至限位。

逆转: 松开或拧出螺丝和螺母时, 向右按压正逆转开关(12)直至极限位置。

开动/关闭

将电动工具投入使用时按压起停开关(13)并按住。

关闭电动工具时, 请松开起停开关(13)。

预选转速/冲击次数

用按钮(8)可以从3个档位中预选所需转速/冲击次数。反复按压按钮(8), 直到所需设置在转速显示(11)上亮起。所选设置将被存储。

正确的转速/冲击次数必须视加工物料和工作状况而定, 唯有实际操作才能够得到最合适的结果。

调整转速

根据按压起停开关(13)的程度, 可以无级调节已接通的电动工具的转速。

轻按起停开关(13), 转速低。逐渐在开关上加压, 转速也会跟着提高。

打开/关闭“PowerLight”照明灯

要启用照明灯(9)时, 请按压按钮(10)。要关闭照明灯(9)时, 请再次按压按钮(10)。

工作提示

► 先关闭电动工具, 然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

扭矩大小和冲击时间长短有关。最大扭矩是所有通过冲击所产生的单个扭矩的总和。在冲击约6-10秒后, 扭矩可以达到最大。超过这段时间, 拧紧扭矩只略微增加。

必须测量每个拧紧扭矩的持续冲击时间。总是需要用扭矩扳手检查实际达到的拧紧扭矩。

使用硬垫、弹簧垫或软垫拧转

如果尝试测量一个冲击过程中达到的各个扭矩并记载在一张图表上, 可以得到扭矩变化的曲线。曲线的最高点是可达到的最大扭矩, 上升的线段则代表到达最大扭矩所需的时间。

扭矩曲线的走向受以下因素影响:

- 螺丝/螺母的强度
- 垫片的种类 (圆垫片、蝶形垫片、密封圈)
- 即将被拧入螺丝的物料的强度
- 螺丝是否涂抹了润滑油

综合以上因素, 大概可以归类出下列的工作状况:

- **硬垫拧转**, 是指在使用垫片的前提下将金属螺丝拧入金属物料中。经过短暂的冲击之后便可以达到最大扭矩 (比较陡的上升曲线)。不必要的延长冲击时间只会损坏机器。

- **弹簧垫拧转**, 是指在使用了弹簧圈、蝶形垫片、双头螺栓、带圆锥座的螺栓/螺母以及延长件等的情况下将金属螺丝拧入金属物料中。

- **软垫拧转**，以下几个例子都属于软垫拧转：将金属螺丝拧入木材中，或者拧螺丝时使用了铅垫片、纤维垫片。

弹簧垫拧转和软垫拧转的最大扭矩小于硬垫拧转的最大扭矩。而且前者需要的冲击时间明显超越后者。

最大螺栓拧紧扭矩的标准值

所提供的数据的单位是牛顿米，数据是由切削截面积运算所得；屈服点的利用为百分之90 %（在摩擦系数 $\mu_{\text{共}} = 0.12$ ）。随时用扭矩扳手检查拧紧扭矩。

强度等级根据 DIN 267	标准螺丝										高强度螺丝	
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9	
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2	
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39	
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78	
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135	
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215	
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330	

建议

把大的、长的螺丝拧入坚硬的物料中之前，必须根据螺纹的中心直径预钻孔，预钻孔的深度大概为螺丝长度的2/3。

提示：注意不要让金属小零件进入电动工具。

使用低转速长时间操作之后，应该让电动工具以最大转速空转约3分钟来帮助机器冷却。

正确使用充电电池的提示

充电电池应防潮、防水。

充电电池必须储存在-20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关废弃处理的规定。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

香港和澳门特别行政区

罗伯特博世有限公司

香港北角英皇道625号，21楼

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电子邮件：info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

中国大陆

博世电动工具（中国）

有限公司 中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

搬运

随着机器一起供货的锂离子充电电池必须符合危险物品法规。使用者无须另外使用保护包装便可以运送该充电电池。

但是如果将它交由第三者运送（例如：寄空运或委托运输公司）则要使用特殊的包装和标示。此时必须向危险物品专家请教有关寄送危险物品的相关事宜。

确定充电电池的外壳未受损后，才可以寄送充电电池。粘好未加盖的触点并包装好充电电池，不可以让充电电池在包装中晃动。必要时也得注意各国有关的法规。

维修和服务

维护和清洁

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。
- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。
- 请不定时地清洁工具夹头(1)和锁定套筒(2)，并用少许1 600 A00 2NE油脂润滑。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

处理废弃物



必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中！

仅适用于欧盟国家：

无法再使用的电动工具根据欧盟第2012/19/EU号指令，损坏的或旧充电电池/蓄电池根据欧盟第2006/66/EC号指令必须单独收集并根据环保要求进行回收利用。

充电电池/电池：

锂离子：

请注意“搬运”段落中的指示（参见“搬运”，页 35）确认设置。

繁體中文

安全注意事項

電動工具一般安全注意事項

警告 請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和 / 或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。

- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。
- ▶ 切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不得濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。

- ▶ **如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並 / 或取出電池盒。**這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。**電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具與配備。**檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ **把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。**易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

電池式工具使用和注意事項

- ▶ **只用製造商規定的充電器充電。**將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危險。
- ▶ **只有在配有專用電池盒的情況下才使用電動工具。**使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。
- ▶ **當電池盒不用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。**電池端部短路會引起燃燒或火災。
- ▶ **在濫用條件下，液體會從電池中濺出；避免接觸。**如果意外碰到了，用水沖洗。如果液體碰到眼睛，還要尋求醫療幫助。從電池中濺出的液體會發生腐蝕或燃燒。
- ▶ **請勿使用已受損或經改裝的電池盒。**已受損或經改裝的電池組可能出現無法預期的反應，進而導致著火、爆炸或造成人員受傷。
- ▶ **勿讓電池盒或工具靠近火源或暴露於異常溫度環境中。**若是靠近火源或暴露在超過130 °C的環境中可能造成爆炸。

- ▶ **請完全遵照所有的充電說明，電池盒或工具的溫度若是超出指示的規定範圍，請勿進行充電。**不當充電或是未在規定的溫度範圍內進行充電，皆可能造成電池損壞並面臨更高的著火風險。

檢修

- ▶ **將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。**這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
- ▶ **請勿自行檢修受損的電池盒。**電池組應交由製造商或是獲得授權的服務供應商來進行檢修。

起子機安全注意事項

- ▶ **進行作業時，固定釘可能會碰撞到隱藏的配線，請從緣邊把處拿掉電動工具。**固定釘接觸到「導電」電線可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。
- ▶ **使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。**接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。
- ▶ **請牢牢握緊電動工具。**旋緊與鬆開螺栓時，瞬間可能會有較大的反作用力。
- ▶ **固定好工件。**使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **必須等待電動工具完全靜止後才能將它放下。**嵌件工具可能卡住而使電動工具失控。
- ▶ **如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。**充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。
- ▶ **切勿拆開充電電池。**可能造成短路。
- ▶ **尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。**進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。
- ▶ **僅可使用產品的原廠充電電池。**如此才可依照產品提供過載保護。



保護充電電池免受高溫（例如長期日曬）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。



有爆炸及短路之虞。

如需 Bluetooth® 低功率模組 GCY 30-4 的相關資訊，請詳讀其操作說明書。

- ▶ **小心！使用電動工具時若開啟 Bluetooth® 功能，將可能對其他裝置或設備、飛機以及醫療器材（例如心律調節器、助聽器等）產生干擾。同樣**

亦無法完全排除對鄰近之人員或動物造成身體危害的可能性。請勿在醫療器材、加油站、化學設備、爆炸危險場所以及易爆環境等處附近，使用電動工具的 Bluetooth® 功能。請勿在飛機上使用電動工具的 Bluetooth® 功能。應避免直接貼靠在身體部位旁的長時間持續操作。

Bluetooth® 一詞及其標誌（商標）為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有之註冊商標。Robert Bosch Power Tools GmbH 對於此詞彙 / 標誌之任何使用均已取得授權。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。
請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本電動工具適用於旋緊和鬆開螺栓，並且可以旋緊和鬆開規定尺寸內的螺母。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 工具夾座
- (2) 鎖定套筒

- (3) 腕帶^{A)}
- (4) Bluetooth® Low Energy Module (低功率模組) GCY 30-4 的護蓋
- (5) 腰帶夾^{A)}
- (6) 充電電池^{A)}
- (7) 充電電池解鎖按鈕^{A)}
- (8) 電子式轉數預設按鈕
- (9) 工作燈
- (10) 工作燈按鈕
- (11) 轉數顯示器
- (12) 正逆轉開關
- (13) 起停開關
- (14) 把手（絕緣握柄）
- (15) 具有滾珠制動設計的螺絲起子工具頭^{A)}
- (16) 通用工具頭夾持器^{A)}
- (17) 螺絲起子工具頭^{A)}
- (18) 嵌件工具^{A)}
- (19) 電量指示器按鈕^{A)}
- (20) 充電電池的電量指示器^{A)}

A) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

充電式衝擊鑽 / 起子機		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
產品機號		3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
額定電壓	V=	18	18	18
無負載轉速^{A)}				
- 設定 1	次 / 分	0-1100	0-1100	0-1100
- 設定 2	次 / 分	0-2300	0-2300	0-2300
- 設定 3	次 / 分	0-3400	0-3400	0-3400
衝擊次數^{A)}				
- 設定 1	次 / 分	0-2300	0-2300	0-2300
- 設定 2	次 / 分	0-3400	0-3400	0-3400
- 設定 3	次 / 分	0-4000	0-4200	0-4200
最大扭力	Nm	200	200	200
機器螺栓直徑	mm	M6-M16	M6-M16	M6-M16
工具夾座		1/4" 內六角	1/4" 內六角 / ■ 1/2"	■ 1/2"
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	1.1-2.5	1.2-2.5	1.1-2.5

充電式衝擊鑽 / 起子機	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
資料傳輸			
Bluetooth® ^{B)}	Bluetooth® 4.1 (低功耗)	Bluetooth® 4.1 (低功耗)	Bluetooth® 4.1 (低功耗)
訊號間隔時間	秒	8	8
訊號最遠傳送範圍 ^{C)}	m	30	30
所使用的頻率範圍	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480
輸出功率	mW	< 1	< 1
容許環境溫度			
- 充電狀態下	°C	0 ... +35	0 ... +35
- 操作狀態下 ^{D)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
建議使用的充電電池		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
建議使用的充電器		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A) 視所使用的充電蓄電池而定

B) 終端行動裝置必須與Bluetooth®（藍牙）低功耗設備（4.1 版）相容，並支援 Generic Access Profile (GAP)。

C) 此傳送範圍受外在環境條件（包含您所使用之接收裝置）的影響而有極大差異。在密閉空間內，諸如牆面、置物櫃、提箱等物品中的金屬部件會阻礙Bluetooth®（藍牙）功能的傳輸，而使訊號傳送範圍明顯縮小。

D) 溫度 <0 °C 時，性能受限

噪音 / 振動值

噪音強度是依照 EN 62841-2-2 規定而測得的數值。

電動工具的噪音量評等為 A 級，其標準值為：音壓強度 98,5 dB(A)；聲功率級 109,5 dB(A)。不確定係數 K = 3 dB。

請佩戴耳罩！

振動總量 a_h （三個方向的向量總和）以及不確定性係數 K 是依照

EN 62841-2-2 測得：

旋緊最大容許尺寸之螺栓與螺母時：

GDR 18V-200 C: $a_h=9,8 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

GDX 18V-200 C: $a_h=9,0 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

GDS 18V-200 C: $a_h=11,2 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

本說明書中所載述的振動值和噪音強度皆是按照標準測量程序測得，可與其他電動工具的規格直接進行比較。這些數值亦適合用於初步評估振動強度與噪音強度。

列示的振動值和噪音強度僅代表電動工具的主要用途。電動工具若是用於其他用途、使用非指定嵌件工具、或維護不當，皆可能造成振動值和噪音強度有所偏差，而使整個工作期間的振動強度和噪音強度顯著提高。

為能正確估算振動強度與噪音強度，您應將工具關機或空轉的時間一併納入考量。這麼做可使整個工作期間的振動強度和噪音強度降低。

另外請您制定一套安全措施，以免振動對操作者產生不良影響，例如：維護電動工具與嵌件工具、確保雙手保暖、適當地編排工作步驟。

安裝

► 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

為充電電池進行充電

► 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這些充電器適用於電動工具所使用的鋰離子充電電池。

提示：出貨時充電電池已部分充電。首度使用電動工具之前，請先用充電器將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

鋰離子充電電池可隨時充電，不會縮短電池的使用壽命。如果突然中斷充電，電池也不會損壞。

鋰離子充電電池配備了電池保護裝置「Electronic Cell Protection (ECP)」，可以防止充電電池過度放電。充電電池的電量如果用盡了，保護開關會自動關閉電動工具：嵌件工具會停止轉動。

► 電動工具自動關機後，請勿再按壓電源開關。否則充電電池可能會損壞。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

取出充電電池

本充電電池 (6) 具備了雙重鎖定功能，即使不小心按壓了充電電池解鎖按鈕 (7)，充電電池也不會從機器中掉落出來。固定彈簧會把充電電池夾緊在機器中。
若要取出充電電池 (6)，請按壓解鎖按鈕 (7)，然後將充電電池抽出電動工具。不可以強行拉出充電電池。

充電電池的電量指示器

充電電池的電量指示器 (20) 透過綠色 LED 燈告知充電電池 (6) 目前的電量。基於安全顧慮，務必在電動工具完全靜止時才能檢查充電電池的電量。
按一下電量指示器按鈕 (19) 即可顯示目前電量。即使已取出充電電池，此項功能仍可正常運作。
按一下電量指示器按鈕 (19) 後，LED 燈若未亮起，即表示充電電池故障，必須予以更換。

充電電池型號 GBA 18V... (請參考圖 E1)

LED 燈	容量
3 顆綠燈持續亮起	60-100 %
2 顆綠燈持續亮起	30-60 %
1 顆綠燈持續亮起	5-30 %
3 顆綠燈呈閃爍狀態	0-5 %

充電電池型號 ProCORE18V... (請參考圖 E2)

LED 燈	容量
5 顆綠燈持續亮起	80-100 %
4 顆綠燈持續亮起	60-80 %
3 顆綠燈持續亮起	40-60 %
2 顆綠燈持續亮起	20-40 %
1 顆綠燈持續亮起	5-20 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態	0-5 %

更換工具

- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 請定期清理電動工具的通風口。馬達風扇會將粉塵捲入機殼內，累積過多的金屬粉塵可能危及電氣安全。

安裝嵌件工具：GDR/GDX 18V-200 C (請參考圖 A-B)

將鎖定套筒 (2) 往前拉，將嵌件工具往工具夾座 (1) 推入到底，接著再放開鎖定套筒 (2) 即可固定住嵌件工具。

防震型螺絲起子工具頭 (17) 透過具有滾珠制動設計的工具頭通用夾持器 (16) 轉接後，即可使用。

安裝嵌件工具：GDX/GDS 18V-200 C (請參考圖 B-C)

- ▶ **裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾座上。** 嵌件工具若未牢固地插在工具夾座中，可能會在轉動螺栓時鬆脫。

請將嵌件工具 (18) 推至工具夾座 (1) 的方形接頭上。

視系統而定，嵌件工具 (18) 裝到工具夾座 (1) 上後，也許仍會有些間隙；但這並不影響功能運作或工具機的安全性。

部分嵌件工具（例如雙頭式工具頭）無法牢靠地固定在工具夾座中。

拆卸嵌件工具

將鎖定套筒 (2) 往前拉，取出嵌件工具。

操作

運作原理

工具夾頭 (1) 裝上嵌件工具後，是由電動馬達透過齒輪裝置及撞擊裝置進行驅動。

運作流程分為兩個階段：

旋入和旋緊（撞擊裝置同時運作）。

當螺絲一咬入工作中且馬達開始負載時，撞擊裝置便開始運作。撞擊裝置把馬達的傳動力轉換為均勻的旋轉式敲擊動作。鬆開螺栓或螺母時，整個運作過程是反向進行。

操作機器

安裝充電電池

- ▶ 只能使用 Bosch 原廠的鋰離子充電電池，電池的電壓必須和電動工具產品銘牌上提供的電壓值一致。若使用其他充電電池，可能導致人員受傷和造成起火。

將正逆轉開關 (12) 調至中間位置，以防止電動工具意外啟動。將已充飽電的充電電池 (6) 放入把手內，直到感覺到它卡上並與把手貼齊。

調整旋轉方向 (請參考圖 D)

透過正逆轉開關 (12) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (13) 時，將無法這樣做。

正轉：若要旋入螺栓及旋緊螺母，請將正逆轉開關 (12) 往左推到底。

逆轉：若要鬆開或旋出螺栓與螺母，請將正逆轉開關 (12) 往右推到底。

啟動 / 關閉

按下電源開關 (13) 不要放開，即可讓電動工具**持續運轉**。

放開起停開關 (13)，即可讓電動工具**停止**運轉。

設定轉速 / 衝擊次數

按鈕 (8) 可預設所需轉數 / 衝擊次數，共分為 3 個檔速。請連續按壓按鈕 (8)，直到轉數顯示器 (11) 中出現所需設定的記號。工具機將自動記憶所選設定。

合適的轉速 / 衝擊次數會因物料或工作條件而不同，唯有實際操作才能夠找到最佳設定。

調整轉速

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (13) 的深度而定。

輕按起停開關 (13) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

開啟 / 關閉 PowerLight 工作燈

按一下按鈕 (10)，即可**啟用**工作燈 (9)。若要**關閉**工作燈 (9)，請再按一下此按鈕 (10)。

作業注意事項

- **電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母 / 螺栓上。**轉動中的嵌件工具可能會滑開。

螺栓最大旋緊扭力參考值

單位是 Nm，從應力截面計算；屈服強度利用率 90 % (摩擦系數 $\mu_{\text{tot}} = 0.12$)。隨時以扭力扳手檢查旋緊扭力。

強度等級根據 DIN 267	標準螺栓										高強度螺栓	
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9	
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2	
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39	
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78	
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135	
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215	
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330	

建議

將較大、較長螺栓旋入堅硬材質之前，應先以螺紋孔底徑預鑽孔至 2/3 螺栓長度。

提示：不得有任何微小金屬物跑進電動工具內部。使用低轉速長期操作之後，應該讓電動工具以最大轉速空轉約 3 分鐘來幫助機器冷卻。

如何正確地使用充電電池

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。

充電電池必須儲存在 -20°C 至 50°C 的環境中。

夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。

扭力大小與衝擊時間長短有關。最大扭力是所有經由衝擊所產生的單一扭力的總和。衝擊時間持續 6 至 10 秒鐘後，即達到最大扭力。超過這段時間，旋緊扭力僅微微增加。

必須測量每個旋緊扭力的持續衝擊時間。隨時以扭力扳手，檢查實際達到的旋緊扭力。

硬底旋接、彈性底旋接或軟底旋接

如果將每次衝擊時達到的扭力測量出來並記錄在圖表上，可以看到扭力變化曲線。曲線的最高點是最大扭力。上升線段即為到達最大扭力所需的時間。

扭力曲線的演變會受以下因素影響：

- 螺栓 / 螺母的強度
- 墊片的種類（圓形墊片、碟形彈簧、密封件）
- 即將被旋入之底材強度
- 螺栓是否塗抹了潤滑油

綜合以上因素，大致可以歸類出下列的應用方式：

- **硬底旋接**指的是在使用墊片的前提下，將金屬螺栓鎖到金屬材料上。經過短暫的衝擊之後便可以達到最大扭力（上升曲線較陡）。不必要的延長衝擊時間只會損壞機器。
- **彈性底旋接**指的是在使用彈簧圈、碟形彈簧、無頭螺絲或帶圓錐座的螺栓 / 螺母以及延長零件等的情況下，將金屬螺栓鎖到金屬材料上。
- **軟底旋接**，像是將金屬螺栓鎖到木材上或者是使用鉛質墊片或纖維墊片。

彈性底旋接和軟底旋接的最大扭力小於硬底旋接的最大扭力。而且前者需要的衝擊時間明顯超越後者。

充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。
請您遵照廢棄物處理相關指示。

維修和服務

維修和清潔

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都

必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- ▶ **電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。**
- ▶ **請您每隔一段時間清潔工具夾座 (1) 和鎖定套筒 (2) 然後在其內塗上少許潤滑油脂 1 600 A00 2NE。**

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com

如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

中國香港和澳門特別行政區

羅伯特·博世有限公司
香港北角英皇道625號21樓
客戶服務熱線：+852 2101 0235
傳真：+852 2590 9762
電子郵件：info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段90 號6 樓
台北市10491
電話：(02) 7734 2588
傳真：(02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特 / 德國

搬運

隨貨附上的鋰離子充電電池受危險物品法的規範。使用者無須另外使用保護包裝便可運送該充電電池。

但是如果將它交由第三者運送（例如：寄空運或委託運輸公司），則應遵照包裝與標示的相關要求。此時必須向危險物品專家請教有關寄送危險物品的相關事宜。

確定充電電池的外殼未受損後，才可以寄送充電電池。用膠帶貼住裸露的接點並妥善包裝充電電池，不可以讓充電電池在包裝材料中晃動。同時也應留意各國相關法規。

廢棄物處理



必須以符合環保的方式，將損壞的電動工具、充電電池、配件和包裝材料進行回收再利用。



不可以把電動工具和充電電池 / 拋棄式電池丟入一般家庭垃圾中！

僅適用於歐盟國家：

依據歐盟指令 2012/19/EU，無法再繼續使用的電動工具必須分別收集起來，然後遵照環保相關法規進行資源回收。而歐盟指令 2006/66/EC 中則要求已故障或汰換下來的充電電池 / 一般電池亦須比照辦理。

充電電池 / 拋棄式電池：

鋰離子：

請注意「搬運」段落中的指示（參見「搬運」，頁 42）。

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าครุฑ์ เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีควันหรือกรุงรังน้ำมาน้ำซึ่งอันตราย

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบกพร่องอากาศที่ชื้นตื้นในได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไหลไว้ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อใช้เครื่อง

เมื่อไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟเมื่อจากดูดฟุ่นหรือใส่ให้กลับเข้าไปได้

- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็คและผู้อื่นดูให้ออกห้าง การทันเหตุความสนใจอาจทำให้ท่านขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเด้าเสียง อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงหัวไฟ ถ้าเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดินปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเด้าเสียงที่ขาดกันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
 - ▶ หลักเลี้ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสถักพื้นพิวต์ต่อสายดินหรือลงกราดไว้ เช่น ห้อง เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขั้นหากกระ眚ไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน
 - ▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออุ่นในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
 - ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ติด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อ กดดึง หรือดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
 - ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่หมายสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่หมายสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
 - ▶ หากไม่สามารถหักสายเสียงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวีทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวีทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ความปลอดภัยของบุคคล**
- ▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่กำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้การ kontrol ของฤทธิ์ของยาเสพติด และก่อช่อง และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วโมงที่ท่านขาดความอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
 - ▶ ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแวนด้าป้องกันเสมอ อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวก แม็ค หรือร่างกนทุกนเลียงดังที่เข้าตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
 - ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่ในเพ็ค ยกหรือถือเครื่องมือการถือเครื่องโดยใช้นิ้วที่ลิฟท์ หรือเลี่ยบพลังไฟฟ้าขณะลิฟท์ปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
 - ▶ นำเครื่องมือบริรุณแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
 - ▶ อย่าเอื้อมใกล้กันไป ตั้งห้ามที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
 - ▶ แต่งกายของงเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เอาร่มและเสื้อตัวอ่อนห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผมยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
 - ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีช่องเชื่อมต่อ กันเด้าเสียงคุ้มกันหรือ เครื่องกันไฟ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
 - ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบดห้องรังจะเกิดความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้ท่านเกิดความชล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในอี้วินาที
- การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ อย่างสิ่งกำลังเสียงเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
 - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังช้อมแซม
 - ▶ ก่อนบริรุณแต่งเครื่อง เมื่อยืนอุปกรณ์ประจำ หรือเก็บเครื่องเข้าห้อง ต้องกดดึงล็อกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือดัดแปลงเครื่องเพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากกดดึงได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
 - ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหินไม้ถิง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ดูแลรักษาเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านค่าแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากก่อซึ่งมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน

- ▶ **บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำบ้าน ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่าทางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดด้องลงเครื่องมือไฟฟ้าไปชั่วนาน เช่นก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ**
 - ▶ **รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวังและสะอาด**
หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบดัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกในติดขัดและควบคุมได้มากกว่า
 - ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ គรددามค่าแนะนำเหล่านี้ โดยค่านิยม เช่น การทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต้องไปจำกัดอยู่ในบริเวณที่จำกัด เช่น การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ หรืองานซ่อมแซมบ้าน**
 - ▶ **ดูแลด้านจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบ汗มและสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้หิมจับได้ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด**
 - ▶ **การใช้และการดูแลรักษาเครื่องใช้แบบเดียว**
 - ▶ **ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่มีรีชาร์จฟูลติดระบบไว้เท่านั้น**
เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบบเดียวแพ็คประเภทหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบบเดียวแพ็คประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
 - ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับแบบเดียวแพ็คที่กำหนดไว้เท่านั้น การใช้แบบเดียวแพ็คประเภทอื่นเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือหมดแบตเตอรี่**
 - ▶ **เมื่อไม่ใช้งานแบบเดียวแพ็ค ให้เก็บไว้หัวดูดที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัสดุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเขื่อนตัวหัวหนึ่งในข้างอีกหัวหนึ่งได้ การลัดวงจรของขัวแบบเดียวอิฐทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้**
 - ▶ **หากใช้แบบเดียวอิฐจากมาจากการผลิตจากแม่พิมพ์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย ของเหลวที่ไหลออกมายากแบบเดียวอิฐอาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนังได้**
 - ▶ **อย่าใช้แบบเดียวแพ็คหรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือดัดแปลง**
แบบเดียวที่ชำรุดหรือดัดแปลงอาจแสดงอาการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
 - ▶ **อย่าให้แบบเดียวแพ็คหรือเครื่องมือสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป หากสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้**
 - ▶ **ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ข้างบนการชาร์จทั้งหมด และต้องไม่ชาร์จแบบเดียวแพ็คหรือเครื่องมือนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนด ในช่วงเวลาที่กำหนดในคำแนะนำ การชาร์จแบบเดียวอิฐอย่างไม่ถูกวิธีหรือนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนด อาจทำให้แบบเดียวแพ็คหายใจและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้**
- การบริการ**
- ▶ **ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ามายังศูนย์บริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันท่านนั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย**
 - ▶ **อย่าบำรุงรักษาแบบเดียวแพ็คที่ชำรุดอย่างต่อเนื่อง ให้บิรษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตทำการบำรุงรักษาแบบเดียวแพ็คเท่านั้น**
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับไขควง**
- ▶ **เมื่อทำงานในบริการที่สกุจอาจสัมผัสสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ ต้องสนใจเครื่องมือไฟฟ้าตรงที่ผิวจับที่หุ้มฉนวน หากสกุจรุยสัมผัสสายที่ “มีกระแสไฟฟ้า” ให้ลอง จะทำให้หิมจับวนไปหากไม่ได้หิมฉนวนของเครื่องมือไฟฟ้าเกิด “มีกระแสไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้าตัดได้**
 - ▶ **ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้า หรือห้องลับส่วนตัวที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ การสัมผัสสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด การทำงานให้หัวแก๊สเลี้ยงหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าในท่อน้ำ ทำให้หัวพย์ลินเสียหาย**
 - ▶ **จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น ขณะขันสกรูข้ามและคลายออก อาจเกิดแรงบิดสะท้อนช่วงลัง อย่ารุนแรงได้**
 - ▶ **ขัดชิ้นงานให้แน่น การขัดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นจับจะมั่นคงกว่าการขัดด้วยมือ**
 - ▶ **ระวังเครื่องมือไฟฟ้าหดดันนิเกิลก่อนวางเครื่องลงบนพื้น เครื่องมือที่ไม่อยู่อาจติดขัดและทำให้สูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า**
 - ▶ **เมื่อแบบเดียวชารุดและผ้าใบใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีไratio เหยื่อออกมайд แบบเดียวอิฐอาจทำให้ระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในการฉีดยาป่วย โปรด ไratio เหยื่ออาจทำให้ระบบหายใจระคายเคือง**
 - ▶ **อย่าเมี่ยดแบบเดียว ลับตรายจาก การลัดวงจร**

- ▶ วัสดุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรง กระแทกบนหิน อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ลิ้งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ใหม่ มีความเสี่ยง หรืออันตราย
- ▶ ใช้แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อน ร้อนทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟฟ้า สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัดวงจร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 กรุณาอ่านหนังสือมือจัดการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

▶ ระวัง! การใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อม Bluetooth® จะรบกวนอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ เครื่องบิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น เครื่องกระตุนหัวใจ เครื่องช่วยหายใจ) นอกจากนี้ยังอาจเกิดความเสียหายต่อคนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงด้วย อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อม Bluetooth® ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถบริการน้ำมัน โรงงานสารเคมี ที่นี่ที่มีบรรจุภัณฑ์เสียงด้วยการระเบิด และที่นี่ที่มีภัยต่อการระเบิด อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อม Bluetooth® ในเครื่องบิน หลีกเลี่ยงการทำงานเมื่อระยะเวลาและแรงงานตรงกับเวลาและภัยโดยตรง

เครื่องหมายข้อความ Bluetooth® และโลโก้บีบี คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและมีกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. บริษัท Robert Bosch Power Tools GmbH ได้รับอนุญาตใช้งานเครื่องหมายข้อความ/โลโก้ดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุใหญ่ไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาอุปกรณ์ประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้ามีใช้สำหรับขันสกรูเข้าและคลายออก รวมทั้งขันน็อตให้แน่นและคลายออกในช่วงมิติที่กำหนดไว้

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ด้ามจับเครื่องมือ
 - (2) ปลอกสำหรับล็อก
 - (3) สายไฟ^{A)}
 - (4) ฝาครอบ Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
 - (5) คลิปเข็มขัด^{A)}
 - (6) แบตเตอรี่แพ็ค^{A)}
 - (7) แบนเนอร์ล็อกแบตเตอรี่แพ็ค^{A)}
 - (8) บุ้มสำหรับเลือกความเร็วของล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - (9) หลอดไฟ
 - (10) บุ้มสำหรับหลอดไฟ
 - (11) ตัวบ่งชี้ความเร็วรอบ
 - (12) สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน
 - (13) สวิตช์เบิดปิด
 - (14) ด้ามจับ (พื้นผิวจับทั้งด้านขวา)
 - (15) ดอกไขควงที่มีปลายล็อกคุปทรงกลม^{A)}
 - (16) ก้านจับดอกทั่วไป^{A)}
 - (17) ดอกไขควง^{A)}
 - (18) เครื่องมือ^{A)}
 - (19) บุ้มสำหรับไฟแสดงสถานะการชำรุด^{A)}
 - (20) ไฟแสดงสถานะการชำรุดแบบแบตเตอรี่แพ็ค^{A)}
- A) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิบマイไม่รวมอยู่ในรายการส่วนประกอบของเครื่อง

ไขควงกระแสไฟฟ้า	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
หมายเลขอินค้า	3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
แรงดันไฟฟ้าพิเศษ	V=	18	18
ความเร็วของเดินตัวเปล่า ^{A)}			18

ไขควงกระแสไฟฟ้า		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
- การตั้งค่า 1	นาที ⁻¹	0-1 100	0-1 100	0-1 100
- การตั้งค่า 2	นาที ⁻¹	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- การตั้งค่า 3	นาที ⁻¹	0-3 400	0-3 400	0-3 400
อัตรากระแสไฟ^{A)}				
- การตั้งค่า 1	นาที ⁻¹	0-2 300	0-2 300	0-2 300
- การตั้งค่า 2	นาที ⁻¹	0-3 400	0-3 400	0-3 400
- การตั้งค่า 3	นาที ⁻¹	0-4 000	0-4 200	0-4 200
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน เมตร	200	200	200
Ø-น็อต	มม.	M6-M16	M6-M16	M6-M16
ตัวมั่งเครื่องมือ		หกเหลี่ยมด้านใน $\frac{1}{4}$ "	หกเหลี่ยมด้านใน $\frac{1}{4}$ "/ $\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ "
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	กก.	1.1-2.5	1.2-2.5	1.1-2.5
การถ่ายทอดข้อมูล				
Bluetooth ^{B)}		Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy)	Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy)	Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy)
ระยะทางสัญญาณ	วินาที	8	8	8
ช่วงสัญญาณสูงสุด ^{C)}	ม.	30	30	30
ย่านความถี่ที่ใช้	เมกاهرتز	2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480
กำลังไฟฟ้าข้ออก	มิลลิวัตต์	< 1	< 1	< 1
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาต				
- เมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
- เมื่อใช้งาน ^{D)} และระหว่างการเก็บ รักษา	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
แบบเตอร์เร็พ็อกที่แนะนำ		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A) ขั้นอยู่กับแบบเตอร์เร็พ็อกที่ใช้

B) อุปกรณ์เลือกอื่นที่ปลายทางต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth[®]-Low-Energy (เวอร์ชัน 4.1) และสนับสนุน Generic Access Profile (GAP)C) ช่วงสัญญาณอาจแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ ภายในพื้นที่ปิดและเมื่อผ่านลิ้งก์ด้วยทางที่เป็นโลหะ (ต. ย. เช่น ผนัง ชั้นวางของ กระเบื้องเดินทาง ฯลฯ) ช่วงสัญญาณ Bluetooth[®] อาจลดลงอย่างชัดเจน

D) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงและการสั่นด้วย

ค่าการปล่อยเสียงกำกับตาม EN 62841-2-2

ตามปกติระดับเสียงแบบค่าวัสดุหน้ากาก-A ของเครื่องมือไฟฟ้าคือ: ระดับความดันเสียง **98,5 dB(A)**; ระดับกำลังเสียง **109,5 dB(A)** ความคลาดเคลื่อน K = **3 dB**

รวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง!

ค่าความสั่นสะเทือนรวม a_h (ผลรวมเชิงเวกต์ของสามทิศทาง) และความคลาดเคลื่อน K กำกับตาม EN 62841-2-2:

การขันแน่นสกรูและน็อตขนาดสูงสุดที่อนุญาต:

GDR 18V-200 C: $a_h = 9,8 \text{ ม./วินาที}^2$, K = **1,5** ม./วินาที²

GDX 18V-200 C: $a_h = 9,0 \text{ ม./วินาที}^2$, K = **1,5** ม./วินาที²

GDS 18V-200 C: $a_h = 11,2 \text{ ม./วินาที}^2$, K = **1,5** ม./วินาที²

ระดับความสั่นสะเทือนและค่าการปล่อยเสียงที่ให้ไว้ในคำแนะนำนี้วัดตามกระบวนการรัดมาตรฐาน และสามารถใช้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าซึ่งกันและกัน ค่านี้ยังอาจใช้สำหรับประมีนการบล่อความสั่นสะเทือนและการปล่อยเสียงเมื่องัดน้ำด้วย

ระดับความสั่นสะเทือนและค่าการปล่อยเสียงที่ให้ไว้นี้แสดงการใช้งานส่วนใหญ่ของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างเดียว หากเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้เพื่อทำงานประเพณี ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบที่พิเศษ譬如 หรือได้รับการบำรุงรักษาไม่ดีอาจ ระดับความสั่นสะเทือนและค่าการปล่อยเสียงอาจแตกต่างไปจากค่าที่ให้ไว้ บัดจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ระดับความสั่นสะเทือน และระดับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการทำงานทั้งหมด

สำหรับการประมีนการบล่อความสั่นสะเทือนและการปล่อยเสียงอย่างถูกต้อง ควรนำเข้ามาใช้ที่เครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิทช์หรือขณะที่เครื่องกำลังวิ่งแต่ไม่ได้ทำงานจริงมาพิจารณาด้วยบัดจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ระดับความสั่นสะเทือนและระดับเสียงลดลงอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการทำงานทั้งหมด กำหนดมาตรฐานการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากผลกระทบจากการสั่นสะเทือน ด. ย. เช่น: บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ท่านมือให้หุ่นไว้ จัดลำดับกระบวนการทำงาน

การติดตั้ง

- กอกลมเดอร์ร่องจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ด. ย. เช่น บำรุงรักษาเปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขันบาน้ำยักษ์และเก็บรักษาอันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น เจาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหล่านี้ท่านที่ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่แพ็คที่จัดลังมาตรฐานจะมีเวลาชาร์จนานกว่าเดิมให้แบตเตอรี่แพ็คทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องชาร์จแบตเตอรี่แพ็คในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง มือไฟฟ้าของท่านเป็นครั้งแรก

แบตเตอรี่เดิม ให้อ่อน倦怠 สามารถชาร์จได้ทุกเวลาโดยอย่างไรใช้งานจะไม่ลดลง การขัดจังหวะกระบวนการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่แพ็คเสียหาย “Electronic Cell Protection (ECP)” ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอโอดิน จำกัดกระแสไฟออกอีก เมื่อแบตเตอรี่แพ็คหมดไฟ วงจรป้องกันจะดับสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ลุյด์ไม่หมุนต่อ

- เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิทช์ลงโดยอัตโนมัติ อย่างดี ห้ามปิด-ปิด อีกต่อไป แบตเตอรี่แพ็คอาจชำรุดได้

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดขยะ

การถอดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพ็ค (6) มีการล็อกสองระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่แพ็คร่วงหลุดออกจากหัวกัดเมื่อปลดล็อกแบตเตอรี่แพ็ค (7) โดยไม่ตั้งใจ เมื่อถอดแบตเตอรี่แพ็คถูกบรรจุอยู่ในเครื่องมือไฟฟ้า ஸปริงจะยืดแบตเตอรี่แพ็คให้เข้าตัวแทนง เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่แพ็ค (6) ออก ให้กดแบนปลดล็อก (7) และดึงแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้กำลังสูง

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียวของการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค (20) แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่แพ็ค (6) ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสูบเท่านั้น กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จ (19) เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ ท่านสามารถกดได้แม้เมื่อได้ถอดแบตเตอรี่แพ็คออกแล้ว

หากไฟ LED ไม่ติดขึ้นหลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จ (19) และว่างแบตเตอรี่แพ็คชาร์จและต้องเปลี่ยนใหม่

แบตเตอรี่แพ็ค-ชนิด GBA 18V... (ดูภาพประกอบ E1)

LED	ความจุ
สองส่วนต่อเนื่อง 3 x สีเขียว	60–100 %

LED	ความจุ
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2 x สีเขียว	30-60 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1 x สีเขียว	5-30 %
ไฟกระพริบ 3 x สีเขียว	0-5 %

แบบเดอเร่แพ็ค-ชนิด ProCORE18V... (ดูภาพประกอบ E2)

LED	ความจุ
ส่องสว่างต่อเนื่อง 5 x สีเขียว	80-100 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 4 x สีเขียว	60-80 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 3 x สีเขียว	40-60 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2 x สีเขียว	20-40 %
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1 x สีเขียว	5-20 %
ไฟกระพริบ 1 x สีเขียว	0-5 %

การเปลี่ยนเครื่องมือ

- ▶ ถอนแบบเดอเร่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั้น แต่งๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. บ. เช่น บาร์รักษา เปี้ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขันขายและเก็บรักษา อันตรายจากการนำเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ดังใจ
- ▶ ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมอเตอร์สามารถดูดฝุ่นเข้าไป ภายในครอบเครื่อง และการสะสมที่มากกินไปของโลหะ พنجาจกอให้เกิดอันตรายจากการระแห้งไฟฟ้า

การใส่เครื่องมือ: GDR/GDX 18V-200 C (ดูภาพประกอบ A - B)

ดึงปลอกสำหรับล็อก (2) ไปด้านหน้า ใส่เครื่องมือเข้าในด้ามจับเครื่องมือ (1) จนสุด และปล่อยนิ้วจากปลอกสำหรับล็อก (2) เพื่อล็อกเครื่องมือ

ท่านสามารถใส่ดอกไขควงเจาะกระแทก (17) โดยใช้ก้านจับดอกทั่วไปที่มีปลายล็อกครุภารกิจ (16)

การใส่เครื่องมือ: GDX/GDS 18V-200 C (ดูภาพประกอบ B - C)

- ▶ เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือได้ วางอยู่ในด้ามจับเครื่องมืออย่างแน่นหนา หากเครื่อง มือไม่ถูกเชื่อมต่อกับด้ามจับเครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมืออาจหลุดออกมาระหว่างใช้งาน
- ▶ ดันเครื่องมือ (18) เข้าบนหัวขับสี่เหลี่ยมของด้ามจับเครื่อง มือ (1)

เมื่อดึงด้วยวิธีการทำงานของระบบ เครื่องมือ (18) จะวางอยู่ ในด้ามจับเครื่องมือ (1) โดยมีช่องหลุมเล็กน้อย ซึ่งจะไม่ลงผลต่อการทำงาน/ความปลอดภัย

เครื่องมือบางชนิด (ต. บ. เช่น ดอกไขควงสองหัว) จะไม่สามารถยึดในด้ามจับเครื่องมือได้อย่างแน่นหนา

การอุดเครื่องมือ

ดึงปลอกสำหรับล็อก (2) ไปด้านหน้าและอุดเครื่องมือออก

การปฏิบัติงาน

วิธีปฏิบัติงาน

ด้ามจับเครื่องมือ (1) พร้อมเครื่องมือขั้นเบื้องต้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านเกียร์และกลไกกระแทก

ขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็นสองระยะ:

การขันสกรู และ การทำให้แน่น (การทำงานกับกลไกกระแทก)

กลไกกระแทกจะถูกกระตุ้นในทันทีที่ขันสกรูติดสนิทในชิ้นงานแล้ว และด้วยเหตุนี้มอเตอร์จะจูงโหลด ในขั้นตอนนี้กลไกกระแทกจะเปลี่ยนพังลงตามมอเตอร์เพื่อการกระแทกที่มุ่งอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคลายสกรูหรืออ่อนตัวออก ให้ทำตามลำดับขั้นตอนหลัง

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

การใช้แบบเดอเร่

▶ ใช้เฉพาะแบบเดอเร่แพ็คคิลีชัน ไอออนของแท้ของ Bosch ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้มานะน้ำหนักพิเศษของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน การใช้แบบเดอเร่แพ็ค ประเทกอื่นเสียงด้วยการเกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บ ตั้งลิฟท์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (12) ไว้กึ่งกลางเพื่อบังกันการปิดลิฟท์โดยไม่ตั้งใจ ให้แบบเดอเร่แพ็คที่ชาร์จไฟแล้ว (6) เข้าในด้ามจับจนได้ยินเสียงล็อกเข้าที่และวางรวมเสมอ กันกับด้ามจับ

การตั้งทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ D)

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ ด้วยวิธีขับลิฟท์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (12) อย่างไรก็ตาม หากลิฟท์เปิด-ปิด (13) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้ การหมุนทางขวา: สำหรับขันสกรูและขันน็อตให้แน่น ให้กดลิฟท์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (12) ไปทางขวาจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับคลายหรือหมุนสกรูและน็อตออก ให้กดลิฟท์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (12) ไปทางขวาจนสุด

การปิด-ปิดเครื่อง

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดลิฟท์เปิด-ปิด (13) และกดค้างไว้

ปิดเครื่องเมื่อไฟฟ้าโดยปล่อยมือจากสวิทช์เปิด-ปิด (13)

การเลือกอัตราความเร็วอบ/อัตรากระแสแทกกล่วงหน้า ท่านสามารถใช้ปุ่ม (8) เพื่อเลือกอัตราความเร็วอบ/อัตรากระแสแทกกล่วงหน้าได้ 3 ขั้น กดปุ่ม (8) ช้าๆ จนการตั้งค่าที่ต้องการปรากฏในตัวบ่งชี้ความเร็วอบ (11) การตั้งค่าที่เลือกจะถูกบันทึกไว้

อัตราความเร็วอบ/อัตรากระแสแทกที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุและเงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

การรับความเร็วอบ

ท่านสามารถรับความร้อนของเครื่องเมื่อไฟฟ้าที่เม็ดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (13)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (13) เมื่อจะได้ความเร็วอบต่อ กดคลิกสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วอบสูงขึ้น

การปิด/ปิดหลอดไฟ "PowerLight"

หากต้องการปิดใช้งานหลอดไฟ (9) ให้กดบุ่ม (10) หากต้องการปิดหลอดไฟ (9) ให้กดบุ่ม (10) อีกครั้ง

ข้อแนะนำในการทำงาน

▶ **จังเครื่องเมื่อไฟฟ้าข้างหน้าสวิทช์/น็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่ เท่านั้น** เครื่องเมื่อไฟฟ้าที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล

แรงบิดขั้นต่ำอยู่ที่ระยะเวลากระแทก แรงบิดสูงสุดที่ได้เป็นผลลัพธ์จากการดูดรวมของแต่ละแรงบิดที่ได้จากการกระแทก จะได้แรงบิดสูงสุดหลังจากการกระแทกไปได้ 6-10 วินาที หลังจากนั้น แรงบิดจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ต้องกำหนดระยะเวลาการกระแทกสำหรับทุกๆ แรงบิดที่ต้องการตรวจสอบแรงบิดที่ได้จริงด้วยประแจดัดแรงบิดเสมอ

ค่าอ้างอิงสำหรับแรงบิดขั้นต่ำสุดสำหรับสวิทช์

กำหนดเป็น Nm คำนวณจากรูปด้านบน; การใช้ประโยชน์จากจุดคราก 90% (มีค่าล้มประลิทซ์ของแรงเสียดทาน M_{ff} ≈ 0.12) สำหรับการควบคุม ให้ตรวจสอบแรงบิดขั้นต่ำด้วยประแจดัดแรงบิดเสมอ

การขันสกรูแบบแข็ง แบบยึดหยุ่น หรือแบบนุ่ม

ในการทดสอบ แรงบิดที่ได้ในการกระแทกเป็นลักษณะติดต่ออันจะถูกวัดและโอนเข้าแทนภาพ ซึ่งจะแสดงผลเป็นเส้นโค้งของลักษณะแรงบิด ระดับความสูงของเส้นโค้งคือแรงบิดสูงสุดที่ใบเกลียวได้ และระดับความชันแสดงระยะเวลาที่ใบถึงแรงบิดสูงสุด

ความลาดของแรงบิดขั้นต่ำอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

- คุณสมบัติความแข็งของสกรู/น็อต
- ชนิดของตัวเลริม (ปะเก็นวงแหวน สปริงແພັນ ແພັນເຊີລ)
- คุณสมบัติความแข็งของวัสดุที่จะขันสกรู/ใบที่เข้าไป
- สภาพการหล่อสื้นน้ำมันตรวจรอยด้วยหัวว่างสกรู/ใบที่แล้ววัสดุที่ขันเข้าไป

เมื่อถอดความแข็งของตัวเลริม จึงมีการขันแบบต่างๆ กัน ดังต่อไปนี้:

- **การขันแบบแข็ง** เกิดขึ้นเมื่อขันโลหะบนโลหะโดยใช้ปั๊บเงา วงแหวน หลังใช้เวลากระแทกช่วงลั้นๆ ก็จะได้แรงบิดสูงสุด (เส้นโค้งมีลักษณะลาดชัน) การกระแทกเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็นจะทำให้เครื่องชำรุดเสียหายเท่านั้น
- **การขันแบบนุ่ม** เกิดขึ้นเมื่อขันโลหะบนโลหะ หากแต่ใช้วงแหวนสปริง สปริงແພັນ ตะปูหัวใหญ่หรือสกรู/น็อตที่มีกาวรูปกรวย และผื้นใจส่วนขยายเพิ่มเติม
- **การขันแบบนุ่มนุ่ม** เกิดขึ้นเมื่อขันสกรู ต. ย. เช่น โลหะบนไม้ หรือเมื่อใช้ปะเก็นวงแหวนตะกั่ว หรือปะเก็นวงแหวนไฟเบอร์เมื่อตัวเลริม แรงบิดสูงสุดของการขันแบบยึดหยุ่นและแบบนุ่มนุ่มจะต่ำกว่าแรงบิดขั้นต่ำสุดของการขันแบบแข็ง และยังต้องการกระแทกที่ยาวนานกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างด้วย

ระดับ คุณสมบัติตาม DIN 267	สกรู/ใบล็อกมาตรฐาน										ใบล็อกความแข็งสูง
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330

คำแนะนำ

ก่อนขั้นสกุรด์ตัวใหญ่กว่า ยกเว้น เข้าในเป็นวัสดุแข็ง ท่านควร
เจาะรูนำด้วยเล่นค่าศูนย์กลางหลักของเกลียวลึกประมาณ
2/3 ของความยาวสกรู

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็ก
ใดๆ ลอดเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า

หลังจากทำงานที่ความเร็วรอบต่ำเป็นเวลานาน ท่านควรเดิน
เครื่องมือไฟฟ้าบ้างเล่าที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลาประมาณ 3
นาทีเพื่อให้เครื่องยังคง

คำแนะนำสำหรับการจัดการที่เหมาะสมกับแบบเตอร์แพ็ค[®]
ป้องกันแบบเตอร์แพ็คจากความชื้นและน้ำ

เก็บรักษาแบบเตอร์แพ็คในช่วงอุณหภูมิ - 20 °C ถึง 50 °C
เท่านั้น อย่างปล่อยยางแบบเตอร์แพ็คไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดู
ร้อน

หลังจากชำรุดแบบเตอร์แพ็ค หากแบบเตอร์
แพ็คซึ่งเวลาทำงานล้นมาก แสดงว่ายางแบบเตอร์
แพ็คเสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดของ

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ทดสอบแบบเตอร์ออกจากการเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ
แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา[®]
เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับสายและเก็บรักษา[®]
อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่
ตั้งใจ
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย[®]
ต้องรักษาเครื่องและของชำร่วยจาก
ให้สะอาดอยู่เสมอ
- ▶ ทำความสะอาดด้วยน้ำจับเครื่องมือ (1) และปลอกสำหรับ[®]
ล็อก (2) เป็นครั้งคราวและทาระบี 1 600 AOO
2NE เล็กน้อย

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการ ใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเราริบุนต์ด้วยความเชื่อมั่น
ท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวม
ทั้งเครื่องอะไหล่ ภาพเขียนแบบประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ
อะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com

ทีมงานที่ปรึกษาของ บอช อินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เพื่อต้องการสอบถามความและลักษณะของไอล์ กรุณาแจ้งหมายเลข
ลิ๊นค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรบิร์ต บ็อก จำกัด

ເອົາວຍໄອ ເຊັນຕອ່ງ ອາຄາຮ 1 ຂັ້ນ 5

ເລກທີ 2525 ຄົນພະຮະມາ 4

ແຂວງຄອງເຕຍ ເນັດຄລອງເຕຍ ກຽງເທິນ 10110

ໂທ: +66 2012 8888

ແຟກສ: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ຄູນຍົບຮົກຈ່ວຍໆມະແລ່ປຶກອບຮົມ ບ້ອຂໍ

ອາຄາຣ ລາຫາລາທາວເວຼ່ອ ຂັ້ນ G ທົ່ວເລີກທີ 2

ບ້ານເລີກທີ 10/11 ພູ້ 16

ຄົນເວັນຄວິນເກົ່າງ ຕໍ່ມົມງານແກ້ວ ຄໍາເລືອນມາງພີ

ຈັງຫວັດສຸມທຽບປະກາດ 10540

ປະເທດໄກ

ໂທໄສພົມ 02 7587555

ໂທລາງ 02 7587525

การขับส่ง

แบบเตอร์ลីເឡើម ໄວອອນ ທີ່ບໍຣຈູອູຢູ່ຄ້າຍ

ໃຫ້ຂອງກໍາທັນແທ່ງກູ່ມາຍເລີນຄ້າໜັດຕະຣາຍ ຜູ້

ໃຊ້ສາມາດຄົນສົງແບດເຕອர්ແພັດໄດຍ

ທາງຄົນໂດຍໃນມື້ອົບນັກບັນອື່ນທາງຄົນສົງໂດຍມົຄລື່ສຳມານ

(ເຊິ່ງ : ກາຣີນລັງທາງອາກາສ ພຣີອົດແກ່ນໝາຍສິນຄັດ)

ຕ້ອງປົງບົງຕິດມານີ້ກໍາທັນພິເຄຍເກີຍກັບການບ່ຽງ

ກັບທະແລກຄົນສົງແບດເຕອර්ແພັດໄດຍ

ຈໍາປັບປຸງບໍລິກາງໝູ້ເຊື່ອວ່າຈັດຕ້ານດັບຄຸ້ອນຕະຣາຍ

ລັງແມດເຕອර්ແພັດເມື່ອຕົວໜຸ່ມໄນ້ຊ້າວຸດເສີຍຫາຍເກົ່ານັ້ນ ໄຊແນນ

ກາວພັນປົກທານສັນພັກທີ່ເປີດຜູ້ ແລະນາມແບດເຕອර්ແພັດ

ໄສກ່ອງມະນູນໄຫວ້າລົ້ອນໄປມາໃນກລອງໄດ້ ນອກຈາກ

ນັກຮູນປົງບົງຕິດມາກູ່ຮະເມີນຂອງປະເທດທີ່ຈາມມີຮາຍ

ລະເວີຍດເພີ່ມເຕີມ

การกำจัดของ

 เครื่องมือไฟฟ้า แบบเตอร์แพ็ค อຸປັກສົມປະກອນ
ແລະທີ່ບໍ່ທີ່ດ້ວຍນໍາ

ໄປແກ່ປະເທດສະດຸເພື່ອນຳກັບມື້ໄວ້

ໃໝ່ໄດ້ຍື່ນທີ່ກໍາລັນນາສົກລົມ

 ຍ່າທີ່ເກີຍມື້ໄວ້ແລະນາມແບດເຕອර්ແພັດ/
ແບດເຕອර්ທີ່ນຳກັບນາມາຫຼົງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ ລົງໃນຂະຍະ
ບ້ານ!

ສ່າງໜັດປະເທດສາມາຊີກສພາພູໂປ່ມທ່ານັ້ນ:

ตามຮະນີ້ຍບສພາພູໂປ່ມ 2012/19/EU ຕ້ອງນໍາເກີຍມື້ໄວ້
ໄວ້ທີ່ໃໝ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອັກດົບໄປ ແລະດາມຮະນີ້ຍບສພາພູ
ໂປ່ມ 2006/66/EC ຕ້ອງນໍາມື້ແບດເຕອර්ແພັດ/ແບດເຕອර්ທີ່

ชาร์จหรือใช้แล้วไปเก็บแยกต่างหากและส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่:

ลิเธียม ไอโอน:

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในบทการขอล (ดู "การขอล", หน้า 50)

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi

keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding.** Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan

risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.

- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Terap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa.** Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan**

benar. Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.

▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.

- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.** Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.

▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

- ▶ **Jangan gunakan set baterai atau perkakas yang rusak atau telah dimodifikasi.** Baterai yang rusak atau telah dimodifikasi dapat menimbulkan kejadian yang tak terduga seperti kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.

▶ **Jangan meletakkan set baterai atau perkakas di dekat api atau suhu tinggi.** Paparan terhadap api atau suhu di atas 130 °C dapat memicu ledakan.

- ▶ **Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya set baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk.** Pengisian daya yang tidak tepat atau di luar rentang suhu yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

- ▶ **Jangan pernah melakukan servis pada baterai yang telah rusak.** Servis baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia servis resmi.

Petunjuk Keselamatan untuk Obeng

▶ **Pegang perkakas listrik pada permukaan gagang isolator saat pengoperasian yang memungkinkan alat pengencang bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat.** Menyentuh alat pengencang yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik dialiri listrik, sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.

- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.

▶ **Pegang perkakas listrik dengan kencang.** Saat mengencangkan dan mengendurkan obeng dapat terjadi reaksi torsi yang tinggi sesaat.

- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah hingga perkakas berhenti berputar.** Alat kerja dapat tersangkut dan menyebabkan perkakas listrik tidak dapat dikendalikan.
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.
- ▶ **Jangan membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.



Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

- Untuk informasi mengenai Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4, baca panduan pengoperasian terkait.
- ▶ **Waspada! Ketika menggunakan perkakas listrik dengan Bluetooth®, gangguan dapat muncul pada perangkat dan instalasi lain, pesawat terbang, dan perangkat medis (misalnya alat pacu jantung, alat bantu dengar. Selain itu, cedera pada manusia dan binatang di area sekitar tidak dapat seluruhnya dihindari. Jangan menggunakan alat pengukur dengan Bluetooth® di dekat perangkat medis, pusat pengisian bahan bakar, instalasi kimia, area dengan bahaya ledakan, dan percikan api. Jangan menggunakan perkakas listrik dengan Bluetooth® di dalam pesawat terbang. Hindari pengoperasian di dekat kepala secara langsung dalam waktu yang lama.**

Penanda istilah Bluetooth® serta gambar simbol (logo) merupakan merek dagang terdaftar dan kepemilikan dari Bluetooth SIG, Inc. Setiap penggunaan penanda istilah/gambar simbol ini berada di bawah lisensi Robert Bosch Power Tools GmbH.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini cocok untuk memasang dan mengendurkan skrup serta untuk mengencangkan dan mengendorkan mur masing-masing dalam batas ukuran yang ditentukan.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Dudukan alat kerja
- (2) Selongsong pengunci
- (3) Tali pengangkat^{A)}
- (4) Penutup Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
- (5) Klip tempat menggantungkan^{A)}
- (6) Baterai^{A)}
- (7) Tombol pelepas baterai^{A)}
- (8) Tombol untuk penyetelan awal kecepatan putaran elektronik
- (9) Lampu
- (10) Tombol lampu
- (11) Tampilan kecepatan putaran
- (12) Switch arah putaran
- (13) Tombol on/off
- (14) Gagang (permukaan genggam berisolator)
- (15) Mata obeng dengan kait bola^{A)}
- (16) Penahan mata obeng universal^{A)}
- (17) Mata obeng^{A)}
- (18) Alat sisipan^{A)}
- (19) Tombol indikator level pengisian daya baterai^{A)}
- (20) Indikator level pengisian daya baterai^{A)}

- A) Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesoris kami.

Impact driver berdaya baterai	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
Nomor seri	3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
Tegangan nominal	V =	18	18
Kecepatan idle ^{A)}			18

Impact driver berdaya baterai		GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
– Pengaturan 1	min ⁻¹	0–1 100	0–1 100	0–1 100
– Pengaturan 2	min ⁻¹	0–2 300	0–2 300	0–2 300
– Pengaturan 3	min ⁻¹	0–3 400	0–3 400	0–3 400
Tingkat getaran^{A)}				
– Pengaturan 1	min ⁻¹	0–2 300	0–2 300	0–2 300
– Pengaturan 2	min ⁻¹	0–3 400	0–3 400	0–3 400
– Pengaturan 3	min ⁻¹	0–4 000	0–4 200	0–4 200
Torsi maks.	Nm	200	200	200
Ø (diameter) sekrup mesin	mm	M6–M16	M6–M16	M6–M16
Dudukan alat kerja		kunci L ¼"	kunci L ¼"/ ■ ½"	■ ½"
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	1,1–2,5	1,2–2,5	1,1–2,5
Transmisi data				
Bluetooth® ^{B)}		Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Jarak sinyal	s	8	8	8
Jangkauan sinyal maks. ^{C)}	m	30	30	30
Jangkauan frekuensi yang digunakan	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480	2 402–2 480
Daya output	mW	< 1	< 1	< 1
Suhu sekitar yang diizinkan				
– saat melakukan pengisian daya	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35
– saat pengoperasian ^{D)} dan saat disimpan	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A) tergantung pada baterai yang digunakan

B) Perangkat seluler harus kompatibel dengan perangkat Bluetooth®-Low-Energy (versi 4.1) dan mendukung Generic Access Profile (GAP).

C) Jangkauan sinyal dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi di luar serta transmisi perangkat yang digunakan. Jangkauan Bluetooth® dapat melemah jika berada di dalam ruangan tertutup dan melewati penghalang yang mengandung logam (contoh: dinding, rak, koper, dll.).

D) daya terbatas pada suhu <0 °C

Informasi bunyi/getaran

Nilai emisi kebisingan ditentukan berdasarkan
EN 62841-2-2.

Tingkat kebisingan kategori A perkakas listrik biasanya sebesar: Tingkat tekanan suara **98,5 dB(A)**; Tingkat kekuatan suara **109,5 dB(A)**. Ketidakpastian K = **3 dB**.

Gunakan pelindung telinga!

Nilai total getaran a_h (jumlah vektor tiga arah) dan ketidakpastian K ditentukan berdasarkan
EN 62841-2-2:

Pengencangan baut dan mur yang diizinkan maksimal sebesar:

GDR 18V-200 C: $a_h = 9,8 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

GDX 18V-200 C: $a_h = 9,0 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

GDS 18V-200 C: $a_h = 11,2 \text{ m/s}^2$, K=1,5 m/s²

Tingkat getaran yang terdapat dalam petunjuk ini dan nilai emisi kebisingan telah diukur sesuai dengan standarisasi metode pengukuran dan dapat digunakan untuk menyamakan perkakas listrik satu sama lain. Nilai tersebut juga sesuai untuk perkiraan sementara emisi getaran dan kebisingan.

Tingkat getaran yang ditetapkan dan nilai emisi kebisingan menunjukkan penggunaan utama perkakas listrik. Jika perkakas listrik digunakan untuk hal lain dan dipasang dengan alat sisipan yang berbeda atau dilakukan perawatan yang tidak memadai, tingkat getaran dan nilai emisi kebisingan dapat berbeda. Hal ini dapat meningkatkan emisi getaran dan kebisingan secara signifikan pada saat alat dioperasikan.

Untuk perkiraan emisi getaran dan kebisingan yang tepat, waktu juga harus dipertimbangkan saat alat dinyalakan atau

digunakan, tetapi tidak benar-benar saat dioperasikan. Hal ini dapat mengurangi emisi getaran dan kebisingan pada saat alat dioperasikan.

Perhatikan petunjuk keamanan untuk melindungi pengguna dari efek getaran seperti misalnya: merawat perkakas listrik dan alat sisipan, menjaga tangan tetap hangat, mengatur alur kerja.

Cara memasang

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Mengisi daya baterai

- **Hanya gunakan pengisi daya yang tercantum pada data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai dengan baterai Li-ion yang digunakan pada perkakas listrik Anda.

Catatan: Baterai dikirim dalam keadaan terisi sebagian. Untuk memastikan kinerja penuh baterai, isi penuh daya baterai ke pengisi daya sebelum menggunakan untuk pertama kali.

Daya baterai li-ion dapat diisi setiap saat tanpa mengurangi masa pakainya. Penghentian proses pengisian daya tidak merusak baterai.

Baterai li-ion terlindung dari pengosongan daya total dengan "Electronic Cell Protection (ECP)". Jika baterai habis, perkakas listrik dimatikan oleh pengaman: Alat sisipan berhenti beroperasi.

- **Jangan menekan kembali tombol on/off jika perkakas listrik mati secara otomatis.** Baterai dapat rusak.

Perhatikan petunjuk untuk membuat.

Mengeluarkan baterai

Baterai (6) memiliki dua sistem pengunci untuk mencegah baterai jatuh jika tombol pelepas baterai (7) ditekan secara tidak sengaja. Selama baterai berada di dalam perkakas listrik, baterai ditahan dalam dudukannya dengan pegas.

Untuk melepaskan baterai (6) tekan tombol pelepas (7) dan tarik baterai dari perkakas listrik. **Jangan melepas baterai dengan paksa.**

Indikator level pengisian daya baterai

LED berwarna hijau pada indikator level pengisian daya baterai (20) menampilkan level pengisian daya baterai (6). Atas dasar keselamatan, permintaan level pengisian daya baterai hanya dapat dilakukan saat perkakas listrik dalam keadaan berhenti.

Tekan tombol indikator level pengisian daya baterai (19) untuk menampilkan level pengisian daya baterai. Hal ini juga dapat dilakukan saat baterai dilepas.

Jika lampu LED tidak menyala setelah tombol indikator level pengisian daya baterai (19) ditekan, terdapat kerusakan pada baterai dan baterai harus diganti.

Tipe baterai GBA 18V... (lihat gambar E1)

LED	Kapasitas
Lampu permanen 3× hijau	60–100%
Lampu permanen 2× hijau	30–60%
Lampu permanen 1× hijau	5–30%
Lampu berkedip 3× hijau	0–5%

Tipe baterai ProCORE18V... (lihat gambar E2)

LED	Kapasitas
Lampu permanen 5× hijau	80–100%
Lampu permanen 4× hijau	60–80%
Lampu permanen 3× hijau	40–60%
Lampu permanen 2× hijau	20–40%
Lampu permanen 1× hijau	5–20%
Lampu berkedip 1× hijau	0–5%

Mengganti alat

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

- **Bersihkan ventilasi udara pada perkakas listrik secara berkala.** Kipas motor dapat menyerap debu ke dalam housing dan kumpulan serbuk logam yang terlalu banyak dapat menyebabkan bahaya listrik.

Memasang alat sisipan: GDR/GDX 18V-200 C (lihat gambar A – B)

Tarik selubung pengunci (2) ke depan, dorong alat sisipan hingga maksimal pada tempatnya (1) dan lepaskan kembali selubung pengunci (2) untuk mengunci alat sisipan.

Mata obeng tahan guncangan (17) dapat dipasang pada penahan mata obeng universal dengan kait bola (16).

Memasang alat sisipan: GDX/GDS 18V-200 C (lihat gambar B – C)

- **Pastikan alat terpasang dengan benar pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan.** Jika alat sisipan tidak terpasang dengan benar pada dudukan alat kerja, alat sisipan dapat terlepas selama penyekrupan.

Pasang alat sisipan (18) pada kotak dudukan alat kerja (1).

Karena sistem, alat sisipan (18) terletak pada dudukan alat kerja (1) dengan sedikit goyangan; hal ini tidak memengaruhi fungsi/keamanan.

Beberapa alat sisipan (misalnya mata obeng dua sisi) tidak dapat dikencangkan sepenuhnya dalam dudukan alat.

Melepaskan alat sisipan

Tarik selubung pengunci (2) ke depan dan lepaskan alat sisipan.

Penggunaan

Cara kerja

Dudukan alat (1) dengan alat sisipan digerakkan dengan motor listrik melalui transmisi dan alat penggetar.

Proses pengerjaan terbagi ke dalam dua tahap:

menyekrup dan **mengencangkan** (alat penggetar beroperasi).

Alat penggetar mulai berakselerasi begitu sekrup mulai terkunci dan motor dibebani. Dengan demikian alat penggetar mengubah daya motor menjadi getaran putar yang berkekuatan sama. Saat melepas sekrup atau mur, proses berlangsung dengan urutan sebaliknya.

Cara penggunaan

Memasang baterai

- **Hanya gunakan baterai Li-ion Bosch yang asli dengan tegangan yang tercantum pada label tipe perkakas listrik Anda.** Menggunakan baterai lain dapat menyebabkan cedera dan bahaya kebakaran.

Posisikan switch pengubah arah (12) ke tengah untuk mencegah pengaktifan tiba-tiba. Pasang baterai yang sudah terisi (6) ke dalam gagang perkakas hingga terkunci dan terpasang rata pada gagang.

Mengatur arah putaran (lihat gambar D)

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (12). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (13) ditekan.

Searah jarum jam: Untuk memasang sekrup dan mur, tekan switch pengubah arah (12) ke kiri hingga maksimal.

Berlawanan arah jarum jam: Untuk mengendurkan atau melepas sekrup dan mur, tekan switch pengubah arah (12) ke kanan hingga maksimal.

Mengaktifkan/menonaktifkan perkakas listrik

Untuk **menggunakan pertama kali** perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (13).

Untuk **menonaktifkan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (13).

Penyetelan awal kecepatan putaran/nominal getaran

Dengan menggunakan tombol (8), kecepatan putaran/nominal getaran yang diperlukan dapat dipilih dalam 3 tingkat. Tekan tombol (8) beberapa kali hingga pengaturan yang diinginkan ditunjukkan dalam tampilan kecepatan putaran (11). Pengaturan yang dipilih akan disimpan.

Kecepatan putaran/nominal getaran yang diperlukan bergantung pada bahan yang dikerjakan dan kondisi pekerjaan dan bisa ditentukan dengan melakukan uji coba.

Menyetel kecepatan

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (13) ditekan.

Nilai pedoman untuk torsi penyelekupan maksimal

Nilai dalam Nm, dihitung dari penampang melintang tegangan; menggunakan 90 % batas renggang (pada koefisien gesekan $\mu_{\text{tot}} = 0,12$). Untuk mengontrol, periksalah selalu torsi dengan kunci torsi.

Jika tombol on/off (13) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

Menyalakan/memati lampu "PowerLight"

Untuk **pengoperasian pertama kali** lampu (9), tekan tombol (10). Untuk memati lampu (9), tekan kembali tombol (10).

Petunjuk pengoperasian

- **Pasang perkakas listrik pada mur/sekrup hanya saat dalam keadaan mati.** Alat sisipan yang berputar dapat tergelincir.

Torsi yang tercapai bergantung pada durasi getaran. Torsi maksimal yang didapat adalah hasil jumlah seluruh torsi yang dihasilkan oleh getaran. Torsi maksimal akan tercapai setelah durasi getaran berlangsung selama 6–10 detik. Setelah itu, torsi hampir tidak dapat diperbesar lagi. Lamanya durasi getaran akan ditentukan untuk setiap torsi yang diperlukan. Torsi yang didapat harus selalu diperiksa dengan kunci torsi.

Penyelekupan dengan dudukan yang kukuh, elastis atau empuk

Jika saat uji coba, torsi yang dicapai dalam deretan getaran diukur dan dimuat ke diagram, kurva torsi akan diperoleh. Ketinggian kurva menggambarkan torsi maksimal yang tercapai, tanjakan kurva menggambarkan lamanya waktu hingga tercapai torsi tersebut.

Kurva torsi bergantung pada faktor-faktor berikut:

- Kekuatan baut/mur
- Jenis lapisan pada baut (ring pelat, ring pegas piring, seal)
- Kekuatan benda yang akan dihubungkan dengan baut atau sekrup
- Keadaan pelumasan pada baut atau sekrup

Berdasarkan hal tersebut, penggunaannya adalah sebagai berikut:

- **Dudukan kukuh** digunakan saat penyelekupan logam pada logam dengan memakai ring pelat. Setelah waktu penggunaan getaran yang relatif pendek, tercapai torsi maksimal (tanjakan kurva yang tajam). Penggunaan getaran terlalu lama yang tidak diperlukan hanya akan merusak mesin.
- **Dudukan pegas** digunakan saat penyelekupan logam pada logam yang memakai ring pegas, ring pegas piring, baut stud atau baut/mur dengan dudukan kerucut serta saat penggunaan ekstensi.
- **Dudukan empuk** digunakan saat penyelekupan misalnya logam pada kayu atau jika menggunakan lead/fibre disc sebagai alas.

Pada dudukan pegas atau lunak, torsi maksimal lebih rendah daripada pada dudukan kukuh. Selain itu, diperlukan waktu getaran yang lebih lama.

Kelas daya tahan menurut norma DIN 267	Baut-baut dengan daya tahan standar										Baut-baut dengan daya tahan tinggi		
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9		
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2		
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39		
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78		
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135		
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215		
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330		

Tips

Sebelum memutar masuk sekrup yang besar dan panjang ke dalam bahan yang keras, buat lubang bor terlebih dulu dengan diameter inti ulir sekitar 2/3 dari panjang sekrup.

Petunjuk: Perhatikan agar benda-benda kecil dari logam tidak masuk ke dalam perkakas listrik.

Setelah digunakan dalam waktu yang lama dengan kecepatan rendah, biarkan perkakas listrik beroperasi dengan putaran maksimal pada kecepatan idle sekitar 3 menit agar menjadi dingin.

Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal

Lindungi baterai dari kelembaban dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara -20 °C hingga 50 °C. Janganlah meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada pusat panas.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah habis dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.

menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Transpor

Pada baterai-baterai li-ion yang digunakan diterapkan persyaratan terkait peraturan-peraturan tentang bahan-bahan yang berbahaya. Baterai-baterai dapat diangkut oleh penggunanya tanpa pembatasan lebih lanjut di jalan.

Pada pengiriman oleh pihak ketiga (misalnya transportasi udara atau perusahaan ekspedisi) harus ditaati syarat-syarat terkait kemasan dan pemberian tanda. Dalam hal ini, diperlukan konsultasi dengan ahli bahan-bahan berbahaya saat mengatur barang pengiriman.

Kirimkan baterai hanya jika housing-nya tidak rusak. Tutup bagian-bagian yang terbuka dan kemas baterai agar tidak bergerak-gerak di dalam kemasan. Taatilah peraturan-peraturan nasional lainnya yang mungkin lebih rinci yang berlaku di negara Anda.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.
- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.
- Bersihkan dudukan alat kerja (1) dan selubung pengunci (2) sesekali dan lumasi sedikit dengan minyak 1 600 A00 2NE.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:
www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda

Cara membuang



Perkakas listrik, baterai, aksesorai dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik, aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga!

Hanya untuk negara Uni Eropa:

Berdasarkan pedoman Uni Eropa Directive 2012/19/EU, alat listrik yang tidak lagi dapat digunakan dan berdasarkan pedoman Uni Eropa Directive 2006/66/EC, baterai yang rusak atau yang telah dipakai harus dikumpulkan secara terpisah dan didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.

Baterai:**Li-ion:**

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam bab Transpor (lihat „Transpor“, Halaman 57).

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng. Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng. Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác. Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rắc bén cháy hay bốc khói.
- ▶ Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh. Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt. Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ được ném dây dẫn để xách, kéo hay

rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

▶ Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

▶ Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn. Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

▶ Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

▶ Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

▶ Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

▶ Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng dụng cụ điện cầm tay. Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

▶ Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.

▶ Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

▶ Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt. Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các đặc hại liên quan đến bụi gây ra.

► **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

► **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.

► **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.

► **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.

► **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

► **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.

► **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

► **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

► **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

► **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.

► **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.

► **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khoá, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.

► **Bảo quản ở tình trạng tồi, dung dịch từ pin có thể tưa ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.

► **Không được sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ đã bị hư hại hoặc bị thay đổi.** Pin hỏng hoặc bị thay đổi có thể gây ra những tác động không lường trước được như cháy nổ hoặc nguy cơ thương tích.

► **Không đặt bộ pin hoặc dụng cụ ở gần lửa hoặc nơi quá nhiệt.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ cao trên 130 °C có thể gây nổ.

► **Tuân thủ tất cả các hướng dẫn nạp và không nạp bộ pin hay dụng cụ ở bên ngoài phạm vi nhiệt độ đã được quy định trong các hướng dẫn.** Nạp không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi nạp đã quy định có thể làm hư hại pin và gia tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

► **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

► **Không bao giờ sửa chữa các bộ pin đã hư hại.** Chỉ cho phép nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có ủy quyền thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các bộ pin.

Các hướng dẫn an toàn cho tua-vít

► **Chỉ cầm dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà dụng cụ kẹp có thể tiếp xúc với dây điện ngầm.** Dụng cụ kẹp tiếp xúc với dây có điện có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay có điện và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.

► **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.

- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện.** Khi siết chặt và nới lỏng các vít, những mô-men phản ứng cao có thể xuất hiện trong thời gian ngắn.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra.** Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đoán mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.



Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

Để biết thông tin về Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4, hãy đọc hướng dẫn vận hành đi kèm.

- ▶ **Cẩn thận!** Nếu sử dụng dụng cụ điện với cổng Bluetooth® có thể gây nhiễu các dụng cụ, thiết bị khác cũng như máy bay và dụng cụ y tế (ví dụ: máy tạo nhịp tim, máy trợ thính). Và cũng không thể loại trừ hoàn toàn những tổn hại cho người và động vật ở môi trường trực diện xung quanh. Không sử dụng dụng cụ điện có kết nối Bluetooth® ở gần những thiết bị y tế, trạm xăng, cơ sở hóa học, các khu vực có nguy cơ gây nổ và các khu vực cháy nổ. Không sử dụng dụng cụ điện có kết nối Bluetooth® trên máy bay. Tránh để máy hoạt động gần cơ thể trong thời gian dài.

Bluetooth® có biểu tượng chữ và biểu tượng ảnh (các logo) do công ty cổ phần Bluetooth SIG đăng ký thương hiệu và sở hữu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Robert Bosch Power Tools GmbH đã được cấp phép để sử dụng những biểu tượng chữ/biểu tượng ảnh này với sản phẩm của mình.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Máy được thiết kế để tháo hoặc bắt vít và bu-loon cũng như để siết hay tháo đai ốc trong phạm vi kích cỡ tương ứng.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Phần lắp dụng cụ
- (2) Vòng Khóa
- (3) Vòng treo^{A)}
- (4) Nắp phủ Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
- (5) Móc cài dây thắt lưng^{A)}
- (6) Pin^{A)}
- (7) Nút tháo pin^{A)}
- (8) Phím hiển thị số vòng quay điện tử
- (9) Đèn soi
- (10) Nú của đèn
- (11) Hiển thị chỉ số vòng quay
- (12) Gạc vặn chuyển đổi chiều quay
- (13) Công tắc bật/tắt
- (14) Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- (15) Chia vặn vít với lẫy khóa bi^{A)}
- (16) Ống capse mũi khoan vạn năng^{A)}
- (17) Đầu chia vặn vít^{A)}
- (18) Dụng cụ gài^{A)}
- (19) Nút Đèn báo trạng thái nạp^{A)}
- (20) Đèn báo trạng thái nạp pin^{A)}

- A) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Máy Bắt Vít Pin Đập	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
Mã số máy	3 601 JG4 1..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 3..
Điện thế danh định	V=	18	18

Máy Bắt Vít Pin Đập	GDR 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDS 18V-200 C
Tốc độ không tải^{A)}			
– Thiết lập 1	min ⁻¹	0–1 100	0–1 100
– Thiết lập 2	min ⁻¹	0–2 300	0–2 300
– Thiết lập 3	min ⁻¹	0–3 400	0–3 400
Tần suất đập^{A)}			
– Thiết lập 1	min ⁻¹	0–2 300	0–2 300
– Thiết lập 2	min ⁻¹	0–3 400	0–3 400
– Thiết lập 3	min ⁻¹	0–4 000	0–4 200
mô men xoắn tối đa	Nm	200	200
Ø Vít máy	mm	M6–M16	M6–M16
Phản lắp dụng cụ		¼" Ốc-vít sáu cạnh	¼" Ốc-vít sáu cạnh/ ½"
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	1,1–2,5	1,2–2,5
Truyền dữ liệu			
Bluetooth® ^{B)}		Bluetooth® 4.1 (Low Energy)	Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Khoảng cách giữa các tín hiệu	s	8	8
Phạm vi tín hiệu tối đa ^{C)}	m	30	30
khoảng tần số đã dùng	MHz	2 402–2 480	2 402–2 480
Công suất đầu ra	mW	< 1	< 1
nhiệt độ môi trường cho phép			
– trong quá trình sạc điện	°C	0 ... +35	0 ... +35
– trong quá trình vận hành ^{D)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
pin được khuyến dùng		GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...
thiết bị nạp được giới thiệu		GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A) tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

B) Các thiết bị đầu cuối di động phải tương thích với các thiết bị Bluetooth® -Low-Energy (Phiên bản 4.1) và phải hỗ trợ Generic Access Profile (GAP).

C) Phạm vi có thể biến đổi mạnh tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài, bao gồm thiết bị thu nhận được dùng. Trong các phòng kín và qua các rào chắn kim loại (ví dụ tường, giá, vách, v.v.) phạm vi Bluetooth® có thể nhỏ hơn.

D) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Thông tin về Tiếng ồn/Độ rung

Giá trị phát thải tiếng ồn được xác minh phù hợp với EN 62841-2-2.

Mức ồn loại A của dụng cụ điện thường là: Mức áp suất âm thanh 98,5 dB(A); Mức công suất âm thanh 109,5 dB(A). Hệ số bất định K = 3 dB.

Hãy đeo thiết bị bảo vệ tai!

Tổng giá trị rung a_h (tổng vector của ba hướng) và hệ số bất định K được xác định theo

EN 62841-2-2:

Xét chặt bu lông và đai ốc có độ lớn tối đa cho phép:

GDR 18V-200 C: $a_h=9,8$ m/s², K=1,5 m/s²

GDX 18V-200 C: $a_h=9,0$ m/s², K=1,5 m/s²

GDS 18V-200 C: $a_h=11,2$ m/s², K=1,5 m/s²

Độ rung và giá trị phát thải tiếng ồn ghi trong những hướng dẫn này được đo phù hợp với một trong những quy trình đo và có thể được sử dụng để so sánh với các dụng cụ điện. Chúng cũng thích hợp cho việc đánh giá tạm thời áp lực rung và phát thải tiếng ồn.

Độ rung và giá trị phát thải tiếng ồn này đại diện cho những ứng dụng chính của dụng cụ điện. Tuy nhiên nếu dụng cụ điện được dùng cho các ứng dụng khác, với những phụ tùng khác hoặc bảo trì kém thì độ rung và giá trị phát thải tiếng ồn cũng có

thể thay đổi. Điều này có thể làm tăng áp lực rung và phát thải tiếng ồn trong toàn bộ thời gian làm việc một cách rõ ràng.

Để đánh giá chính xác áp lực rung và phát thải tiếng ồn cần phải tính toán những lần máy chạy tắt hay bật nhưng không thực sự hoạt động. Điều này có thể làm giảm áp lực rung và phát thải tiếng ồn trong toàn bộ thời gian làm việc một cách rõ ràng. Thiết lập các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ nhân viên vận hành trước ảnh hưởng do rung, ví dụ như: Bảo trì dụng cụ điện và các phụ tùng thay thế, giữ ấm tay, thiết lập các quy trình làm việc.

Sự lắp vào

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v.) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Tháo Pin

- ▶ Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật. Chỉ những bộ sạc này phù hợp cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

Hướng dẫn: Pin đã được sạc một phần. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trong bộ nạp điện pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Pin Li-Ion hợp khối có thể nạp điện bất cứ lúc nào mà không làm giảm tuổi thọ của pin. Sự gián đoạn trong quá trình nạp điện không làm hư hại pin hợp khối.

Pin Li-Ion được bảo vệ ngăn sự phóng điện quá lớn nhờ vào "Electronic Cell Protection (ECP)". Nếu pin bị phóng điện, dụng cụ điện cầm tay sẽ được ngắt bởi một mạch bảo vệ: Dụng cụ điện không chuyển động nữa.

- ▶ **Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.** Pin có thể bị hỏng. Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Tháo pin ra

Pin (6) có hai mức khóa, có nhiệm vụ ngăn ngừa pin bị rơi ra do vỏ ý bấm phải nút tháo pin (7). Cứ khi nào pin còn được lắp trong dụng cụ điện, nó vẫn được giữ nguyên vị trí nhờ vào một lò xo.

Để tháo pin (6) bạn hãy ấn nút mở (7) và đẩy pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay. **Không dùng sức.**

Đèn báo trạng thái nạp pin

Các đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình trạng sạc pin (20) chỉ ra tình trạng sạc của pin (6). Vì lý do an toàn, ta chỉ có thể kiểm tra trạng thái của tình trạng nạp điện khi máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Bấm vào nút hiển thị mức sạc (19), để hiển thị tình trạng sạc pin. Điều này cũng có thể thực hiện khi ắc quy được tháo ra.

Đèn LED không sáng sau khi nhấn nút hiển thị mức sạc (19) có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay thế.

Kiểu pin GBA 18V... (xem hình E1)

Đèn LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 3x xanh lục	60–100 %
Đèn sáng liên tục 2x xanh lục	30–60 %
Đèn sáng liên tục 1x xanh lục	5–30 %
Đèn xi nhan 3x xanh lục	0–5 %

Kiểu pin ProCORE18V... (xem hình E2)

Đèn LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 5x xanh lục	80–100 %
Đèn sáng liên tục 4x xanh lục	60–80 %
Đèn sáng liên tục 3x xanh lục	40–60 %
Đèn sáng liên tục 2x xanh lục	20–40 %
Đèn sáng liên tục 1x xanh lục	5–20 %
Đèn xi nhan 1x xanh lục	0–5 %

Thay Dụng Cụ

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v.) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

- ▶ Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông khí của dụng cụ điện cầm tay. Quạt của mô tơ có thể hút bụi bẩn vào trong vỏ ngoài và việc tích tụ quá mức mạt kim loại có thể gây ra các rủi ro điện giật.

Lắp dụng cụ gài: GDR/GDX 18V-200 C (xem hình A – B)

Kéo vòng Khóa (2) về phía trước, dấn phụ tùng vào phần lắp dụng cụ cho tới cữ chặn (1) và nhả vòng khóa (2), để khóa phụ tùng.

Tuốc-nơ-vít chịu va đập (17) có thể được sử dụng qua tuốc-nơ-vít da diện với đệm hâm (16).

Lắp dụng cụ gài: GDX/GDS 18V-200 C (xem hình B – C)

- ▶ Khi lắp phụ tùng, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp với phần lắp dụng cụ. Khi dụng cụ ứng dụng không được gắn chắc chắn vào phần lắp dụng cụ, nó có thể tuột ra trong lúc ứng dụng.

Hãy đẩy phụ tùng (18) lên hình vuông của phần lắp dụng cụ (1).

Dụng cụ gài (18) nằm trong phần lắp dụng cụ với một khoảng hở theo yêu cầu của hệ thống (1); điều này không ảnh hưởng gì đến chức năng/dộ an toàn.

Một số dụng cụ bổ sung (ví dụ như mũi khoan hai đầu) có thể không nhất thiết được gắn với máy chính.

Thay ra

Kéo vòng khóa (2) về phía trước và tháo phụ tùng.

Vận Hành

Cách Thức Hoạt Động

Phần lắp dụng cụ (1) có phụ tùng được truyền động bằng một động cơ điện qua hộp số và đập cơ học.

Quá trình làm việc được chia làm hai giai đoạn:

Vặn vít và Siết chặt (Va đập cơ học đang hoạt động).

Sự đập cơ học có tác động ngay khi việc bắt vít vào đai chốt cứng và vì vậy tải trọng được chuyển đặt lên mô-tơ. Các trường hợp ứng dụng có kết quả theo tương ứng như sau: Khi tháo vít hay đai ốc ra, qui trình chuyển đổi ngược lại.

Bắt Đầu Vận Hành

Tháo Pin

► **Chỉ sử dụng pin Li-Ion chính hãng Bosch có điện thế quy định được ghi trên nhãn dụng cụ điện của bạn.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.

Đặt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (12) vào giữa để tránh vô tình bắt. Hãy lắp pin đã sạc (6) vào tay cầm, đến khi nó được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm.

Điều chỉnh hướng xoay (xem hình D)

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (12) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (13).

Xoay theo chiều kim đồng hồ: Để vặn các vít và siết các đai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (12) sang bên trái cho tới cữ chặn.

Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để nới lỏng hoặc tháo các vít và đai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (12) sang bên phải cho tới cữ chặn.

Bật Mở và Tắt

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (13) và nhấn giữ.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (13) ra.

Chọn trước Tốc độ/Tần suất Đập

Với nút bàn phím (8) bạn có thể chọn chỉ số vòng quay/chỉ số đập ở 3 mức độ. Nhấn nút bàn phím (8) liên tục, cho đến khi thiết lập mong muốn được báo hiệu trên màn hình hiển thị chỉ số vòng quay (11). Lưu các thiết lập được chọn.

Tốc độ cần có/tần suất đập tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện làm việc, và có thể xác định được thông qua việc chạy thử nghiệm thực tế.

Điều chỉnh tốc độ

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (13).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (13) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

Bật/tắt đèn "PowerLight"

Để vận hành bóng đèn (9) hãy nhấn nút (10). Để tắt đèn (9) hãy nhấn lại nút (10).

Hướng Dẫn Sử Dụng

► **Chỉ đặt dụng cụ điện đã tắt lên đai ốc/vít.**
Dụng cụ đang quay có thể bị tuột ra.

Momen xoắn tùy thuộc vào khoảng thời gian va đập. Momen xoắn đạt mức tối đa được tạo nên từ tổng momen xoắn riêng biệt được hoàn thành qua sự va đập. Mô-men xoắn tối đa đạt được sau khoảng thời gian đập 6–10 giây. Sau khoảng thời gian này, lực siết chặt chỉ tăng thêm ở mức tối thiểu.

Khoảng thời gian đập được xác định cho từng lực siết riêng lẻ cần có. Để biết lực siết thực tế đạt được, luôn luôn kiểm tra bằng một cờ-lê sử dụng lực xoắn.

Vặn vít với điểm tựa cứng, có lò xo hoặc mềm
Nếu mô-men xoắn đạt được theo trình tự va đập được do và được truyền tới biêu đồ, ban sẽ thấy đường cong biến thiên của lực xoắn. Chiều cao của đường cong tương ứng với lực xoắn tối đa có thể đạt được, và đường đi xuống thể hiện khoảng thời gian trong đó động thái này hoàn thành.

Đường biến thiên của lực xoắn dựa trên các yếu tố sau:

- Tính chất bền của vít/dai ốc
- Loại đệm trợ lực (vòng lót, đệm lò xo, vòng đệm kín)
- Tính chất bền của vật liệu được bắt ghép bằng vít/bu-loon
- Tình trạng bôi trơn tại nơi bắt vít/bu-loon

Các trường hợp ứng dụng có kết quả theo tương ứng như sau:

– **Điểm tựa cứng** được sử dụng tại các mối bắt vít kim loại trên kim loại khi sử dụng các vòng đệm. Sau thời gian đập tương đối ngắn, lực xoắn tối đa hoàn thành (đạt tính của đường cong đi xuống). Không cần phải có khoảng thời gian đập dài vì làm thế chỉ làm cho máy bị hỏng.

– **Điểm tựa có lò xo** được sử dụng tại các mối bắt vít kim loại trên kim loại, tuy nhiên là khi sử dụng các vòng lò xo, đệm lò xo, chốt ren hoặc vít/đai ốc với điểm tựa hình côn cũng như khi sử dụng các phần kéo dài.

- Điểm tựa mềm** được sử dụng tại các mối bắt vít kim loại trên gỗ, hoặc khi sử dụng các đĩa sợi hoặc đĩa chì làm đệm.

Giá trị tiêu chuẩn cho mô-men xoắn siết vít

Thông số theo Nm, được tính từ tiết diện kéo căng; Tần dụng giới hạn rão 90 % (ở hệ số ma sát $\mu_{\text{tot}} = 0,12$). Luôn luôn kiểm tra lực siết vẫn lại bằng máy vặn dùng lực xoắn như là một biện pháp kiểm soát.

Thuộc tính Chủng loại theo tiêu chuẩn Đức DIN 267	Vít/Bu-loon tiêu chuẩn										Bu-loon có sức bền cao
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	
	M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330

Mách nước

Trước khi bắt một vít lớn, dài hơn bình thường vào vật liệu cứng, nên khoan trước một lỗ mồi có cùng đường kính răng vít vào sâu vào khoảng 2/3 của chiều dài vít.

Lưu ý: Lưu ý không để các mảnh nhỏ kim loại lọt vào trong dụng cụ điện.

Sau một thời gian làm việc dài với tốc độ vòng quay thấp, bạn cần cho dụng cụ điện quay không tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút để làm mát.

Lưu ý để bảo quản pin tối ưu

Bảo vệ pin tránh ẩm ướt và nước.

Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa -20°C và 50°C . Không để pin trong ô tô vào mùa hè.

Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bắt cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.
- Làm sạch phần lắp dụng cụ (1) và vòng Khóa (2) theo thời gian và bôi chút mỡ 1 600 A00 2NE.

Đối với điểm tựa có đệm lò xo chịu tải cũng như điểm tựa mềm, lực siết chặt tối đa thấp hơn điểm tựa cứng. Cũng như thế, đương nhiên là cần có khoảng thời gian đập dài hơn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Campuchia

Công ty TNHH Robert Bosch (Campuchia)
Đơn nguyên 8BC, GT Tower, Tầng 08, Đường 169,
Tiệp Khắc Blvd, Sangkat Veal Vong,
Khan 7 Makara, Phnom Penh

VAT TIN: 100 169 511

Tel.: +855 23 900 685

Tel.: +855 23 900 660

www.bosch.com.kh

Vận chuyển

Pin có chứa Li-Ion là đối tượng phải tuân theo các qui định của Pháp Luật về Hàng Hóa Nguy Hiểm. Người sử dụng có thể vận chuyển pin hợp khối bằng đường bộ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Khi được vận chuyển thông qua bên thứ ba (vd. vận chuyển bằng đường hàng không hay đại lý giao nhận), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về đóng gói và dán nhãn. Phải tham vấn chuyên gia về hàng hóa nguy hiểm khi chuẩn bị gói hàng.

Chỉ gửi pin hợp khối khi vỏ ngoài không bị hư hỏng. Dán băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc hở và đóng gói pin hợp khối theo cách sao cho pin không thể xê dịch khi nằm trong bao bì. Ngoài ra, xin vui lòng chấp hành các qui định chi tiết có thể được bổ sung thêm của quốc gia.

Sự thải bỏ



Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì
cần được tái sử dụng theo quy định về
môi trường.



Bạn không được ném dụng cụ điện và
pin vào thùng rác gia đình!

Chỉ dành cho các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU):

Các dụng cụ điện cầm tay không còn giá trị sử dụng theo chỉ thị châu Âu 2012/19/EU và ắc quy/pin bị hỏng hoặc đã qua sử dụng theo chỉ thị số 2006/66/EG phải được thu gom riêng và có thể tái sử dụng theo luật môi trường.

Pin/ắc quy:

Li-Ion:

Tuân thủ những hướng dẫn trong phần vận chuyển (xem „Vận chuyển“, Trang 65).

◀ عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأحواض، الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتفاوت. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

◀ كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بوعي. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

◀ قم لارتفاع تجهيزات المعايير الشخصية. وارتدى دائماً نظارات واقية من الغبار وأخذية الأمان الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والحوادث أو واقية الأذنين، حسب ظروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

◀ تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل إبعادها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على مفتاح آلة، حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت المهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى بقوع المواتد.

◀ انزع أداة الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من المهاز إلى الإصابة بجروح.

◀ تجنب أو ضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسعى لك ذلك بالتحكم في المهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

◀ قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحلي. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنورة. قد تتشبك الثياب الفضفاضة والحلبي والشعر الطويل بالأجزاء المتنورة.

◀ إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

◀ لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبالغة وتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

حسن معاملة واستخدام العدة الكهربائية

◀ لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك.

إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائية

◀ **تحذير** اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

◀ احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات المستقبلي.

◀ يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملحوظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان العمل

◀ حافظ على نظافة مكان شغلك وإضافته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضافة قد تؤدي إلى وقوع المواتد.

◀ لا تشغيل بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي تتوفّر فيها السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تولد شرارة قد يتطاير، فتشعل الأغبرة والأغذية.

◀ حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عندما تستعمل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبّب في فقدان السيطرة على المهاز.

الأمان الكهربائي

◀ يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقابس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائية المؤرسة (ذات طرف أرضي). ترفض القوابس التي لم ينته تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرسة كالأثابيب والمبردات والموقد أو الليلات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرضاً أو موصل بالأرضي.

◀ بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

◀ لا تسئي استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبها أو سحب القابس من المقابس. احرص على إبعاد الكابل عن المراشرة والرذق والمowaF الحادة أو الأجزاء المتنورة. تزيد الكابلات التلفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

- ◀ قد يتسرّب السائل من المركم في حالة سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطّه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. إن وصل إلى السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدّي سائل المركم المتسرّب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- ◀ لا تستخدم عدة أو مركم تعرضها لأضرار أو للتتعديل. الطباريات المعرضة لأضرار أو للتعدّيل قد ينبع عنها أشياء لا يمكن التنبّأ بها، قد تسبّب نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابات.
- ◀ لا تعرض المركم أو العدة للهب أو لدرجة حرارة زائدة. التعرض للهب أو لدرجة حرارة أعلى من 130 °C قد يتسبّب في انفجار.
- ◀ اتبع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن المركم أو العدة خارج نطاق درجة الحرارة المحددة في التعليمات. الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يعرض المركم لأضرار ويزيد من مخاطر المريض.
- ◀ الدّمّة
 - ◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
 - ◀ لا تقوم بإجراء أعمال خدمة على المراكم التالفة. أعمال الدّمّة على المراكم يجب أن تقوم بها الجهة الصانعة فقط أو مقدم الدّمّة المعتمد.
- ◀ إرشادات الأمان لمفكّات اللواّل
 - ◀ الدّقة
 - ◀ أمسك العدة الكهربائية من أسطّع المسك المعزولة عند القيام بأعمال قد يتربّع عليها ملامسة أدّاة الرابط لأسلاك كهربائية غير ظاهرة. قد يتسبّب تلامس أدّاة الرابط مع سلك «مكهرب» في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها مكهربة مما قد يصيب المشغّل بصدمة كهربائية.
 - ◀ استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الإمداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الأمداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدّي إلى حدوث افخارات. افترق خط الماء، يتسبّب في وقوع أضرار مادية.
 - ◀ أمسك بالعدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم رد فعل عاليّة لوهلة قصيرة عند إحكام شد وحد اللواّل.
 - ◀ احرص على تأمّن قطعة الشغل. قطعة الشغل المتبّنة بواسطة تمهيّز شدّ أو بواسطة الملزمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.
 - ◀ انتظر إلى أن تتوّقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانبًا. قد تتتكلّب عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
 - ◀ قد تتطاير أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يخترق المركم أو إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
 - ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم يعد من الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.
 - ◀ اسحب القابس من المقابس وأو اخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل استبدال الملحقات أو قبل تزيين الجهاز. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
 - ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا تخبر له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائيّة خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
 - ◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكّد أن أجزاء الجهاز المترسبة من المركبة يشكّل سليم وغير مسْتعَضِيَّة عن المركبة، وتتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة توّفر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثيرون من المواتّد مصدرها العدد الكهربائيّة التي تم صيانتها بشكل ردّي.
 - ◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتخلّب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسّر.
 - ◀ استخدم العدد الكهربائيّة والتواجد وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك طرُوف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائيّة لغير الأشغال المخصصة لأنّها قد يؤدّي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
 - ◀ احرص على إبقاء المقابض وأسطّع المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. المقابض وأسطّع المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الأمان في العدة في المواقف غير المتوقعة.
 - ◀ حسن معاملة واستخدام العدد المزوّدة بمركم
 - ◀ اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يتتصّع باستفادتها من طرف المنتج. قد يتسبّب جهاز الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم في خطر المريض إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.
 - ◀ استخدم العدد الكهربائيّة فقط مع المراكم المصمّمة لهذا الغرض. قد يؤدّي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب المراكّق.
 - ◀ حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواّل أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين بعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية لربط وفك اللوالب وأيضاً لشد وحّ الصواميل في نطاق القياس المذكور لكل منها.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- (1) حاضن العدة
- (2) جبلة إقفال
- (3) رباط المعصم^(A)
- (4) غطاء الموديول Module GCY 30-4
- (5) مشبك الجرام^(A)
- (6) المركم^(A)
- (7) زر فك إقفال المركم^(A)
- (8) زر الضبط المسبيق الإلكتروني لعدد الدوران
- (9) مصباح
- (10) زر المصباح
- (11) مبين عدد الدوران
- (12) مفتاح تحويل اتجاه الدوران
- (13) مفتاح التشغيل والإطفاء
- (14) مقبض (مقبض مسك معزول)
- (15) لقمة مفك براغي مع تعشيق كروي^(A)
- (16) حامل لقم عام^(A)
- (17) لقمة ربط لوالب^(A)
- (18) عدة التشغيل^(A)
- (19) زر مؤشر حالة الشحن^(A)
- (20) مبين حالة شحن المركم^(A)

(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي للتوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

يتعرض للانفجار، أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المباري التنفسية.

◀ لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.

◀ يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية وإنفجار المركم أخوه الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسفونة مفطرة.

◀ اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فرط التحميل الخtier بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والتساخ والماء والرطوبة، حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.



للمعلومات حول الموديول Module GCY 30-4 اقرأ دليل الاستعمال المعني.

◀ احترس! عند استخدام العدة الكهربائية المزودة بتقنية Bluetooth® قد يتسبّب هذا في حدوث تشويش على الأجهزة والأنظمة والطارات والاجهزه الطبية الأخرى (على سبيل المثال منظم ضربات القلب، السمعاء، الطبية). كما لا يمكن أيضاً استبعاد حدوث أضرار للأشخاص أو الحيوانات المتواجدون في النطاق القريب. لا تستخدم العدة الكهربائية المزودة بتقنية Bluetooth® بالقرب من الأجهزة الطبية ومحطات التزويد بالوقود ومصانع الكيماويات والمناطق التي يتهدها خطر الانفجار. لا تستخدم العدة الكهربائية المزودة بتقنية Bluetooth® في الطائرات. تجنب التشغيل لمدد طويلة على مسافة قريبة من الجسم.



اسم ماركة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة، وهي ملك شركة SIG, Inc. أي استخدام لاسم الماركة/شعارها من قبل شركة Robert Bosch Power Tools GmbH يتم من خلال ترخيص.



وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان وإرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب الحرائق وألا إصابة بجروح خطيرة.

البيانات الفنية

GDS 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDR 18V-200 C	مفك لوالب دقيق عامل بمركب
3 601 JG4 3..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 1..	رقم الصنف
18	18	18	= فلطة
			المهد الاسمي

GDS 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDR 18V-200 C	مفك لوالب دقيق عامل بمركم	عدد الالفات اللاحملي ^(A)
0-1100	0-1100	0-1100	دقيقة ⁻¹	1 - وضع الضبط
0-2300	0-2300	0-2300	دقيقة ⁻¹	2 - وضع الضبط
0-3400	0-3400	0-3400	دقيقة ⁻¹	3 - وضع الضبط
				عدد الطرق^(A)
0-2300	0-2300	0-2300	⁻¹ min	1 - وضع الضبط
0-3400	0-3400	0-3400	⁻¹ min	2 - وضع الضبط
0-4200	0-4200	0-4000	⁻¹ min	3 - وضع الضبط
200	200	200	نيوتون متر	عزم الدوران الأقصى
M6-M16	M6-M16	M6-M16	مم	لوالب آلات بقطر
■ ¼ بوصة	سداسي الرأس المجوف ¼ بوصة/ ½ بوصة ■	سداسي الرأس المجوف ¼ بوصة/ ½ بوصة ■		حاضن العدة
1,1-2,5	1,2-2,5	1,1-2,5	كم	الوزن حسب ^(A) EPTA-Procedure 01:2014
نقل البيانات				
® 4.1Bluetooth (Low Energy)	® 4.1Bluetooth (Low Energy)	® 4.1Bluetooth (Low Energy)		® Bluetooth ^(B)
8	8	8	ثانية	مسافة الإشارة
30	30	30	متر	أقصى مدى للإشارة ^(C)
2402-2480	2402-2480	2402-2480	ميغا هرتز	نطاق التردد المستخدم
1 >	1 >	1 >	ملي واط	قدرة الخرج
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها				
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°	- عند الشحن
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°	- عند التشغيل ^(D) وعند التخزين
GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V...		الماركم الموصى بها
GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...		أجهزة الشحن الموصى بها

(A) حسب المركم المستخدم

(B) يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth (إصدار 4.0) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).

(C) قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعاً للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم، داخل الأماكن المغلقة ومن خلال المواجه المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والمقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth بشكل كبير.

(D) قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

شحن المركم

◀ اقتصر على استخدام **أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية**. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوافمة مع معيونات الليثيوم المستخدم في عدّة الكهربائية.

ملحوظة: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم في تجهيز الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

يمكن أن يتم شحن مركم معيونات الليثيوم في أي وقت، دون أن يقلل ذلك من فترة صلاحيته. لا يتسبّب قطع عملية الشحن في الإضرار بالمركم.

التركيب

◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

الغبار إلى داخل جسم العدة الكهربائية مما يتسبب في تراكم كبير للمسحوق المعدني الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر كهربائية.

تركيب عدة الشغل: C GDR/GDX 18V-200 (انظر الصورة B - A)

اسحب لبسة الإقفال (2) إلى الأمام، وأدخل عدة الشغل في حاضن العدة حتى المصد (1) ثم اترك لبسة الإقفال (2) مرة أخرى لثبيت عدة الشغل. يمكنك أن تضع لقم ربط اللواكب المقاومة للطرق (17) من خلال حامل اللقم العام مع التعشيق الكروي (16).

تركيب عدة الشغل: C GDX/GDS 18V-200 (انظر الصورة C - B)

◀ احرص على ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بأمان أثناء تركيبها. إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بأمان، فقد تخل عنه أثناء عملية ربط اللواكب.

ادفع عدة الشغل (18) على المحور الرباعي المواف بحاضن العدة (1).

ينطلب النظام ارتكاز عدة الشغل (18) على حاضن العدة (1)، بعض اللعب، لا يؤثر ذلك على الوظيفة/الأمان.

بعض عدد الشغل (مثل اللقم المزدوجة) لا يمكن تثبيتها بشكل جيد في حاضن العدة.

فك عدة الشغل

اسحب لبسة الإقفال (2) إلى الأمام واخلع عدة الشغل.

التشغيل

طريقة العمل

يتناحر حاضن العدة (1) مع العدة من خلال محرك كهربائي عبر تروس نقل المركبة وآلية الطرق. يقسم مجرى العمل إلى مرحلتين: ربط اللواكب وإحكام الشد (آلية الطرق قيد العمل).

تبدأ آلية الطرق بالعمل فور إحكام انفراز اللوب مما يؤدي إلى تثبيت المركب. وبذلك تحول آلية الطرق قدرة المحرك إلى طرقات دوائرية منتظمة. يتناحر هذا الإجراء بشكل معاكس عند حاً اللواكب أو الصواميل.

بدء التشغيل

تركيب المركم

◀ استخدم فقط مراكم إيونات ليثيوم Bosch الأصلية بالجهد المذكور على لافتة طراز عدتك الكهربائية. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الإصابة وإلى خطير نشوب الحرائق.

اضبط مفتاح تمويل اتجاه الدوران (12) على الوضع المتوسط لمنع التشغيل غير المقصود. ضع المركم المشدون (6) في المقفيض إلى أن يثبت بصوت مسموع، ويتساطع مع المقفيض.

ضبط اتجاه الدوران (انظر الصورة D)

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (12) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن

لقد تم وقاية مركم إيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية، "Electronic Cell Protection (ECP)". يتم إطفاء العدة الكهربائية بواسطة قارنة وقائية عند ما يفرغ المركم: لن تتمكن عدة الشغل عندئذ.

◀ لا تتابع الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بعد إطفاء العدة الكهربائية بشكل إلى. فقد يتلف المركم. تراعي الملاحظات بصدق التخلص من العدد.

نزع المركم

يمتاز المركم (6) بدرجتي إقفال اثنين والتي عليها أن تمنع سقوط المركم للخارج في حال ضغط زر فك إقفال المركم بشكل غير مقصود (7). يتم ثبيت المركم بواسطة نابض مدام مركبا في العدة الكهربائية.

لخلع المركم (6) اضغط على زر فك الإقفال (7) واجذب المركم من العدة الكهربائية من الجانب. لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

مبين حالة شحن المركم

تشير مصابيح الدايويد الخضراء بمبين حالة شحن المركم (20) لحالة شحن المركم (6). لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة متوقفة.

اضغط على زر مبين حالة شحن المركم (19) لإظهار حالة الشحن. يمكن هذا أيضاً والمركم مخرج. إذا لم يضي أي مصباح دايويد بعد الضغط على زر مبين حالة شحن المركم (19)، وهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

نوع المركم GBA 18V... (انظر الصورة E1)

مصابيح الدايويد	السعة
ضوء مستمر 3 × أخضر	60-100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر	30-60 %
ضوء مستمر 1 × أخضر	5-30 %
إضافة الومضة 3 × أخضر	0-5 %

نوع المركم ProCORE18V... (انظر الصورة E2)

مصابيح الدايويد	السعة
ضوء مستمر 5 × أخضر	80-100 %
ضوء مستمر 4 × أخضر	60-80 %
ضوء مستمر 3 × أخضر	40-60 %
ضوء مستمر 2 × أخضر	20-40 %
ضوء مستمر 1 × أخضر	5-20 %
إضافة الومضة 1 × أخضر	0-5 %

استبدال العدد

◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً الصيانة، استبدال العدد وإلخ...) وأيضاً عند نقلها أو تفزيتها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

◀ احرص على تنظيف فتحات تهوية العدة الكهربائية بانتظام. قد تسحب مروحة المотор

يتعلق عزم الدوران بمدة الطرق. ينبع عزم الدوران الأقصى المحقق عن مجموع عزوم الدوران المفردة التي تتحققها من خلال الطرق. يتّم التوصل إلى عزم الدوران الأقصى بعد مدة طرق قدرها من 6–10 ثوان. لا يرتفع عزم دوران الزنق بعد هذه المدة إلا بمقدار ضئيل فقط. ينبغي التعرّي عن مدة الطرق لكل عزم ربط مطلوب. ينبغي دوماً قياس عزم الرابط الفعلي المحقق بواسطة مفتاح عزم الدوران.

ربط اللواكب ذات المركب الصلب أو النابضي أو اللين

في حالة قياس عزوم الدوران المتتحققة أثناه، طرق متلاصق كتجربة وتسجيلها في مخطط بياني سنبصل على منحنى بين مسار العزم. يشير ارتفاع المنحنى إلى أقصى عزم دوران يمكن التوصّل إليه، ويشير الميل إلى الفترة المطلوبة للوصول إليه.

يتعلق الرسم البياني لمسار عزم الدوران بالعوامل التالية:

- مثانة اللواكب/الصواميل
- نوع القاعدة (قرص، صفيحة نابضية، فلكة)
- مثانة المادة المرغوب ربطها باللواكب
- حالة تزييل مكان ربط اللواب

واعتماداً على ذلك تنتهي حالات الاستعمال التالية:

- **المرتكز الصلب** يتحقق عند ربط المعادن بالمعادن مع استخدام الفلك. يتّم التوصل إلى عزم الدوران الأقصى (ميل المنحنى البياني حاد) بعد مدة طرق قصيرة نسبياً. مدة الطرق الطويلة غير الفضفورية تضر بالعدة.
- **المرتكز النابضي** يتحقق عند ربط المعادن بالمعادن ولكن مع استخدام الملفات النابضية الصنائع النابضية، المسامير المباudeة أو اللواكب والصواميل ذات المركب المفروط وأيضاً عند استخدام وصلات التمديد.
- **المرتكز اللين** يتحقق عند ربط المعادن بالخشب مثلاً أو عند استخدام الفلك الرصاصية أو الليفية كقاعدة أساسية.

يقل عزم دوران الزنق الأقصى عندما يكون المرتكز مرن أو لين، مما يكون عليه في المرتكز القاسي. كما يتطلب ذلك مدة طرق أطول بوضوح.

يقل عزم دوران الزنق الأقصى عند حد المرونة 90 % (عندما يكون العامل الاحتياطي [الإيجاهي] = 0,12). للتبعة ينبغي قياس عزم الرابط دائمًا بواسطة مفتاح قياس العزم.

بيانات المثانة اللواكب القياسية حسب المواصفة DIN 267											
اللواكب شديدة المثانة	اللواكب القياسية										
12.9	10.9	8.8	6.9	6.8	5.8	6.6	4.8	5.6	4.6	3.6	DIN 267
16.2	13.6	9.7	8.13	7.22	6.02	5.42	4.8	4.52	3.61	2.71	M6
39	33	23	19.7	17.5	14.6	13.1	11.6	11	8.7	6.57	M8
78	65	47	39	35	29	26	23	22	17.5	13	M10
135	113	80	67	60	50	45	40	37.6	30	22.6	M12
215	180	130	107	95	79	72	65	60	48	36	M14
330	275	196	165	147	122	110	98	92	73	55	M16

نصائح

تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (13) مضغوطاً.

دوران إلى اليمين: لربط اللواكب وشد الصواميل أضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (12) إلى اليسار حتى المصد.

دوران إلى اليسار: لهل أو فك اللواكب والصواميل أضغط مفتاح تغيير اتجاه الدوران (12) إلى اليمين حتى المصد.

التشغيل والإطفاء

لفرض **تشغيل** العدة الكهربائية أضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (13) وحافظ على إيقائه مضغوطاً.

لفرض **إطفاء** العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (13).

ضبط عدد اللفات/الطرق مسبقاً

يمكنك باستخدام الزر (8) اختيار عدد اللفات/عدد الطرق بشكل مسبق على ثلاثة درجات. كرر الضغط على الزر (8) إلى أن يتم الإشارة إلى وضع الفيبر المغلوب في مدين عدد الدوران (11). يتم تخزين وضع الضبط المختار.

يتعلق عدد اللفات/الطرق المطلوب بقدرة الشغل وبظروف العمل ويمكن التوصّل إليه عن طريق التجربة العملية.

ضبط عدد الدوران

يمكنك أن تتحكم بعدد دوران العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريب، حسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (13).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (13) إلى عدد لفات منخفض. يزداد عدد اللفات بزيادة الضغط.

تشغيل/إيقاف مصباح الضوء القوي "PowerLight"

لت**تشغيل** المصباح (9) اضغط على الزر (10). لإطفاء المصباح (9) اضغط على الزر (10) مجدداً.

إرشادات العمل

▪ ضع العدة الكهربائية على اللواكب/الصواميل فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوار قد تنزلق.

قيمة مرجعية لعزوم الرابط القصوى عند ربط اللواكب القيم بالنيوتن متراً، تم حسابها من خلال معدل عينات الامهاد. استغلال نهاية حد المرونة 90 % (عندما يكون عامل الاحتياطي [الإيجاهي] = 0,12). للتبعة ينبغي قياس عزم الرابط دائمًا بواسطة مفتاح قياس العزم.

البحرين
 شركة الجفل وإخوانه للمعدات الفنية.
 مملكة البحرين، العكـر - بـلوك 0624 - شـارع 2403 -
 مـبني 0055D
 الـهـاتـف: +97317704537
 فـاـكـس: +973177045257
 البرـيد الإـلـكـتروـني: h.berjas@eajb.com.sa

مـصر
 RBEG-LLC
 22 كمال الدين حسين
 شبراتون هليوبوليس
 11799 القاهرة
 البرـيد الإـلـكـتروـني:
 boschegypt.powertools@eg.bosch.com

الـعـراـق
 Sahba Technology Group
 شـارـعـ مـطـارـ المـثـنـى
 بـغـدـادـ
 هـافـتـ بـغـدـادـ: +964 (0) 7 901 930366
 هـافـتـ دـبـيـ: +971 (0) 4 422 1898
 البرـيد الإـلـكـتروـني: duraid@sahbatechnology.com

الأـرـدـن
 شركة الجذـورـ العـربـية Roots Arabia - الأـرـدن
 شـارـعـ الـمـرـبـةـ،ـ المـقاـلينـ
 عـمـانـ 11623ـ،ـ الأـرـدنـ
 صـندـوقـ بـرـيدـ 110068
 هـافـتـ: +962 6 4398990
 البرـيد الإـلـكـتروـني: bosch@rootsjordan.com
الـكـوـيـت
 منطقة الشـوـيـخـ الصـنـاعـيـةـ،ـ مـبـنـىـ 1ـ،ـ قـطـعـةـ 16ـ،ـ شـارـعـ
 رقمـ 3ـ
 صـندـوقـ بـرـيدـ 13002ـ - 164ـ الصـفـةـ
 هـافـتـ: 24810844
 فـاـكـسـ: 24810879
 بـرـيدـ إـلـكـتروـنيـ: josephkkr@aaalmutawa.com

لـبـنـان
 طـحـيـيـ هـنـاـ وـشـرـكـاهـ شـ.ـذـ.ـمـ.ـ449-90
 صـندـوقـ بـرـيدـ صـندـوقـ 449-90
 جـديـدـهـ
 الدـوـرـهـ-ـبـيـرـوـتـ
 هـافـتـ: +9611255211
 بـرـيدـ إـلـكـتروـنيـ: service-pt@tehini-hana.com

المـغـرـب
 Robert Bosch Morocco SARL
 53، شـارـعـ الـمـلاـزـمـ محمدـ مـعـرـودـ
 20300 الدـارـ الـبـيـضاءـ
 الـهـاتـفـ: +212 5 29 31 43 27
 البرـيدـ إـلـكـتروـنيـ: sav.outillage@ma.bosch.com

عـمـانـ
 مـلـنـنـ لـلـتـجـارـةـ وـالـمـقاـولاتـ شـ.ـمـ.ـ ٣ـ
 صـندـوقـ بـرـيدـ 131ـ،ـ روـيـ،ـ مـسـقـطـ
 الـكـوـدـ الـبـرـيدـيـ: 112ـ،ـ سـلـطـنةـ عـمـانـ
 هـافـتـ: +968 2479 4035/4089/4901
 جـواـلـ: +968-91315465
 فـاـكـسـ: +968 2479 4058
 البرـيدـ إـلـكـتروـنيـ: sudhirkumar@malatan.net

قبل ربط اللواـلـبـ الـكـبـيرـةـ الطـوـبـلـةـ فـيـ الـخـامـاتـ
 الـقاـسـيـةـ،ـ يـنـصـعـ بـإـجـرـاءـ ثـقـبـ تـمـهـيـدـيـ بـقـطـرـ لـهـ الـلـوـلـبـ.
 وـبـمـقـدـارـ 2/3 طـوـلـ الـلـوـلـبـ.
إـرـشـادـ: اـهـرـصـ عـلـىـ عـدـمـ دـخـولـ أـيـةـ قـطـعـ مـعـدـنـيـةـ
 صـغـيـرـةـ إـلـىـ دـاخـلـ الـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ.
 بـعـدـ الـعـمـلـ لـفـتـةـ طـوـبـلـةـ بـعـدـ لـفـاتـ مـنـخـفـضـ يـنـبـغـيـ
 إـدـارـةـ الـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ لـمـدـدـ 3ـ دـقـائـقـ بـأـقصـىـ عـدـدـ
 لـفـاتـ مـنـ أـجـلـ تـبـرـيدـهـاـ.

مشـبـكـ حـزـامـ
 يـمـكـنـكـ أـنـ تـشـبـكـ الـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ بـوـاسـطـةـ مشـبـكـ
 الـحـزـامـ (5)ـ عـلـىـ الـحـزـامـ مـثـلـاـ وـبـذـلـكـ سـتـكـونـ يـدـاكـ
 فـارـغـتـانـ وـالـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ تـتـصـرـفـ دـائـئـماـ.
إـرـشـادـاتـ حـوـلـ التـعـالـمـ المـثـالـيـ معـ الـمـرـكـمـ

قـمـ بـحـمـاـيـةـ الـمـرـكـمـ مـنـ الرـطـوبـيـةـ وـأـلـمـاءـ.
 لـاـ تـقـمـ بـتـخـزـينـ الـمـرـكـمـ إـلـاـ فـيـ نـطـاقـ دـرـجـةـ حرـارـةـ يـقـعـ
 بـيـنـ 20ـ 50ـ مـ درـجـةـ.ـ لـاـ تـرـكـ الـمـرـكـمـ فـيـ السـيـارـةـ
 فـيـ فـصـلـ الصـيفـ مـثـلـاـ.
 إـذـاـ انـخـفـضـتـ فـتـرةـ التـشـغـيلـ بـعـدـ الشـبـنـ بـدـرـجـةـ كـبـيرـةـ
 فـهـذـاـ يـعـنـيـ أـنـ الـمـرـكـمـ قـدـ اـسـتـهـلـ وـأـنـ يـبـيـ
 اـسـبـدـالـهـ.
 تـرـاعـيـ الـمـلـاحـظـاتـ الـخـاصـةـ بـالـتـخلـصـ مـنـ الـعـدـدـ.

الـصـيـانـةـ وـالـخـدـمـةـ

الـصـيـانـةـ وـالـتـنـظـيفـ

◀ انـزعـ الـمـرـكـمـ عـنـ الـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ قـبـلـ إـجـرـاءـ
 أـيـ أـعـمـالـ بـالـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ (ـمـثـلـ الـصـيـانـةـ،ـ
 اـسـبـدـالـ الـعـدـدـ إـلـخـ..ـ)ـ وـأـيـضاـ عـنـ نـقـلـهاـ أوـ
 تـفـزـينـهاـ.ـ هـنـاكـ خـطـرـ إـصـابـةـ بـبـرـوجـ عـنـ الضـغـطـ عـلـىـ
 مـفـاتـحـ التـشـغـيلـ وـالـإـطـفـاءـ بـشـكـلـ غـيرـ مـقـصـودـ.

◀ نـاطـقـ الـعـدـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ وـفـتـمـاتـ الـتـهـويـةـ

◀ قـمـ بـتـنـظـيفـ حـاضـنـ الـعـدـةـ (1)ـ وـلـبـيـسـةـ الـإـقـفـالـ
 (2)ـ مـنـ وـقـتـ لـآـخـرـ وـقـمـ بـتـزـيـلـهاـ بـقـلـيلـ مـنـ
 الـشـمـ .ـ1 600 A00 2NE

خـدـمـةـ الـعـمـلـاءـ وـاـسـتـشـارـاتـ الـاستـخـدـامـ

يـبـيـبـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ الـعـمـلـاءـ عـلـىـ الـأـسـتـلـةـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـاصـلاحـ
 الـمـنـتـجـ وـصـيـانـتهـ،ـ بـإـضـافـةـ قـطـعـ الغـيـارـ.ـ تـجـ الرـسـومـ
 الـتـفـصـيـلـيـةـ وـالـمـعـلـومـاتـ الـخـاصـةـ بـقطـعـ الغـيـارـ فـيـ
 الـمـوـقـعـ: www.bosch-pt.com

يـسـرـ فـرـيقـ Boschـ لـاستـشـارـاتـ الـاسـتـخـدـامـ مـسـاعدـتـكـ
 إـذـاـ كـانـ لـدـيـكـ أـيـ اـسـتـفـسـارـاتـ بـخـصـوصـ مـنـجـاتـنـاـ

وـمـلـقـاتـهـ.
 يـلـزـمـ ذـكـرـ رـقـمـ الصـنـفـ ذـوـ الـخـانـاتـ الـعـشـرـ وـفقـاـ لـوـلـةـ
 صـنـعـ الـمـنـتـجـ عـنـ إـرـسـالـ أـيـ اـسـتـفـسـارـاتـ أـوـ طـلـبـاتـ

قطـعـ غـيـارـ.

الـحـازـامـ

سيـسـتـالـ

منـطـقـةـ الـمـجـادـيـنـ الصـنـاعـيـةـ

06000 بـيـاـيـةـ

هـافـتـ: 213 (0) 982 400 991/2

+213 (0) 3 420 1569

فـاـكـسـ: sav@siestal-dz.com

برـيدـ إـلـكـتروـنيـ: sav@siestal-dz.com

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامس المكشوفة بплаصات، وقم بتغليف المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية والمركم والتوابع والتغليف بطريقة صديقة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.



لا تلق العدد الكهربائية والمراكم / البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي EU/2012/19، يجب أن يتم جمع العدد الكهربائية غير الصالحة للاستعمال، ومحاسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم / البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

المراكم / البطاريات:

مراكم إيونات الليثيوم:

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر "النقل"، الصفحة 73).

قطر

الدولية لحلول البناء ش.م.م،
صندوق بريد صندوق 51،
هاتف الدولة: +974 40065458،
فاكس: +974 4453 8585،
بريد إلكتروني: csd@icsdoha.com

المملكة العربية السعودية

شركة المغلفي للمعدات الفنية (جيتكون)
صندوق بريد: 1049 - جدة 21431 - المملكة العربية
ال Saudia

جدة: 433 00966 (0) 12 692 0770 - داخلي
الرياض: 00966 (0) 11 409 3976 - 30/34/39-

الدمام: 00966 (0) 13 833 9565،
بريد إلكتروني: M.Zreik@ejb.com.sa

سوريا

مؤسسة دلال للمعدات الكهربائية
دمشق. شارع البرامكة - شارع بن عامر

هاتف: 009631122414009 أو +9631122414006
الجوال: 00963991141005

بريد إلكتروني: rita.dallal@hotmail.com

تونس

روبوت بوش تونس ش.ذ.م.م.
زنقة ابن بطوطة 1. زان جوبان
مقرن رياض

2014 ابن عروس
هاتف : +216 71 427 496/879
فاكس: +216 71 428 621

بريد إلكتروني: sav.outillage@tn.bosch.com

الإمارات العربية المتحدة

المركزية للسيارات والمعدات،
صندوق بريد 26255، دبي

00971 (0) 4 3090920/3090930،
أبوظبي: 00971 (0) 2 4017745

الشارقة: 00971 (0) 6 5932777

العين: 00971 (0) 3 7157419

بريد إلكتروني: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

اليمن

مؤسسة أبو الرجال التجارية
صنعاء، شارع الزبيري. أمام مبنى البرلمان الجديد

هاتف: +967-1-202010
فاكس: +967-1-471917

بريد إلكتروني: /tech-tools@abualrejal.com
yahya@abualrejal.com

النقل

تخضع مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرق دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلاً: الشحن الجوي أو شركة شمن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصد التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شمنه في هذه الحالة.

فارسی

فارسی | 74

▪ هنگام استفاده از ابزار برقی در محیط‌های باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل‌های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

▪ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مذکور، الکل و دارو استفاده کردیده‌اید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به هماراه داشته باشد.

▪ از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.

▪ همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ مناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر متروخ شدن را کاهش میدهد.

▪ مواطن باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع وصل باشد و با دستگاه روزی روزی شون به برق نیزیم، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ قبیل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و آچارهای که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتهای غیرمنتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

▪ لباس مناسب پوشید. از پوشیدن لباسهای گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخشهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می‌شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصنوبیت شما را در برای گرد و غبار زیادتر می‌کند.

دستورات ایمنی

نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی
▪ **هشدار** کلیه هشدارها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به هماراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.
کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که به پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

▪ **محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید.** محیط‌های در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

▪ ابزار برقی را در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای مخترقه هستند، به کار نگیرید. ابزارهایی که جرقه‌هایی ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ **هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید.** در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ **دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسی داشته باشد.** هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه باید هماراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخهای اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ از تماس بدن با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، اباق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ **ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید.** نمود آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای حمل ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لبهای پیز یا قطعات متخرک دور نگه دارید. کابلهای اسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

- ◀ در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، مینی، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
- ◀ استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود، از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا معلم تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.
- ◀ هرگز از باتری یا ابزار آسیب دیده یا دست کاری شده استفاده نکنید. باتریهای آسیب دیده ممکن است کارکرد غیرمنتظره داشته باشند و منجر به آتش سوزی، انفجار یا جراثم شوند.
- ◀ باتری یا ابزار را در معرض آتش یا دمای زیاد قرار ندهید. قرار گرفتن در معرض آتش یا دمای بالاتر از 130 درجه سانتیگراد میتواند باعث انفجار شود.
- ◀ همه راهنماییهای مربوط به شارژ را رعایت کنید و باتری یا ابزار را خارج از محدوده دمای تعریف شده در دستورات شارژ نکنید. شارژ کردن نادرست یا در دمای خارج از محدوده تعریف شده ممکن است به باتری صدمه بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.
- سرپیش**
- ◀ برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفه‌ای رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که این دستگاه شما تضمین گردد.
- ◀ هرگز باتریهای آسیب دیده را تعمیر نکنید. باتری باید تنها توسط متخصصین مجاز شرکت تعمیر شوند.
- راهنماییهای ایمنی برای پیچگو شتیها**
- ◀ در صورت انجام کارهایی که امکان برخورد با کابل‌های حامل جریان برق مخفی وجود دارد، ابزار برقی را از دسته عایق بگیرید در صورت برخورد با یک کابل حامل "جریان برق" ممکن است قسمتهای فلزی ابزار برقی حامل "جریان برق" شوند و باعث بروز شوک الکتریکی با برق گرفتگی گرددند.
- ◀ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تاسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ابزار و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.
- ◀ آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول ایمنی شود. بی دقیقی ممکن است باعث بروز جراحاتی در عرض کسری از ثانیه شود.
- ◀ استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتواند از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- ◀ در صورت ایجاد در کلید قطع وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطربناک بوده و باید تعمیر شوند.
- ◀ قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و با باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات بیشگیری ایمنی از راه افتادن نخواسته ابزار برقی جلوگیری می کند.
- ◀ ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه را هنما را نخواهند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطربناک است.
- ◀ از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های تمیز دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.
- ◀ ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های های تیز بخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.
- ◀ ابزار برقی، متعلقات، متههای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنما به کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطربناک منجر شود.
- ◀ دستهها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لرزنده مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیرمنتظره هستند.
- ◀ مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی
- ◀ باتریها را منحصراً توسط شارژرهایی که توسط سازنده توصیه شده‌اند، شارژ کنید. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است، خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ◀ در ابزارهای برقی فقط از باتریهایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده‌اند. استفاده از باتریهای متفرقه میتواند منجر به بروز جراثم و حریق گردد.

نیشانهها توسط شرکت Bosch تحت لیسانس انجام می‌شوند.



توضیحات محصول و کارکرد

همه دستورات اینمی و راهنماییها را بخواهید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق‌گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای انجام عملیات پیوکاری (بسن و باز کردن) پیچ ها و همچنین برای بستن و باز کردن مهره ها در خصوص دامنه اندازه های قید شده مناسب است.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده می‌شود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) ابزارگیر
- (2) آدأپتُور (سریوپ)
- (3) تسممه حمل^(A)
- (4) قاب یا روکش پوششی Low Energy Module GCY 30-4
- (5) گیره نگهدارنده بند رکابی^(A)
- (6) باتری^(A)
- (7) دکمه آزادسازی قفل باتری^(A)
- (8) دکمه برای انتخاب سرعت الکترونیکی
- (9) چراغ
- (10) دکمه لامپ
- (11) نمایشگر سرعت (تعداد دور)
- (12) کلید تغییر جهت چرخش
- (13) کلید روشن/خاموش
- (14) دسته (دارای سطح عایق)
- (15) سری پیچگوشتی با کوبن بلبرینگ^(A)
- (16) نگهدارنده عمومی منه^(A)
- (17) سری پیچگوشتی^(A)
- (18) ابزار مورد استفاده^(A)
- (19) دکمه نشانگر وضعیت شارژ^(A)
- (20) نشانگر وضعیت شارژ باتری^(A)

(A) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. اطلاعاتی که شامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات آقتیاس نمائید.

▪ ابزار برقی را محکم بگیرید. هنگام سفت و باز کردن پیچها ممکن است گشتاورهای بازگشته بالای به طور موقت ایجاد شوند.

▪ قطعه کار را محکم کنید. درصورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بواسیله گیره می‌شود، تا اینکه بواسیله دست نگهداشته شود.

▪ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار گیر کرده و کنترل ابزار ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

▪ در صورتیکه با تری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از با تری بخارهای بلند شود. با تری ممکن است آتش پیگیرد یا منفجر شود. درین حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی گردید، به پزشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

▪ با تری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

▪ بواسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تاثیر نیروی خارجی ممکن است با تری آسیب بینند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و با تری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بینش از حد داغ گردد.

▪ تنها از با تری برای محمولات تولیدی شرکت تهیه داده کنید. فقط در اینصورت با تری در برابر خطرِ عمال فشار بیش از حد محافظت می‌شود.

▪ با تری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلوگری، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.

جهت کسب اطلاعات برای واحدهای Low Energy 30-4Bluetooth دفترچه راهنمای مربوط را بخوانید.

▪ **متوجه! هنگام استفاده از ابزار اندازه گیری با Bluetooth** ممکن است دستگاهها، سیستمها، هوایپامها و ابزارهای پیشکی (با تری قلب، سمعک) دچار اختلال شوند. همچنین ممکن است افراد یا حیوانات کاملاً نزدیک به ابزار آسیب بینند. ابزار برقی با Bluetooth را در نزدیکی دستگاههای پیشکی، پمپ بنزین، سیستمهای شیمیایی و مناطق دارای خطر انفجار بکار نبرید. از ابزار برقی به همراه Bluetooth در هوایپاما استفاده نکنید. از کاربرد دستگاه به مدت طولانی در نزدیکی مستقیم بدن خودداری کنید.

علامت نامی ⁻Bluetooth و نیز علامتها تصویری (لوگو)، نیشانهای ثبت شده اختصاری کالاها و متعلق به Bluetooth SIG, Inc می باشند. هر کوئه استفاده از این علامت نامی/

مشخصات فنی

GDS 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDR 18V-200 C	پیچگوشتی ضربه ای شارژی
3 601 JG4 3..	3 601 JG4 2..	3 601 JG4 1..	شمراه فنی
18	18	18	V=
			ولتاژ نامی

GDS 18V-200 C	GDX 18V-200 C	GDR 18V-200 C	تعداد دور در حالت بدون بار ^(A)	بیچوشتی ضربه ای شارژی
0-1100	0-1100	0-1100	·1min	1 - تنظیم
0-2300	0-2300	0-2300	·1min	2 - تنظیم
0-3400	0-3400	0-3400	·1min	3 - تنظیم
				تعداد ضربه ^(A)
0-2300	0-2300	0-2300	·1min	1 - تنظیم
0-3400	0-3400	0-3400	·1min	2 - تنظیم
0-4200	0-4200	0-4000	·1min	3 - تنظیم
200	200	200	Nm	حداکثر گشتاور
M6-M16	M6-M16	M6-M16	mm	قطر بیجکاری صنعتی
"½ ■	/"¾ آچار آلن "½ ■	"¾ آچار آلن		ابزارگیر
1,1-2,5	1,2-2,5	1,1-2,5	kg	وزن مطابق با استاندارد ^(A) EPTA-Procedure 01:2014
انتقال اطلاعات				
® 4.1Bluetooth (Low Energy)	® 4.1Bluetooth (Low Energy)	® 4.1Bluetooth (Low Energy)		® Bluetooth
8	8	8	s	فاصله سیگنال
30	30	30	m	حداکثر دامنه سیگنال ^(C)
2 402-2 480	2 402-2 480	2 402-2 480	MHz	محدوده فرکانس استفاده شده
< 1	< 1	< 1	mW	توان خروجی
دمای محیط				
0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	°C	- هنگام شارژ
-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	°C	- هنگام کار ^(D) و هنگام انبار کردن
GBA 18V... ...ProCORE18V	GBA 18V... ...ProCORE18V	GBA 18V... ...ProCORE18V		باتریهای توصیه شده
GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	GAL 18... GAX 18... GAL 36...		شارژرهای توصیه شده

(A) بسته به نوع باتری کاربردی

(B) دستگاههای همراه باستی با دستگاههای Generic Access (Version 4.1Bluetooth) را تحت پوشش قرار دهند.

(C) میدان دریافت ممکن است بر حسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای سبزه و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth بسیار کمتر باشد.

(D) توان محدود برای دمای 0 °C

نحوه شارژ کردن باتری

◀ تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار ببرید. تنها این دستگاه های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) ابزار برقی شما منطبق میباشد.

نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می شود. برای دست یافتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود. بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

نصب

قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

تعویض ابزار

- ◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
- ◀ شیارهای تهویه ابزار برقی را به طور مرتبت تمیز کنید. گرد و غبار میتواند از طریق پروانه موتور به داخل ابزار مفده وارد شود و تجمع زیاد برآده فلز در آن ممکن است به سوانح و خطرات الکتریکی منجر گردد.

قرار دادن ابزار: C GDR/GDX 18V-200 (رجوع کنید به تصویر (B - A))

آدپتور قفل کننده (2) را به جلو برایند، ابزار را تا انتهای در ابزارگیر (1) برایند و بوش قفلکننده (2) را دوباره رها کنید تا ابزار قفل شود. سربکس‌های ضد ضربه (17) را می‌توانید توسط یک نگهدارنده ی یونیورسال با کوپل بلبرینگی (16) جا بزنید.

قرار دادن ابزار: C GDX/GDS 18V-200 (رجوع کنید به تصویر (C - B))

◀ هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که ابزار، مطمئن در ابزارگیر قرار گیرد. چنانچه ابزار درست در ابزارگیر قرار نگیرد، می‌تواند هنگام پیچکاری شل شود. ابزار (18) را در چهار لبه ابزارگیر (1) برایند. بنابر دلایل سیستمی، ابزار (18) با کمی حرکت آزادانه در ابزارگیر (1) قرار می‌گیرد؛ این تأثیری روی عملکرد/ایمنی ندارد. برخی از ابزارها (مانند سربکسها) را نمی‌توان مطمئن در ابزارگیر ممکن کرد.

برداشتن ابزار از روی دستگاه
آدپتور قفل (2) را به جلو برایند و ابزار را از ابزارگیر بردازید.

طرز کار با دستگاه

طرز کار

ابزارگیر (1) به همراه ابزار بوسیله یک موتور الکتریکی روی گیربکس و بخش ضربه زننده سوار است. مراحل کاری به دو فاز تقسیم می‌شوند: پیچکاری و سفت کردن (بخش ضربه‌زننده فعلی است). مکانیزم ضربه هنگامی فعال می‌شود که اتصال پیچ محکم شده و بنا براین بر روی موتور فشار وارد می‌شود. مکانیزم ضربه در این حال، نیروی موتور را به ضربه‌های (چرخشی) یکنواخت تبدیل می‌کند. برای بازکردن پیچ‌ها و مهره‌ها این جریان بطوط معکوس صورت می‌گیرد.

باتری های لیتیوم-یونی دارای سیستم حفاظت "Electronic Cell Protection (ECP)" بوده و در برابر خالی شدن حفاظت می‌شوند. اگر باتری خالی شود، ابزار برقی از طریق کلید حفاظتی بطوط اتوماتیک خاموش می‌شود و دستگاه دیگر حرکت نمی‌کند.

◀ پس از خاموش شدن اتوماتیک ابزار برقی، از فشار دادن مجدد کلید قطع و وصل خودداری کنید. این میتواند باعث آسیب دیدن باتری شود. به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

نحوه برداشتن باتری

باتری (6) دارای دو مرحله قفل میباشد که این قفلها مانع بیرون افتادن باتری در اثر فشار ناخواسته بر روی دکمه آزاد کننده قفل (7) میشوند. تا زمانی که باتری در داخل ابزار برقی قرار داشته باشد، آن باتری توسط یک فنر در حالت مناسب نگهداری می‌شود.

برای برداشتن و خارج کردن باتری (6) دکمه آزادسازی باتری (7) را فشار دهید و باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. **هنگام انجام این کار از إعمال فشار خودداری کنید.**

نمایشگر وضعیت شارژ باتری

چراغهای سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری (20) و وضعیت شارژ باتری (6) را نشان میدهند. به دلایل اینها، فراغهای وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است.

دکمه نشانگر وضعیت شارژ (19) را فشار دهید تا وضعیت شارژ نمایش داده شود. این کار هنگامی که بازتری برداشته شده باشد نیز ممکن است. اگر بعد از فشار دادن دکمه نشانگر وضعیت شارژ (19) هیچ چراغ LED روشن نشد، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

مدل باتری 18V...GBA (رجوع کنید به تصویر E1)

ال ای دی ها

ظرفیت	ال ای دی ها
60-100 %	3 چراغ ممتد سبز
30-60 %	2 چراغ ممتد سبز
5-30 %	1 چراغ ممتد سبز
0-5 %	3 چراغ چشمک زن سبز

مدل باتری 18V...ProCORE18V (رجوع کنید به تصویر E2)

ال ای دی ها

ظرفیت	ال ای دی ها
80-100 %	5 چراغ ممتد سبز
60-80 %	4 چراغ ممتد سبز
40-60 %	3 چراغ ممتد سبز
20-40 %	2 چراغ ممتد سبز
5-20 %	1 چراغ ممتد سبز
0-5 %	1 چراغ چشمک زن سبز

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

جاگذاری باتری

▪ تنها از با تری های لیتیوم-یونی (Li-ion) اصل ساخت Bosch استفاده کنید. ولتاژ این با تری ها باید با اندازه ذکر شده روی برجسب دستگاه مطابق باشد. استفاده از با تری های متفرقه میتواند منجر به جرایحات و حريق گردد. کلید انتخاب جهت چرخش (12) را به وسط برانید تا از روشن شدن ناخواسته جلوگیری کنید. با تری شارژ شده (6) را در دستگیره قرار دهید تا به طور محسوس جا بیفت و همسطح با دستگیره شود.

نحوه تنظیم جهت چرخش (رجوع کنید به تصویرD)
توسط دکمه تعویض جهت چرخش (12) می توان جهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید قطعه ووصل (13) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

گردش به راست: برای چرخاندن و پیچاندن و نیز سفت کردن مهرهها، کلید تغییر جهت چرخش (12) را تا انتهای به پپ فشار دهید.
گردش به چپ: برای چرخاندن و پیچاندن و نیز سفت کردن مهرهها، کلید تغییر جهت چرخش (12) را تا انتهای فشار دهید.

نحوه روشن و خاموش کردن

برای راهاندازی ابزار برقی، کلید قطعه ووصل (13) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهارید.
برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطعه ووصل (13) را رها کنید.

نحوه انتخاب سرعت و تعداد ضربه ها

با دکمه (8) می توان سرعت/تعداد ضربه را در 3 درجه تنظیم کرد. دکمه (8) آنقدر فشار دهید تا تنظیم دلفواه نمایشگر سرعت (11) ظاهر شود.
تنظیم انتخاب شده ذخیره می شود.
میزان سرعت و تعداد ضربه ها به جنس قطعه کار و شرایط کار بستگی داشته و طبق تجربه عملی بدست می آید.

تنظیم سرعت (دور موتور)

سرعت ابزار برقی را می توان با فشردن دلفواه کلید قطعه ووصل (13) تنظیم کرد.
فسشار کم روی کلید قطعه ووصل (13) سرعت کاهش میابد. افزایش فشار بر روی کلید قطعه ووصل باعث افزایش سرعت میشود.

روشن/خاموش کردن چراغ "PowerLight"

برای راه اندازی چراغ (9) دکمه (10) را فشار دهید. جهت روشن کردن چراغ، دکمه (9) را فشار دهید. جهت (9) خاموش کردن دکمه (10) را دوباره فشار دهید.

مقادر برای بیشترین گشتاور پیچکاری و سفتکاری

▪ ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیج ۹ یا مهره قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال چخش وجود دارد.

میزان گشتاور به مدت ضربه بستگی دارد. حداقل گشتاور حاصله، نتیجه مجموع همه گشتاورهای منفرد است که در اثر ضربه بدست آمده است. بیشترین گشتاور پس از طول مدت ضربه ۱۰-۶ نانیه بدست می آید. بعد از این مدت، گشتاور مهار فقط به اندازه آید. میزان ایجاد ضربه را برای هر گشتاور مهار را میتوان بوسیله یک گشتاور سنجه (آچار ترک) بدست آورد و کنترل نمود.

پیچکاری با اتصال فنری، نرم یا سفت
در صورتیکه در یک آزمایش، گشتاورهای ایجاد شده طی یک سرسی ضربه اندازه گیری شده و در یک دیاگرام وارد شوند، یک منحنی برای پیشرفت گشتاورها بدست می اوریم. ارتفاع منحنی نشان دهنده حداقل گشتاور ممکن می باشد. شبی منحنی نشان دهنده این است که این گشتاور در چه مدت زمانی بدست آمده است.

پیشرفت گشتاور به این عوامل بستگی دارد:
- استحکام پیج ها و مهره ها
- نوع صفحه پایه (قطعه کار) زیر پیج یا مهره (واشر، فتر تخت، واشر آب بندی)
- استحکام قطعه پیج شده (قطعه کار)
- میزان روغن کاری در محل اتصال پیج
بر حسب موارد فوق، امکانات کاربردی ذیل وجود دارند:

- **اتصال سفت** برای انجام پیچکاری قطعه فلزی بر روی فلن، تخت استفاده از واشرهای فنری، فتر تخت، کل میخ و یا پیج ها و مهره هایی با بست مفروطی و همچنین برای استفاده از قطعات الحاقی میباشد.

- **اتصال نرم** برای انجام پیچکاری بطور مثال فلز روی چوب یا استفاده از واشرهای سربی و فبیری میباشد.

برای اتصال فنری و یا اتصال نرم، حداقل گشتاور مهار کمتر از میزان گشتاور مهار برای اتصال سفت است. به همین نسبت مدت بیشتری برای ایجاد ضربه نیز لازم است.

واحد مقادیر بر حسب (نیوتون متر) است و بر حسب مقطع برش و تنش، استفاده از حد کشش ۹۰٪ محاسبه شده است. (ضریب اصطکاکی $\mu = 0,12$). جهت کنترل باید همواره گشتاور مهار بوسیله یک گشتاور سنجه (آچار ترک) سنجیده شود.

پیچ های کامل‌آموز										پایه استحکام			پیچ های استاندارد		
12.9	10.9	8.8	6.9	6.8	5.8	6.6	4.8	5.6	4.6	3.6					
16.2	13.6	9.7	8.13	7.22	6.02	5.42	4.8	4.52	3.61	2.71	M6				
39	33	23	19.7	17.5	14.6	13.1	11.6	11	8.7	6.57	M8				
78	65	47	39	35	29	26	23	22	17.5	13	M10				
135	113	80	67	60	50	45	40	37.6	30	22.6	M12				
215	180	130	107	95	79	72	65	60	48	36	M14				
330	275	196	165	147	122	110	98	92	73	55	M16				

نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات

یدکی را در تارنمای زیر میباید: www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سوالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهد.

برای هرگونه سوال و یا سفارش قطعات یدکی، هتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادریان، شماره ۳، طبقه سوم.

تهران 1994834571
تلفن: 9821+ 42039000

حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشد. کاربر می تواند با ترتیب را بدون استفاده از روش در خیابان حمل کند.

در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمہیدات مربوط به بسته بندی و علامتگاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتماً جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعت کرد. باتریها را فقط در صورت ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنتاکتها) باز را بپوشانید و با ترتیب را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آینین نامه های ملی متوجه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و سنته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



ابزار برقی و باتری ها / باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

ابزارهای اندازه‌گیری کهنه و غیر قابل استفاده الکتریکی طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU و باتریهای خراب یا فرسوده براساس آیین نامه ای اروپایی EC/66/2006 باستی جدایه و متناسب با محیط زیست جمع اوری شوند

پیشنهادهای مفید
بیش از پیچ کردن پیچ های بزرگ و بلند داخل قطعات سفت، باید نفست یک سوراخ به قطر مغزی رزوه پیچ و به اندازه 2/3 طول پیچ داخل قطعه کار ایجاد کنید.

نکته: لطفاً توجه داشته باشید که ذرات و قطعات کوچک فلزی به داخل ابزار برقی نفوذ نپسندند. پس از کار طولانی با تعداد لرزش پایین باستی ابزار برقی جهت خنک شدن حدود 3 دقیقه با بیشترین تعداد لرزش بدون بار کار کنید.

گیره رکابی نگهدارنده/گیره اتصال به کمربند
با استفاده از گیره رکابی نگهدارنده (5) می توانید ابزار برقی را بعنوان مثال به یک تسمه با کمربند متصل کنید. در این صورت هر دو دست شما آزاد است و در صورت لزوم، ابزار برقی در دسترس شما است.

نکات برای رفتار بهینه با باتری
باتری را در برای رطوبت و آب مصون بدارید. باتری را منحصراً در دمای بین 20- 50°C درجه نگهداری کنید. بطور مثال باتری را در تابستان داخل اتومبیل نگذارید.

افت قابل توجه مدت زمان کارکرد باتری که تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است که باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود. به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

مراقبت و سرویس

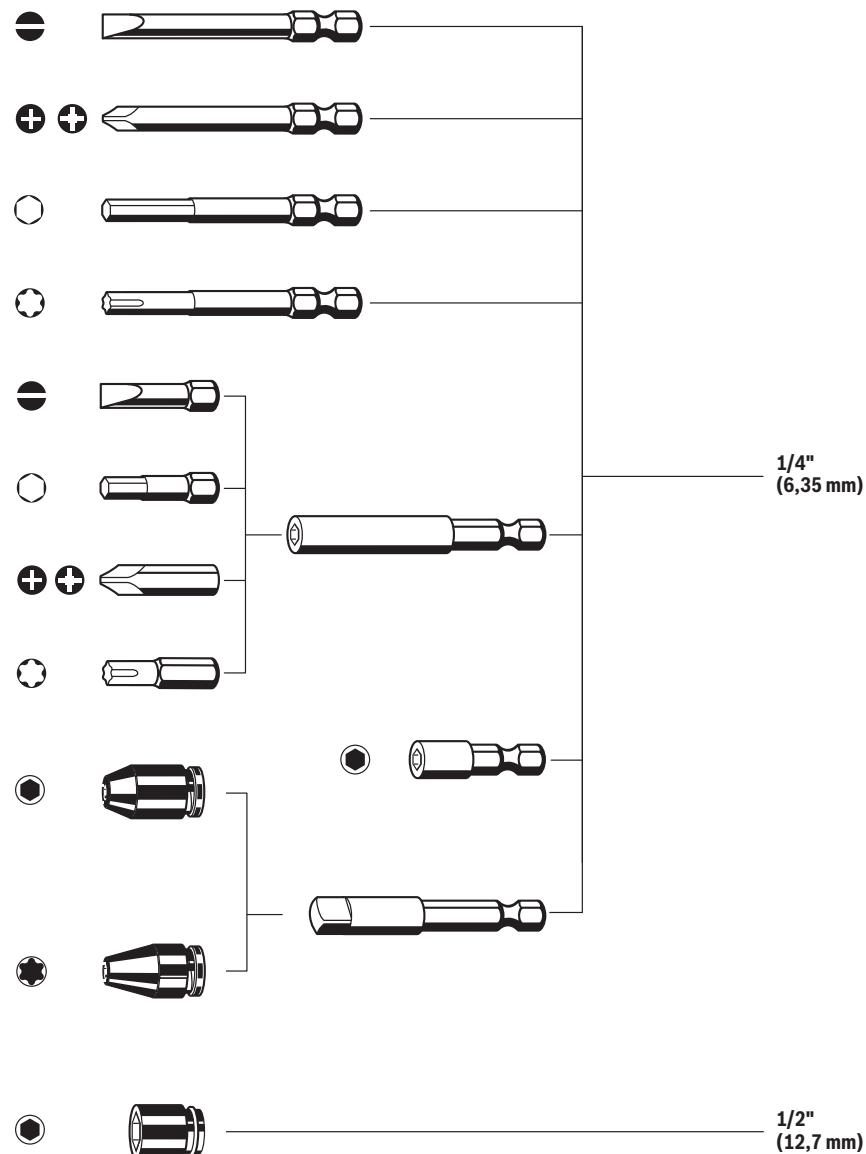
مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- ◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انتشار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج نکنید. در صورت نیاز به اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
- ◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینکه شما در کار نضمین گردد.
- ◀ ابزارگیر (1) و بوش نگهدارنده (2) را کاه به گاه تمیز و کمی با گریس 1 A00 2NE 600 و روان کنید..

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد.

**باتریهای شارژی/قلمی:
لیتیوم-یونی:**
لطفاً به تذکرات بخش (رجوع کنید به "حمل
دستگاه", صفحه 80) توجه کنید.



CE

en EU Declaration of Conformity	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *		
fr Déclaration de conformité UE	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *		
pt Declaração de Conformidade UE	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *		
GDR 18V-200 C GDX 18V-200 C GDS 18V-200 C	3 601 JG4 1.. 3 601 JG4 2.. 3 601 JG4 3..	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN 55014-1:2006+A1:2009 +A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 50581:2012
		 BOSCH	* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY
		Henk Becker Chairman of Executive Management 	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification 
		Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 05.06.2019	